КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД ОШТУКАТУРИВАНИЕ

Входит в комплект карт ККТ-8.0-6

Внутренние штукатурные работы

KT-8,0-5.1-75

Разработана х) трестом Мосоргстрой с участием ЦНИБ Мосстроя Главмссстроя

Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство

Взамен КТ-8.0-6.2-71

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

- 1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при подготовке поверхности кирпичных стен под оштукатуривание.
 - 1.2. Показатели производительности труда

	llo карте	Ho EHuP
Выработка на 1 челдень, м ² поверхности	82,7	67,0
Затраты труда на 100 м ² поверхности, челч	9,67	12,00

- 2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА
- 2.1. До начала работ необходимо: закончить общестроительные и монтажные работы; опробовать внутренние системы водопровода и отопления; отеплить поме- щение и обеспечить в нем температуру не ниже +8^{°C}; проверить прочность подмостей; тщательно очистить поверхность стены от пыли, грязи, жировых и битумных пятен; доставить на рабочее место инструменты.
- 2.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих в соответствии со СНиП III-A. 11-70, §17.
 - 3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА
 - 3.1. Исполнители:

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	••	
1	2	3
Молоток штукатурный	ΓΟCT 11042-72	2
Шнур длиной 15 м для провешивания поверхности	-	1
Отвес	O-200, FOCT 7948-71	1

^{х)}113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

KT-8.0-5.1-75		Продолжение
1	2	3
Рейка деревянная длиной 2 м для устрой- ства маяков	- Чертеж 389 треста Мосоргстрой	2
Рейкодержатель со штырем для закрепления рейки при устройстве маяков	- Чертеж 1231 того же треста	По потреб- ности
Сокол дюралюминиевый для устройства марок	Чертежи 670 и 123 5 то го же тре ста	2
Полутерок деревянный	Чертеж 1153 того же треста	2
Кельма штукатурн ая	FOCT 9533-71	2
Подмости универсальные сборно-разбор- ные, передвижные	Чертеж 611.00.00 Управления механизации отделочных работ Главмосстроя	1

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по подготовке поверхности под оштукатуривание выполняют в следующем порядке: срубают наплывы раствора; провешивают поверхность кирпичных стен; устанавливают на стенах марки и полосовые маяки из раствора.

4.2. График трудового процесса

N	Наименование	Время, мин							nocu-	аты 9а, мин			
ח/ח	операции	3	0 6	0 9	0 12	20 15	i0 18	30 2	10 2	40 <i>2</i>	<i>70</i>	Продолжи- тельность, мин	Затр тру чел
1	Очистка поверхности от наплывов раствора		Ш ₁ Ш ₂									25	50
2	Провешивание поверхности				, Ш, Ш ₂							69	138
3	Устрой ств о ма рок						Ш					62	124
4	Устройство полосовых маяков					Ш ₁ Ш ₂		-				134	268
	Итого на 100 м² поверхности					580							

<u>Примечание.</u> В затраты труда включено время на подготовительно—заключительные работы и отдых.

х) 129444, Москва, И-444, Кольская ул., 10.


№ по графику Наименование операций, их продолжительность, х) исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

1 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ НАПЛЫВОВ РАСТВОРА; 25 мин; \mathbb{H}_1 , \mathbb{H}_2 ; молот-ки, подмости

Штукатуры \mathbb{H}_1 и \mathbb{H}_2 срубают штукатурными молотками наплывы раствора с поверхности кирпичных стен, сметают ветошью пыль и очищают от мусора подмости

2 ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ; 69 мин; \coprod_1 , \coprod_2 ; отвес, шнур, подмости, мо-

Штукатур Ш, в верхнем углу стены, на расстоянии 30-40 см от лузга стены и потолка, забивает гвоздь (1) так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину слоя штукатурки, а затем со шляпки гвоздя опускает к полу отвес. Штукатур Шо по отвесу вбивает гвоздь (2) на расстоянии 20-30 см от пола. Шляпка этого гвоздя должна слегка касаться натянутого шнура отвеса. После этого штукатур Ш, в противоположном углу стены таким же образом забивает гвоздь (4), а штукатур Ш гвоздь (5).Затем штукатуры натягивают шнур по диагонали между пер-

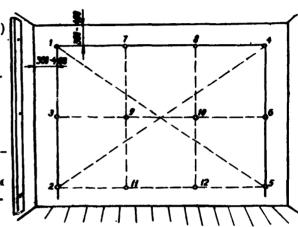


вым и пятым, а также вторым и четвертым гвоздями. Если поверхность стены ровная, то ранее забитые гвозди оставляют в том же положении, а затем забивают промежуточные для устройства маяков. Если шнур где-либо касается стены, значит на ней имеются выпуклости, которые необходимо срубить.

3 УСТРОЙСТВО МАРОК; 62 мин; \mathbb{H}_1 , \mathbb{H}_2 ; соколы, кельмы, подмости

Штукатуры Ш и Ш д лепят вокруг гвоздей из штукатурного раствора или гипсового теста марки диаметром 80-100 мм, высотой на 3-5 мм выше шляпок гвоздей. Верх марок срезают до уровня шляпок после того как раствор схватится

4 УСТРОЙСТВО ПОЛОСОВЫХ МАЯКОВ; 134 мин; \mathbb{H}_1 , \mathbb{H}_2 ; подмости, рейки, рейко-держатели, соколы, кельмы, полутерки

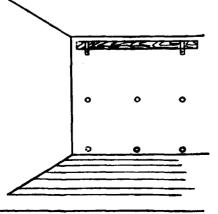

Штукатуры Ш и ш прикладывают рейки к маркам и закрепляют их рейкодержателями или примораживают раствором. Зазор между стеной и рейкой полностью заполняют раствором. Излишки раствора срезают кельмой и подмазывают незаполненные раствором места под рейкой. После схватывания раствора рейку снимают, имеющиеся на маяках раковины заделывают раствором и затирают полутерком

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации по организации труда рабочих и сектором научно-технической информации ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве 107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 21. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения

Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2543/П-9

Тираж 10000 экз.