

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ПРИКАЗ**

**от 3 декабря 2020 г. N 494**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И  
ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ  
ПРОИЗВОДСТВЕ, ХРАНЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ  
ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ"**

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

В соответствии с подпунктом 5.2.2.16(1) Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3348; 2020, N 27, ст. 4248), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения".
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

*Руководитель*

*А.В. АЛЕШИН*

**УТВЕРЖДЕНЫ**

*приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

# **ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ХРАНЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ"**

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

## **I. Общие положения**

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения" (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2018, N 31, ст. 4860) (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов").

2. Настоящие Правила устанавливают требования к хранению, транспортированию и применению взрывчатых веществ и изделий на их основе, используемых в промышленных целях при взрывных работах (далее - взрывчатые материалы, ВМ), а также к изготовлению взрывчатых веществ в условиях стационарных пунктов производства и в смесительно-зарядных машинах, в случае если иные требования не установлены техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе" (далее - ТР ТС 028/2012), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. N 57 (официальный сайт Евразийской экономической комиссии [www.tsouz.ru](http://www.tsouz.ru), 20 июля 2012 г.; официальный сайт Евразийского экономического союза [www.eaeunion.org](http://www.eaeunion.org), 30 марта 2017 г.), являющимся обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 7, ст. 632), Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5310). (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Правила не распространяются на объекты предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

3. Организации, ведущие работы с взрывчатыми материалами промышленного назначения, должны иметь обученных и аттестованных работников: исполнителей и руководителей работ.

4. Организации, ведущие взрывные работы, должны получать разрешение на ведение работ с взрывчатыми материалами промышленного назначения.

5. Все взрывчатые вещества и изделия на их основе относятся к 1 классу опасности и разделяются на группы совместимости при хранении и транспортировании (приложение N 3

к ТР ТС 028/2012), подклассы (приложение N 2 к ТР ТС 028/2012) и классифицируются по условиям применения (приложение N 1 к ТР ТС 028/2012).

6. Взрывчатые материалы промышленного назначения, применяемые при взрывных работах, должны иметь разрешение на постоянное применение в соответствии со статьей 3 ТР ТС 028/2012.

Для получения разрешения на постоянное применение взрывчатые материалы должны проходить контрольные и приемочные испытания.

Контрольные испытания должны проводиться с участием экспертной организации, разработчика (при наличии) и изготовителя с целью определения соответствия взрывчатых материалов требованиям ТР ТС 028/2012, технической документации, заявленным техническим показателям, определяющим потребительские свойства взрывчатых материалов, и показателям, необходимым для оценки безопасности взрывчатых материалов, а также определения возможности проведения приемочных испытаний. Методы испытаний, количество образцов определяются изготовителем по согласованию с экспертной организацией.

Результаты контрольных испытаний взрывчатого материала должны оформляться актом.

В акте контрольных испытаний указывается:

время и место проведения испытаний (наименование лаборатории, полигона, испытательной площадки);

состав комиссии;

предусмотренные технической документацией марки (типы, виды), компонентный состав взрывчатых материалов;

количество (масса, размеры) опытных образцов;

место и время изготовления опытных образцов, использованное оборудование;

перечень испытанных показателей взрывчатых материалов, использованных при этом методик, оборудования, приборов, средств измерений, данные об их поверках;

результаты испытаний технических показателей и показателей, необходимых для оценки безопасности, по каждому из образцов взрывчатых материалов с указанием численных значений;

выводы о соответствии показателей взрывчатых материалов, по которым проводились испытания (для экспериментальных показателей) или расчеты, установленным в технической документации на данные взрывчатые материалы, готовности к проведению приемочных испытаний.

Акт контрольных испытаний должен быть подписан всеми членами комиссии по проведению контрольных испытаний. Состав комиссии должен быть утвержден распорядительным документом организации, в которой проводятся испытания.

Приемочные испытания взрывчатых материалов должны проводиться в производственных условиях организаций, ведущих взрывные работы, с целью определения возможности получения разрешения на их постоянное применение.

Приемочные испытания должны проводиться с участием представителей изготовителя,

разработчика (при наличии), организации, в которой проводятся испытания, экспертной организации, принимавшей участие в контрольных испытаниях, уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Организация, проводящая приемочные испытания взрывчатых материалов, должна представить следующие документы:

а) технические условия, либо стандарт организации, либо стандарт (для взрывчатых веществ и изделий на их основе иностранного производства - при наличии указанных документов), руководство (инструкция) по применению, согласованные с экспертной организацией (для технических условий либо стандарта организации и руководства (инструкции) по применению);

б) программа и методика приемочных испытаний;

в) акт контрольных испытаний.

В программу и методику приемочных испытаний следует включать следующие вопросы:

объект испытаний, его характеристики;

цель испытаний;

место проведения испытаний с описанием конкретных производственных условий их проведения;

организация, порядок и последовательность проведения испытаний;

объем опытной партии взрывчатых материалов для каждой марки (типа, вида) взрывчатых материалов и для каждого места проведения испытаний;

сроки проведения испытаний;

состав комиссии, распределение ответственности;

методики испытаний, их описание;

меры обеспечения безопасности при проведении испытаний;

порядок действий в случае возникновения отказов, неполных взрывов, выгораний, потери качества взрывчатых материалов и порядок их исследования с целью установления причин появления;

порядок оформления результатов испытаний с указанием организаций, куда направляется акт приемочных испытаний.

Программа и методика приемочных испытаний должна быть согласована всеми организациями, представители которых входят в состав комиссии по проведению приемочных испытаний.

Результаты приемочных испытаний взрывчатого материала необходимо оформлять актом (рекомендуемый образец приведен в приложении N 1 к настоящим Правилам). В акте следует указывать конкретные результаты испытаний с выводами о возможности применения взрывчатого материала в соответствующих условиях. Акт должен быть подписан председателем и всеми членами комиссии по проведению испытаний. При наличии замечаний члены комиссии обязаны изложить их в акте.

В заявлении о проведении приемочных испытаний указываются:

сведения о заявителе: полное и (при наличии) сокращенное наименование организации-заявителя, адрес места нахождения юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), телефон, факс и (при наличии) адрес электронной почты, должность, фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя организации-заявителя;

наименование взрывчатых веществ и изделий на их основе, номер технических условий (стандарта организации, стандарта), класс и подкласс транспортной опасности, группа совместимости, серийный номер ООН, код экстренных мер (КЭМ), код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), назначение, область и условия применения;

сведения о разработчике взрывчатых веществ и изделий на их основе (полное и (при наличии) сокращенное наименование организации, адрес места нахождения юридического лица, ИНН, телефон, факс и (при наличии) адрес электронной почты);

сведения об изготовителе взрывчатых веществ и изделий на их основе (полное и (при наличии) сокращенное наименование организации, адрес места нахождения юридического лица, ИНН, факс и (при наличии) адрес электронной почты);

сведения об условиях, месте, объемах, сроках проведения приемочных испытаний.

Заявитель вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности с просьбой о продлении срока проведения приемочных испытаний, представив при этом сведения о результатах выполненных работ и причинах невыполнения сроков.

Изменения, вносимые в технические условия (стандарт организации, стандарт) и руководства (инструкции) по применению, согласовываются с экспертной организацией и представляются с документами, подтверждающими необходимость, обоснованность и безопасность вносимых изменений, в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Для согласования технических условий (стандарта предприятия), руководств (инструкций) по применению взрывчатых материалов и изменений к ним разработчик обязан предоставить экспертной организации подтверждение установленных показателей взрывчатых материалов на основании результатов проведенных испытаний (для экспериментальных показателей) или расчетов.

Экспертиза безопасности применения взрывчатых материалов проводится с целью определения соответствия объектов экспертизы предъявляемым к ним требованиям и основывается на принципах независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники, обоснованности выводов.

Не допускается проведение экспертизы безопасности применения взрывчатых материалов, а также согласование технических условий (стандарта предприятия), руководств (инструкций) на применение взрывчатых материалов экспертной организацией, являющейся разработчиком или изготовителем данных взрывчатых материалов, а также экспертной организацией, в которой работает эксперт, одновременно осуществляющий свою трудовую деятельность в организации-разработчике либо организации-изготовителе взрывчатых

материалов.

При выявлении в процессе контрольных или приемочных испытаний несоответствия показателей взрывчатых материалов установленным требованиям необходимо указать их в акте испытаний.

Если по результатам приемочных испытаний взрывчатых материалов потребовалась доработка технических условий, то эксперт обязан указать данные изменения в экспертном заключении.

При подписании актов контрольных и приемочных испытаний и подготовке экспертного заключения эксперт обязан устанавливать полноту и необходимый состав относящихся к объекту экспертизы документов, результатов проведенных испытаний, расчетов.

Экспертное заключение готовит экспертная организация, которая принимала участие в приемочных испытаниях взрывчатых материалов.

Если в технической документации предусматривается возможность использования различных компонентов для изготовления одной и той же марки (типа, вида) взрывчатых материалов, то такая возможность должна быть подтверждена результатами испытаний (либо теоретических исследований). В экспертном заключении должно быть приведено обоснование такой возможности.

В выводах экспертного заключения указываются:

предусмотренные для изготовления марки (типы, виды, размеры) взрывчатых материалов с учетом компонентного состава, указанные в технической документации;

конкретные условия применения взрывчатых материалов;

соответствие показателей взрывчатых материалов, полученным в результате проведения испытаний, показателям, установленным в технической документации;

соответствие взрывчатых материалов требованиям ТР ТС 028/2012.

## **Общие требования к испытаниям взрывчатых материалов**

7. При поступлении взрывчатых материалов на склад взрывчатых материалов они должны подвергаться входному контролю согласно документации на соответствующий вид взрывчатых материалов.

Все взрывчатые материалы должны подвергаться испытаниям:

при возникновении сомнений в доброкачественности (по внешнему осмотру или при неудовлетворительных результатах взрывных работ - неполные взрывы, отказы);

перед истечением гарантийного срока, если возможность продления срока предусмотрена документацией на соответствующие взрывчатые материалы.

Результаты испытаний должны оформляться актом (рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к настоящим Правилам) с последующим учетом в Журнале учета испытаний взрывчатых материалов (рекомендуемый образец приведен в приложении N 3 к настоящим Правилам).

В акте испытаний взрывчатых материалов указывается: причина проведения испытаний, дата

проведения испытаний, состав комиссии, данные взрывчатых материалов (наименование, изготовитель, номер партии, дата изготовления, гарантийный срок хранения, дата поступления).

По результатам испытаний должно быть сделано заключение о соответствии или несоответствии взрывчатых материалов требованиям технической документации.

При несоответствии показателей, полученных в результате испытаний, показателям, указанным в технической документации, взрывчатые материалы не допускаются к применению и должны быть уничтожены.

Запрещается применять и хранить взрывчатые материалы с истекшим гарантийным сроком, не прошедшие процедуру продления срока.

В организациях, ведущих работы со взрывчатыми материалами, должны обеспечиваться условия для испытаний взрывчатых материалов. Для этих целей необходимо оборудовать полигоны или лаборатории на складах взрывчатых материалов.

Полигоны должны оборудоваться в соответствии с проектом на расстоянии, безопасном от места проведения взрывных работ до склада взрывчатых материалов и иных объектов.

Допускается проводить испытания взрывчатых материалов на подготовленных площадках нерабочих уступов карьеров, а также в неиспользуемых подземных горных выработках рудников (шахт).

При проведении испытаний должна быть определена опасная зона.

Испытания должны проводиться согласно требованиям технической документации на соответствующие взрывчатые материалы.

## **Общие требования к сушке, измельчению, просеиванию, оттаиванию взрывчатых материалов**

8. Сушка, измельчение, просеивание и оттаивание взрывчатых веществ должны проводиться в предназначенных для этих целей и расположенных на территории склада взрывчатых материалов помещениях (зданиях подготовки взрывчатых материалов) или на открытых площадках с навесом, расположенных на территории полигонов для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов. Указанные помещения и площадки должны сооружаться по проектам.

При измельчении, сушке, просеивании и оттаивании взрывчатых материалов на открытых площадках, расположенных на территории полигонов для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов, запрещается оставлять взрывчатые материалы без надзора.

9. Сушка, измельчение, просеивание взрывчатых веществ и наполнение оболочек на открытом воздухе могут проводиться только в сухую безветренную погоду с исключением попадания во взрывчатые вещества песка и пыли.

10. Сушить патроны взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры, имеющие влажность до 1,5%, можно в заводской упаковке. При влажности более 1,5% патроны просушивают рассыпью. Температура воздуха в помещениях для сушки взрывчатых веществ должна быть не выше 50 °С. Сушку дымного пороха необходимо проводить при температуре не выше 40 °С.

При сушке взрывчатых веществ столы и полки, на которых они раскладываются в помещении, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от греющих поверхностей (печей, труб, радиаторов).

11. Для сушки промышленных взрывчатых веществ разрешается использовать воздушные сушилки (шкафы, камеры) с температурой теплоносителей (воздуха) не выше 60 °С для взрывчатых веществ, сенсibilизированных тротилом, и для взрывчатых веществ, сенсibilизированных нитроэфирами, - с температурой не выше 30 °С. Калорифер с воздухоподушкой должен размещаться в изолированном помещении или пристройке.

12. Запрещается измельчать взрывчатые вещества, содержащие гексоген и нитроэфиры.

13. Оттаивание взрывчатых веществ необходимо проводить в заводской упаковке в поверхностных складах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха не выше 30 °С или в подземных складах взрывчатых материалов. Для контроля за оттаиванием необходимо вести запись времени поступления и выдачи каждой партии.

## **Общие требования к уничтожению взрывчатых материалов**

14. О каждом уничтожении взрывчатых материалов необходимо составлять акт с указанием количества и наименования уничтоженных взрывчатых материалов, причин и способа уничтожения. Акт передается на склад взрывчатых материалов.

15. Для уничтожения взрывчатых материалов необходимо оборудовать полигоны при складах взрывчатых материалов.

Полигоны должны оборудоваться в соответствии с проектом на расстоянии, безопасном от места проведения взрывных работ на полигоне до склада взрывчатых материалов и иных объектов.

Допускается проводить уничтожение взрывчатых материалов на подготовленных площадках нерабочих уступов карьеров, а также в неиспользуемых подземных горных выработках рудников (шахт).

При уничтожении взрывчатых материалов должна быть определена опасная зона.

16. Уничтожение взрывчатых материалов должно выполняться взрывниками под контролем руководителя взрывных работ.

17. Детонаторы, детонирующие шнуры и пиротехнические реле должны уничтожаться способами, исключающими их разброс.

18. Уничтожению сжиганием подлежат взрывчатые материалы, не поддающиеся взрыванию. Запрещается уничтожать сжиганием детонаторы и изделия с ними.

Безопасные расстояния при сжигании взрывчатых материалов должны рассчитываться как при взрывании соответствующего количества взрывчатых веществ.

19. Сжигание взрывчатых материалов разрешается проводить только в сухую, безветренную погоду. За один прием разрешается сжигать не более 20 кг взрывчатых материалов.

20. Взрывчатые вещества, огнепроводные шнуры и детонирующие шнуры необходимо сжигать отдельно. Пороха при сжигании должны рассыпаться дорожками шириной не более 30 см при толщине слоя до 10 см и расстоянии между ними не менее 5 м. Одновременно

разрешается поджигать не более трех дорожек с порохами.

Пороха, заключенные в оболочки, должны уничтожаться в порядке, установленном технической документацией.

21. Запрещается сжигать взрывчатые материалы в их таре. Перед сжиганием взрывчатых веществ необходимо убедиться в отсутствии в них средств инициирования.

22. Поджигание костра с взрывчатыми материалами должно проводиться способами, обеспечивающими отход работников на безопасное расстояние (укрытие), только после окончания всех подготовительных работ.

23. Запрещается подход к месту сжигания до полного прекращения горения костра с взрывчатыми материалами.

24. Растворением в воде разрешается уничтожать только неводоустойчивые взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры, не содержащие нитроэфира и гексогена.

Растворение допускается проводить в бочках и иных аналогичных сосудах, не допускается загрязнение окружающей среды.

Нерастворимый осадок должен собираться и уничтожаться сжиганием.

25. По окончании уничтожения взрывчатых материалов работники, выполнявшие данные работы, обязаны убедиться в полном уничтожении изделий с взрывчатыми веществами.

26. Освободившаяся тара должна быть тщательно очищена от остатков взрывчатых веществ.

Непригодная к использованию тара и тара со следами экссудата должна быть уничтожена сжиганием отдельно от взрывчатых материалов.

27. Запрещаются выдача взрывчатых материалов со склада при наличии экссудации на поверхности патронов и применение сморзшихся взрывчатых веществ, содержащих жидкие нитроэфиры свыше 15%, а также выполнение с ними каких-либо действий, не связанных с оттаиванием.

Взрывчатые материалы со следами экссудации должны выдаваться со склада только для уничтожения.

## **Общие требования к погрузке, выгрузке и транспортированию взрывчатых материалов**

28. Прием взрывчатых материалов, их погрузка (выгрузка) должны выполняться на складе взрывчатых материалов или в специально отведенном охраняемом месте (на погрузочно-разгрузочной площадке) и под контролем назначенного лица, имеющего право руководства взрывными работами, или заведующего складом взрывчатых материалов. К операциям по погрузке (выгрузке) взрывчатых материалов могут привлекаться работники, ознакомленные под подпись с мерами безопасности при обращении с взрывчатыми материалами. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Погрузочно-разгрузочная площадка, за исключением площадок, расположенных на территории складов взрывчатых материалов, в околоствольных дворах шахт, рудников, штолен и надшахтных зданиях, должна оборудоваться в соответствии с проектом.

К местам погрузки (выгрузки) взрывчатых материалов не должны допускаться лица, не имеющие отношения к погрузке (выгрузке) взрывчатых материалов.

Место погрузки (выгрузки), меры безопасности, а также порядок погрузки (выгрузки) взрывчатых материалов в околоствольных дворах шахт, рудников, штолен и надшахтных зданиях должны определяться распорядительным документом шахты (рудника).

29. Организация, ведущая работы со взрывчатыми материалами, обязана обеспечить контроль за количеством взрывчатых материалов при их приемке.

Запрещается оставлять взрывчатые материалы без надзора при проведении погрузочно-разгрузочных операций.

30. Погрузочно-разгрузочная площадка за исключением площадок, расположенных на территории складов взрывчатых материалов, в околоствольных дворах шахт, рудников, штолен и надшахтных зданиях должна:

ограждаться колючей проволокой на расстоянии не менее 15 м от места погрузки (выгрузки) транспортных средств. Высота ограды должна составлять не менее 2 м;

при наличии на площадке взрывчатых материалов освещаться в темное время суток электрическим освещением. Рубильники в нормальном исполнении разрешается располагать на расстоянии не ближе 50 м от места погрузки (выгрузки) взрывчатых материалов;

обеспечиваться необходимыми противопожарными средствами;

иметь телефонную связь с организацией, ведущей работы со взрывчатыми материалами, железнодорожной станцией (пристанью, портом), органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Телефон должен устанавливаться в караульном помещении, расположенном не далее 50 м от места погрузки (выгрузки) взрывчатых материалов;

охраняться на весь период проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Места (площадки) выгрузки, погрузки и отстоя железнодорожных вагонов с взрывчатыми материалами должны быть удалены от жилых и производственных строений, от главных стационарных железнодорожных путей на расстояние не менее 125 м.

Места погрузки (выгрузки) взрывчатых материалов в околоствольных дворах шахт, рудников, штолен и надшахтных зданиях должны быть освещены и охраняться на весь период погрузо-разгрузочных работ силами и средствами организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами, организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, или организации, с которой заключен договор на оказание охранных услуг.

31. Совместное транспортирование взрывчатых материалов в пределах опасного производственного объекта производится только при выполнении следующих требований:

а) взрывчатые материалы одной группы совместимости, но разных подклассов можно транспортировать совместно при условии применения к ним мер безопасности как к взрывчатым материалам, имеющим подкласс 1.1;

б) взрывчатые материалы группы совместимости N могут транспортироваться с взрывчатыми материалами группы совместимости S, средства инициирования группы совместимости S допускается транспортировать совместно со средствами инициирования группы

совместимости В.

в) совместное транспортирование в пределах опасного производственного объекта взрывчатых веществ, средств инициирования и прострелочно-взрывной аппаратуры допускается только по письменному разрешению руководителя (технического руководителя) организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами, или назначенного им лица, при соблюдении следующих условий:

загрузки транспортного средства не более  $2/3$  его грузоподъемности;

размещения упаковок или сумок со средствами инициирования в передней части кузова транспортного средства в плотно закрывающихся ящиках с внутренними мягкими прокладками со всех сторон;

разделения упаковок с взрывчатыми веществами и ящиков со средствами инициирования способами, исключающими передачу детонации от последних;

размещения порохов группы С и перфораторных зарядов в заводской упаковке или в специальных ящиках не ближе 0,5 м от других взрывчатых материалов;

закрепления ящиков и другой тары с взрывчатыми материалами способами, исключающими удары и трение их друг о друга.

32. Во всех остальных случаях транспортирование в пределах опасного производственного объекта взрывчатых материалов различных групп совместимости должно осуществляться раздельно.

33. Транспортирование взрывчатых материалов от склада взрывчатых материалов на места работ в пределах опасного производственного объекта должно проводиться по маршрутам, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

34. Транспортирование взрывчатых материалов в пределах опасного производственного объекта должно осуществляться исправным транспортом, оборудованным и предназначенным для этой цели, за исключением случая, указанного в пункте 35 настоящих Правил. Присутствие в транспорте работников, не связанных с доставкой взрывчатых материалов, не допускается.

35. В подземных выработках допускается доставка аммиачно-селитренных взрывчатых веществ от участковых пунктов хранения и мест выгрузки взрывчатых материалов к местам проведения взрывных работ в ковшах погрузочно-доставочных машин при условии загрузки ковша не более  $2/3$  по его высоте. При этом ковш должен быть очищен от остатков перевозимых грузов. Средства инициирования должны доставляться отдельно.

36. Запрещается доставка гранулированных взрывчатых веществ, содержащих тротил, гексоген и нитроэфиры, под собственным весом по трубам (обсаженным скважинам) на рабочие горизонты (подземные пункты) рудников, шахт.

37. Запрещается транспортирование взрывчатых материалов по стволу шахты во время спуска и подъема людей. При погрузке, разгрузке, перемещении взрывчатых материалов по стволу шахты в околоствольном дворе и надшахтном здании около ствола допускается присутствие только взрывника, раздатчика, нагружающих и разгружающих взрывчатые материалы рабочих, рукоятчика, стволового и лица, ответственного за доставку взрывчатых материалов.

38. Спуск-подъем взрывчатых материалов по стволу шахты должен проводиться только после извещения об этом диспетчера (дежурного по шахте) лицом, назначенным ответственным за доставку (подъем, спуск) взрывчатых материалов.

Ящики и мешки с взрывчатыми материалами должны занимать не более  $2/3$  высоты этажа клетки, но не выше дверей клетки.

При спуске в вагонетках ящики и мешки с взрывчатыми материалами не должны выступать выше бортов вагонеток, а сами вагонетки необходимо прочно закреплять в клетки.

Средства инициирования должны спускать и поднимать отдельно от взрывчатых веществ.

Ящики и сумки с детонаторами должны размещаться по высоте в один ряд.

39. При спуске-подъеме взрывников с взрывчатыми материалами и подносчиков с взрывчатыми веществами по наклонным выработкам в людских вагонетках на каждом сиденье должно находиться не более одного взрывника или подносчика.

Допускается доставка взрывчатых веществ ленточными конвейерами и канатно-кресельными дорогами в соответствии с установленным на шахте (руднике) порядком.

40. Разрешается одновременно спускаться или подниматься в одной клетке нескольким взрывникам с сумками с взрывчатыми материалами и подносчикам с сумками с взрывчатыми веществами из расчета  $1 \text{ м}^2$  пола клетки на одного человека на этаже. Каждому из указанных лиц разрешается иметь при себе не более указанного в пунктах 51 и 52 настоящих Правил количества взрывчатых материалов.

Спуск-подъем взрывников с взрывчатыми материалами и подносчиков с взрывчатыми веществами должен проводиться вне очереди.

41. Транспортирование взрывчатых материалов по подземным выработкам должно осуществляться со скоростью не более  $5 \text{ м/с}$  ( $18 \text{ км/ч}$ ). Машинист обязан включать в работу и останавливать подъемную машину, лебедку, локомотив плавно, без толчков. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

42. Транспортирование взрывчатых материалов в подземных выработках транспортными средствами должно проводиться при соблюдении следующих условий:

а) погрузочно-разгрузочные работы с взрывчатыми материалами разрешается проводить только в установленных местах;

б) в аварийных ситуациях место погрузочно-разгрузочных работ определяет лицо, ответственное за доставку взрывчатых материалов;

в) при перевозке в одном железнодорожном составе взрывчатые вещества и средства инициирования должны находиться в различных вагонетках, разделенных таким числом порожних вагонеток, при котором расстояние между вагонетками с взрывчатыми веществами и средствами инициирования, а также между этими вагонетками и локомотивом было бы не менее  $3 \text{ м}$ . В составе не должно быть вагонеток, загруженных, кроме взрывчатых материалов, другими грузами.

г) при транспортировании рельсовым транспортом детонаторы и электродетонаторы должны транспортироваться в вагонетках, футерованных внутри деревом и закрытых сплошной крышкой из негорючих материалов. При этом ящики (коробки), а также сумки и кассеты с детонаторами и электродетонаторами должны быть переложены мягким материалом и

размещены по высоте в один ряд;

д) перевозка взрывчатых веществ контактными электровозами должна проводиться в вагонетках, закрытых сплошной крышкой из несгораемых материалов. Гранулированные взрывчатые вещества допускается укрывать несгораемой тканью;

е) транспортные средства (составы) с взрывчатыми материалами спереди и сзади должны иметь специальные световые опознавательные знаки, со значением которых необходимо ознакомить всех работающих;

ж) при перевозке взрывчатых материалов по горным выработкам водители встречного транспорта и люди, проходящие по этим выработкам, обязаны остановиться и пропустить транспортное средство с взрывчатыми материалами;

з) водители транспортных средств и все лица, связанные с перевозкой (доставкой) взрывчатых материалов, должны быть проинструктированы о мерах безопасности;

и) при транспортировании взрывчатых материалов рельсовым транспортом в поезде никого не должно быть, кроме машиниста локомотива, взрывника или раздатчика, а также рабочих, связанных с перевозкой взрывчатых материалов. Сопровождающие лица должны находиться в людской вагонетке в конце поезда. Допускается сопровождение поезда пешком при условии, что его скорость не превышает скорости передвижения сопровождающих лиц;

к) транспортирование взрывчатых материалов без сопровождающих лиц допускается в специально оборудованных вагонетках, контейнерах, других емкостях, закрытых на замок и опломбированных на складе взрывчатых материалов;

43. Техническая исправность транспортных средств, используемых для доставки взрывчатых материалов, должна проверяться ежемесячно.

44. При перепуске взрывчатых веществ по трубопроводам ревизию емкостей, труб и запорной арматуры необходимо проводить в порядке, установленным распорядительным документом эксплуатирующей организации.

45. В подземных выработках вагонетки с взрывчатыми материалами необходимо формировать в составы и доставлять непосредственно в район подготовки взрыва или размещать в специально оборудованных выработках - пунктах отстоя. Каждое место сосредоточения взрывчатых веществ необходимо обеспечивать не менее чем четырьмя огнетушителями, а также пожарным стволом, рукавом или шлангом, подсоединенным к противопожарной водяной магистрали.

46. Система сигнализации между машинистом электровоза и сопровождающими лицами при транспортировании взрывчатых веществ по подземным выработкам утверждается руководителем (техническим руководителем) организации, ведущей взрывные работы, или назначенным им лицом.

47. Спуск-подъем взрывчатых материалов при проходке шурфов, оборудованных ручными воротками и лебедками, необходимо выполнять с соблюдением следующих условий:

а) в забое не должны находиться лица, не связанные с взрывными работами;

б) спуск-подъем взрывчатых материалов осуществлять не менее чем двум лицам;

в) вороток или лебедку оборудовать храповыми устройствами или автоматически действующими тормозами, а прицепной крюк предохранительным замком;

г) спуск-подъем взрывчатых веществ проводить отдельно от средств инициирования.

48. Спуск-подъем взрывчатых материалов с применением лебедок по восстающим выработкам (печам) должен осуществляться в соответствии с организацией работ и паспортом на установку лебедки, утвержденными руководителем шахты (рудника).

49. Взрывчатые вещества и средства инициирования вручную необходимо доставлять к местам производства взрывных работ отдельно в сумках, кассетах, заводской упаковке.

50. Средства инициирования переносятся только взрывниками, при этом они должны находиться в заводской упаковке, либо помещаться в сумки с жесткими ячейками (кассеты, ящики), покрытыми внутри мягким материалом. Доставка взрывчатых веществ может осуществляться проинструктированными рабочими под наблюдением взрывников.

51. При одновременной доставке вручную средств инициирования и взрывчатых веществ взрывник может переносить не более 10 кг взрывчатых материалов.

52. При переноске в сумках взрывчатых веществ без средств инициирования взрывник может переносить не более 24 кг.

53. При переноске взрывчатых веществ в заводской упаковке их количество должно быть в пределах норм переноски тяжестей.

54. Автотранспорт, используемый для транспортирования взрывчатых материалов, должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности перевозки опасных грузов, а также Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. <1> (далее - ДОПОГ).

-----

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. N 76 "О присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, N 7, ст. 508).

55. Перевозки взрывчатых материалов автомобильным, железнодорожным, морским, речным и воздушным видами транспорта осуществляются в соответствии с правилами перевозок на указанных видах транспорта.

## **II. Требования к работникам, осуществляющим производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения**

### **Требования к руководителям взрывных работ, работ с взрывчатыми материалами**

56. Руководство взрывными работами включает в себя непосредственное управление технологическими процессами, связанными с обращением со взрывчатыми материалами, а также разработка, согласование и утверждение технических, проектных, методических и иных документов, регламентирующих порядок выполнения взрывных работ и работ с

взрывчатыми материалами.

Руководители взрывных работ должны иметь квалификационное удостоверение - Единую книжку взрывника с правом руководства соответствующими видами взрывных работ, которое выдается после сдачи экзамена комиссии организации, проводившей обучение, под председательством представителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности (далее - территориальный орган в области промышленной безопасности).

57. Получить Единую книжку взрывника на право руководства взрывными работами могут лица, имеющие высшее или среднее профессиональное горнотехническое образование, либо высшее или среднее профессиональное образование, связанное с обращением взрывчатых материалов в порядке, установленном пунктами 58 - 62 настоящих Правил.

58. Получить Единую книжку взрывника с правом руководства взрывными работами на любой вид (виды) взрывных работ без дополнительного обучения вправе лица:

а) окончившие высшие учебные заведения по направлениям подготовки: "Нефтегазовое дело";

"Горное дело" по специализациям:

Подземная разработка пластовых месторождений; Подземная разработка рудных месторождений;

Открытые горные работы;

Шахтное и подземное строительство;

Взрывное дело;

"Физические процессы горного или нефтегазового производства" по специализациям:

Физические процессы горного производства;

Физические процессы нефтегазового производства.

б) окончившие средние специальные учебные заведения по специальностям:

Открытые горные работы;

Шахтное строительство;

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, или соответствующим указанным в подпунктах "а" и "б" данного пункта направлениям подготовки и специальностям в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.

59. Получить Единую книжку взрывника на право руководства взрывными работами по своей специальности без дополнительного обучения вправе лица:

а) окончившие высшие учебные заведения по направлению подготовки "Технологии геологической разведки" по специализациям:

Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых;

Геофизические методы исследования скважин;

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых;

Сейсморазведка.

б) окончившие средние специальные учебные заведения по специальностям:

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, или соответствующим указанным в подпунктах "а" и "б" данного пункта направлениям подготовки и специальностям в соответствии с законодательством об образовании и иными нормативными правовыми актами в данной сфере.

60. Получить Единую книжку взрывника на право руководства взрывными работами по своей специальности без дополнительного обучения вправе лица, окончившие высшие учебные заведения по следующим направлениям подготовки:

Энергетическое машиностроение;

Прикладная механика;

Техническая физика;

Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий;

Авиастроение;

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов;

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.

61. В остальных случаях лицам, имеющим высшее или среднее профессиональное горнотехническое образование, высшее или среднее профессиональное профильное образование, связанное с обращением взрывчатых материалов, право руководства взрывными работами предоставляется после дополнительного обучения по программе, на право руководства соответствующими видами взрывных работ. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Профессиональная переподготовка по направлениям подготовки, указанным в пунктах 58 - 60, для получения права руководства взрывными работами не допускается.

62. Получить Единую книжку взрывника с правом руководства взрывными работами для выполнения научных или технических исследований вправе научные работники, имеющие ученые степени по специальностям:

01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника;

01.04.17 - Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества;

01.04.23 - Физика высоких энергий;

02.00.09 - Химия высоких энергий;

25.00.07 - Гидрогеология;

25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых;

25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения;

25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений полезных ископаемых;

- 25.00.13 - Обогащение полезных ископаемых;
- 25.00.14 - Технология и техника геологоразведочных работ;
- 25.00.15 - Технология бурения и освоения скважин;
- 25.00.16 - Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр;
- 25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
- 25.00.18 - Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых;
- 25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика;
- 25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и строительная);
- 05.02.07 - Технология и оборудование механической и физико-технической обработки;
- 05.05.06 - Горные машины;
- 05.07.03 - Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов.
- 05.07.05 - Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов;
- 05.07.06 - Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппаратов;
- 05.07.07 - Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем;
- 05.07.09 - Динамика, баллистика и управление движением летательных аппаратов.
63. Право руководства взрывными работами, работами с взрывчатыми материалами необходимо иметь:
- а) в организациях, ведущих взрывные работы и (или) работы со взрывчатыми материалами, всем лицам, непосредственно руководящим взрывными работами, разрабатывающим, согласовывающим и утверждающим технические, проектные, методические и иные документы, регламентирующие порядок выполнения взрывных работ и работ с взрывчатыми материалами;
- б) в организациях горнодобывающей промышленности и подземного строительства, организациях по добыче нефти или газа, а также в геологических и геофизических организациях, где ведутся взрывные работы подрядным способом, - лицам, согласовывающим и утверждающим технические, проектные, методические и иные документы, регламентирующие порядок выполнения взрывных работ и работ с взрывчатыми материалами.

### **Требования к иным работникам, связанным с обращением с взрывчатыми материалами**

64. Работники, связанные с обращением с взрывчатыми материалами (взрывники, заведующие складами взрывчатых материалов, заведующие зарядными мастерскими, заведующие пунктами по изготовлению и подготовке взрывчатых веществ, раздатчики взрывчатых материалов, лаборанты складов взрывчатых материалов, работники,

обслуживающие пункты механизированной подготовки взрывчатых веществ, пункты изготовления взрывчатых веществ, операторы смесительно-зарядных и зарядных машин и другие лица, по роду своей деятельности непосредственно связанные с обращением с взрывчатыми материалами), должны пройти обучение и получить Единую книжку взрывника с записью на право осуществления соответствующих работ с взрывчатыми материалами. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

65. Профессию взрывника могут получить только лица мужского пола старше 18 лет, имеющие образование не ниже среднего общего и стаж работы: (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

в шахтах, опасных по газу или пыли, - стаж на подземных работах проходчика или рабочего очистного забоя не менее двух лет;

на всех других взрывных работах - стаж работы не менее одного года по специальности, соответствующей профилю работ организации.

Право выполнения иных работ, связанных с обращением взрывчатых материалов, могут получить только лица старше 18 лет, имеющие образование не ниже среднего.

66. Право производства взрывных работ выдается на следующие их виды:

Общие виды взрывных работ:

взрывные работы в подземных выработках и на поверхности угольных и сланцевых шахт, опасных по газу или разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли;

взрывные работы в подземных выработках и на поверхности угольных и сланцевых шахт, не опасных по газу или разрабатывающих пласты, не опасные по взрывам пыли;

взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектов горнорудной и нерудной промышленности), опасных по газу или пыли;

взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектов горнорудной и нерудной промышленности), не опасных по газу или пыли;

взрывные работы на открытых горных разработках;

Специальные виды взрывных работ:

взрывные работы при сейсморазведке;

взрывные работы при прострелочно-взрывных и иных работах в нефтяных, газовых, водяных и других скважинах;

взрывные работы по рыхлению мерзлых грунтов и на болотах;

взрывание льда;

подводные взрывные работы;

разрушение горячих массивов;

обработка материалов (резка, сварка, упрочнение) энергией взрыва;

валка зданий, сооружений, дробление фундаментов и спекшейся руды;

корчевка пней, валка леса, рыхление смерзшихся дров и балансов, ликвидация заторов при

лесосплаве;

взрывные работы при борьбе с лесными пожарами;

взрывные работы в подземных выработках и на поверхности нефтяных шахт;

взрывные работы при проведении тоннелей и строительстве метрополитена;

взрывные работы при проведении горно-разведочных выработок;

взрывные работы при уничтожении взрывоопасных устройств на земной поверхности;

взрывные работы, связанные с использованием взрывчатых материалов в научных, исследовательских и учебных целях. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

67. Взрывники могут допускаться к сдаче экзаменов по нескольким видам работ при условии, что их подготовка и производственный стаж соответствуют установленным требованиям.

Для получения права производства нового вида взрывных работ взрывник должен пройти подготовку по соответствующей программе.

68. По окончании обучения работники, связанные с обращением с взрывчатыми материалами, сдают экзамен квалификационной комиссии организации, проводившей обучение на соответствующий вид работ, под председательством представителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Результаты приема экзаменов оформляются протоколом, подписанным членами квалификационной комиссии.

69. Приказы, протоколы приема экзаменов и другую документацию по подготовке работников, связанных с обращением с взрывчатыми материалами, на специальных курсах должна вести организация, в которой проводилось обучение.

70. Один экземпляр протокола передается территориальному органу федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности и является основанием для регистрации Единой книжки взрывника. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

71. Лица, имеющие право руководства взрывными работами, могут получить право производства соответствующего вида взрывных работ без обучения, после сдачи экзаменов квалификационной комиссии под председательством представителя территориального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности и прохождения соответствующей стажировки. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

72. В организациях, использующих взрывчатые материалы в научно-исследовательских, экспериментальных и учебных целях, к работам с взрывчатыми материалами могут быть допущены научные сотрудники, преподаватели и лаборанты, имеющие Единую книжку взрывника и прошедшие стажировку в течение 10 рабочих дней под руководством опытного работника.

73. Взрывник допускается к самостоятельному производству взрывных работ, в том числе после обучения на новый вид взрывных работ, только после прохождения стажировки в течение одного месяца под руководством опытного взрывника.

Необходимость и продолжительность стажировки руководителей взрывных работ и заведующих складами (пунктами производства) взрывчатых материалов определяется

соответствующими программами обучения.

74. Продолжительность стажировки для иных лиц, обучившихся рабочим профессиям, связанным с обращением с взрывчатыми материалами, должна составлять не менее 15 рабочих дней.

75. Место прохождения стажировки работников, связанных с обращением с взрывчатыми материалами, ее сроки и руководитель определяются распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы.

76. По окончании обучения, перед стажировкой, взрывникам и другим работникам, связанным с обращением с взрывчатыми материалами, выдается квалификационное удостоверение - Единая книжка взрывника.

77. В помощь взрывнику разрешается назначать помощников. Они должны быть проинструктированы и под непосредственным руководством и контролем взрывника могут выполнять работы, не связанные с обращением со средствами инициирования и патронами-боевиками.

78. Работники, привлекаемые к доставке взрывчатых веществ на места ведения взрывных работ, охране запретных и опасных зон, должны быть ознакомлены под подпись с мерами безопасности при обращении с взрывчатыми материалами.

79. Обучение по программам подготовки заведующих складами взрывчатых материалов могут проходить лица, имеющие право руководства взрывными работами, взрывники или раздатчики взрывчатых материалов.

80. Заведовать кратковременными или передвижными складами взрывчатых материалов, а также выполнять обязанности раздатчика взрывчатых материалов на геофизических работах могут лица, имеющие Единую книжку взрывника и стаж работы взрывником в соответствующих условиях не менее одного года.

81. Лица, назначенные заведующими складами взрывчатых материалов, не имеют права исполнять обязанности руководителя взрывных работ, а также вести взрывные работы.

## **Порядок выдачи и ведения Единых книжек взрывника**

82. Лицам, сдавшим экзамены квалификационной комиссии под председательством представителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, выдается квалификационное удостоверение - Единая книжка взрывника <2> (рекомендуемый образец приведен в приложении N 4 к настоящим Правилам).

-----  
<2> Единые книжки взрывника, выданные до вступления в силу настоящего Приказа, являются действующими.

83. Единые книжки взрывника регистрируются в территориальных органах федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.

84. В Единой книжке взрывника указывается наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности,

зарегистрировавшего Единую книжку взрывника; наименование организации, в которой проведено обучение; фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, получившего данное квалификационное удостоверение; дата выдачи.

85. Единая книжка взрывника подписывается представителем территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности и представителем организации, в которой организовано обучение. Удостоверение должно быть заверено печатью территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.

86. Серия для заполнения и учета Единых книжек взрывника устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности (приложение N 4 к настоящим Правилам).

Номера Единых книжек взрывника присваиваются территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности при их регистрации в специальном журнале. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

87. В Единой книжке взрывника должны указываться виды работ (вид взрывных работ, на которые дано право руководства или производства, иные работы, связанные с обращением взрывчатых материалов), к выполнению которых допущено лицо, получившее Единую книжку взрывника.

88. Получение Единой книжки взрывника удостоверяется подписью в специальном журнале.

Наличие у работника более одной Единой книжки взрывника не допускается.

89. При переходе на работу в другую организацию, ведущую работы со взрывчатыми материалами, работник сохраняет право на производство того вида работ, который указан в Единой книжке взрывника.

90. В случае утраты Единой книжки взрывника дубликат может быть оформлен территориальным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности. Для оформления дубликата работник должен обратиться в территориальный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

При этом в новую Единую книжку взрывника вносится запись "дубликат".

91. В Единые книжки взрывника должны вноситься записи о стажировках по всем видам работ, связанным с обращением с взрывчатыми материалами, до которых допущен работник.

92. По представлению территориального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности Единая книжка взрывника может быть изъята, если работник допустил нарушение установленного порядка хранения, транспортирования, использования или учета взрывчатых материалов, которое привело или могло привести к несчастному случаю, аварии или утрате взрывчатых материалов.

93. Изъятые Единые книжки взрывника передаются территориальному органу исполнительной власти в области промышленной безопасности для уничтожения.

94. Дубликаты изъятых Единых книжек взрывника не выдаются.

## **Порядок проверки знаний работников, связанных с обращением с**

## **взрывчатыми материалами**

95. Не реже одного раза в два года знание требований безопасности работниками, связанными с обращением с взрывчатыми материалами и имеющими Единую книжку взрывника (за исключением заведующих складами взрывчатых материалов, пунктами производства взрывчатых материалов и руководителей взрывных работ), должно проверяться специальной комиссией организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами, под председательством представителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.

96. Работники, не прошедшие проверку знаний, лишаются права производства работ, связанных с обращением с взрывчатыми материалами, и могут быть допущены к повторной проверке знаний только после переподготовки (в учебной организации или самостоятельно), о чем в организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами, должен быть издан распорядительный документ.

97. Результаты периодических и внеочередных проверок знаний оформляются протоколами и подписываются членами комиссии.

98. Порядок ведения и хранения документации по проверке знаний устанавливается распорядительным документом организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

99. Взрывники после перерыва в работе по своей профессии свыше одного года допускаются к самостоятельному выполнению взрывных работ только после сдачи экзамена комиссии организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами, и стажировки в течение 10 рабочих дней.

100. При поступлении в организацию, ведущую работы со взрывчатыми материалами, ранее не использовавшихся взрывчатых материалов, аппаратуры и оборудования все лица, занятые на взрывных работах и работах с взрывчатыми материалами, должны быть дополнительно ознакомлены под подпись с их свойствами и особенностями вновь поступивших взрывчатых материалов, аппаратуры и оборудования.

## **III. Требования безопасности при применении средств инициирования**

101. Перед выдачей электродетонаторы, взрывные патроны и капсулы-детонаторы должны быть проверены на отсутствие повреждений корпуса, следов коррозии, нарушений изоляции проводов и других дефектов. Электродетонаторы должны проверяться также по электрическому сопротивлению.

Средства инициирования с повреждениями и значением электрического сопротивления, не соответствующим технической документации, применять запрещается.

102. При проверке электродетонатор должен помещаться в футерованную металлическую трубу, за щит или в устройство, исключающее поражение людей в случае взрыва. Провода электродетонаторов после проверки их сопротивления должны быть замкнуты накоротко и в таком положении находиться до момента присоединения к взрывной сети. Проверка беспроводных электродетонаторов осуществляется с помощью специального оборудования, обеспечивающего безопасность людей при проверке.

При выполнении этой операции на рабочем столе проверяющего должно быть не более 100 электродетонаторов.

Размещение на рабочем столе предметов, не относящихся к данному виду работ, не допускается.

103. Электровзрывные сети должны иметь исправную изоляцию. Концы проводов и жил кабелей должны быть тщательно зачищены, плотно соединены (сращены), соединения (сростки) изолированы при помощи специальных зажимов.

В шахтах (рудниках), опасных по газу или пыли, провода электродетонаторов и электровзрывной сети необходимо соединять только с применением контактных зажимов.

104. Электровзрывная сеть должна быть двухпроводной. Использование воды, земли, труб, рельсов, канатов в качестве одного из проводников запрещается. До начала заряжания взрывник обязан осмотреть электровзрывную сеть и убедиться в ее исправности.

105. В шахтах (рудниках), опасных по газу или пыли, должны применяться электродетонаторы только с медными проводами. Это требование распространяется также на соединительные и магистральные провода (кабели) электровзрывной сети.

106. Электровзрывная сеть должна монтироваться в направлении от заряда к источнику тока.

107. При производстве взрывных работ в каждый электродетонатор должен поступать ток силой не менее установленной технической документацией на изделие.

После монтажа и осмотра электровзрывной сети необходимо проверить ее токопроводимость. При проверке токопроводимости сети работники должны находиться вне опасной зоны.

108. Перед взрыванием скважинных и камерных зарядов общее сопротивление всей электровзрывной сети должно быть подсчитано и затем измерено из безопасного места электроизмерительными приборами. В случае расхождения величин измеренного и расчетного сопротивлений более чем на 10% необходимо устранить неисправности, вызывающие отклонения от расчетного сопротивления электровзрывной сети.

При невозможности измерить сопротивление электровзрывной сети допускается по разрешению руководителя взрывных работ ограничиться проверкой ее токопроводимости.

109. Подавать напряжение в электровзрывную сеть необходимо из безопасного места, установленного паспортом или проектом буровзрывных (взрывных) работ. Взрывной прибор (устройство) должен иметь специальные клеммы для подсоединения магистральных проводов электровзрывной сети.

Подсоединять магистральные провода к взрывному прибору (машинке) разрешается только при отсутствии людей в опасной зоне.

При проведении массового взрыва подавать напряжение в электровзрывную сеть можно только по команде руководителя взрывных работ.

110. Концы проводов смонтированного участка электровзрывной сети должны быть замкнуты накоротко до момента подсоединения их к проводам следующего участка электровзрывной сети.

Концы магистральных проводов электровзрывной сети также должны быть замкнуты до момента их присоединения к клеммам прибора или устройства, подающего напряжение для

взрывания.

При проведении прострелочно-взрывных работ, когда в качестве одного из проводников электровзрывной сети используется броня геофизического кабеля, концы проводов смонтированного участка электровзрывной сети должны быть разомкнуты и изолированы до момента подсоединения взрывного прибора.

111. Подсоединение средств инициирования к детонирующему шнуру и монтаж взрывной сети разрешается проводить только после окончания непосредственной зарядки и удаления на безопасное расстояние людей, не связанных с монтажом взрывной сети, а также оборудования.

112. Со всех электроустановок, кабелей, контактных и воздушных проводов и других источников электроэнергии (в том числе источников опасных электромагнитных излучений), действующих в зоне монтажа электровзрывной сети, напряжение должно быть снято до начала монтажа электровзрывной сети.

В подземных условиях в зону монтажа электровзрывной сети необходимо включать выработки, в которых монтируется такая сеть.

На земной поверхности в зону монтажа электровзрывной сети должна включаться поверхность, ограниченная контуром, который на 50 м превышает контур электровзрывной сети, независимо от высоты подвески проводников электрического тока, а при прострелочно-взрывных работах в скважинах - соответственно на 10 м.

При невозможности снятия напряжения с электрооборудования, отключения источников радио- и другого электромагнитного излучения должны приниматься меры защиты от блуждающих токов (применение защищенных электродетонаторов, исключение повторного использования соединительных проводов, применение зажимов для изоляции скруток проводов, устройств блокировки электровзрывной сети), утвержденные распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы.

При монтаже электровзрывных сетей в подземных выработках допускается не отключать находящиеся в пределах опасной зоны вентиляторы местного проветривания, а также осветительные электрические сети и сигнализацию напряжением не более 42 В с осуществлением мер защиты электродетонаторов от воздействия блуждающих токов.

В необходимых случаях при большом притоке воды в стволах допускается не снимать напряжение с насосов, при этом должны приниматься меры защиты от блуждающих токов.

При взрывании с помощью электродетонаторов, стойких к блуждающим токам и зарядам статического электричества, допускается в выработках большого сечения использовать при зарядании и монтаже сети специальное самоходное оборудование с подъемными площадками.

113. В организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами, должен быть определен порядок хранения, выдачи и технического обслуживания приборов и устройств взрывания, а также контрольно-измерительных приборов.

Взрывные приборы (машинки) перед выдачей взрывникам должны проверяться согласно инструкциям по эксплуатации на соответствие установленным техническим характеристикам.

Взрывные приборы (машинки) и взрывные стационарные устройства должны храниться в

местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц.

Ключи от взрывных приборов (машинок) при производстве взрывных работ должны находиться у взрывника.

114. Запрещается проводить электрическое взрывание непосредственно от силовой, контактной или осветительной сети.

115. При электрическом способе инициирования зарядов должно быть исключено касание металлических предметов проводами электродетонаторов и электровзрывной сети.

116. При взрывании с применением электродетонаторов выход взрывника из укрытия после взрыва разрешается только после проветривания, отсоединения электровзрывной сети от источника тока и замыкания ее накоротко, но не ранее чем через 5 минут.

117. Если при подаче напряжения взрыва не произошло, взрывник обязан отсоединить от прибора (источника тока) электровзрывную сеть, замкнуть накоротко ее концы, взять с собой ключ от прибора (ящика, в котором находится взрывное устройство) и только после этого выяснить причину отказа.

118. Взрывные приборы стационарных взрывных пунктов на угольных, сланцевых шахтах и объектах геологоразведки, опасных по газу или пыли, должны проверяться в местах их установки не реже одного раза в 15 дней.

119. Работа с детонирующим шнуром (резка, соединение отрезков друг с другом), с пиротехническим реле, неэлектрическими и электронными системами инициирования должна выполняться в соответствии с инструкциями (руководствами) по их применению. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

120. Передавливание, разрывы, переломы и иные повреждения детонирующего шнура, волноводов, проводов не допускаются. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

121. Взрывание основной и дублирующей сетей детонирующего шнура во всех случаях должно проводиться от одного инициатора. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

122. При инициировании неэлектрических систем инициирования электронными детонаторами, электродетонаторами и капсюлями-детонаторами они должны располагаться кумулятивной выемкой в сторону распространения взрывного импульса.

123. При взрывании этими системами подход взрывника к месту взрыва разрешается не ранее чем через 5 минут. Если взрыва не произошло, - то не ранее чем через 15 минут.

124. Дистанционное взрывание (радиовзрывание) разрешается осуществлять при наличии технической документации и соответствующего оборудования (радиостанции с командным блоком и исполнительными блоками с радиоприемниками).

125. Командный блок с радиопередатчиком должен устанавливаться за пределами опасной зоны.

Исполнительный блок с радиоприемником устанавливается в местах, имеющих удобный подъезд, и размещается от места взрыва на расстоянии, исключающем его разрушение кусками горной массы от взрыва.

126. При проведении массового взрыва подавать радиоимпульс допускается только по команде руководителя взрывных работ, который должен убедиться в готовности к взрыву

исполнительных блоков и выводе всех людей за пределы опасной зоны.

127. При подключении электродетонаторов к зажимам исполнительного блока взрывник должен убедиться, что исполнительный блок заблокирован. Затем электродетонаторы подсоединяются к взрывной сети.

128. Допуск к месту взрыва осуществляется с разрешения руководителя взрывных работ не ранее чем через 10 минут после информации о заблокированном состоянии исполнительного блока.

129. Боевики с детонаторами должны изготавливаться на местах производства работ или в специальных помещениях вблизи мест производства работ, установленных распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы.

Изготовление (подготовка) боевиков с детонирующим шнуром (без детонаторов) может осуществляться в здании подготовки взрывчатых материалов на складе взрывчатых материалов.

130. При изготовлении боевиков из патронированных взрывчатых веществ детонатор (в том числе электродетонатор, детонатор неэлектрической системы инициирования, электронный детонатор) должен вводиться в патрон на полную глубину и фиксироваться, при этом используемые для образования углублений иглы необходимо изготавливать из материалов, не дающих искр и не корродирующих от взаимодействия со взрывчатыми веществами. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Боевики из прессованных или литых взрывчатых веществ с инициированием от детонаторов (в том числе электродетонаторов, детонаторов неэлектрической системы инициирования, электронных детонаторов) разрешается изготавливать только из патронов (шашек) с гнездами заводского изготовления. Расширять или углублять имеющееся гнездо запрещается. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Запрещается выдергивать детонатор (в том числе электродетонатор, детонатор неэлектрической системы инициирования, электронный детонатор), установленный в боевик. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

131. При изготовлении боевиков из патронированных взрывчатых веществ с применением детонирующего шнура конец детонирующего шнура в патроне должен завязываться узлом, складываться не менее чем вдвое или обматываться вокруг патрона взрывчатых веществ. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

132. Неиспользованные боевики подлежат уничтожению в соответствии с требованиями настоящих Правил взрыванием в порядке, установленном распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы.

## **Порядок присвоения и нанесения индивидуальных индексов электродетонаторов и капсулей-детонаторов**

133. Электродетонаторам и капсулям-детонаторам перед выдачей взрывникам должны быть присвоены и нанесены индивидуальные индексы (индекс организации, ведущей взрывные работы, индекс взрывника, территориальный код).

При наличии заводского индивидуального маркировочного индекса присвоение и нанесение

индивидуальных индексов не требуется.

133.1. В каждой организации, ведущей взрывные работы, должна быть составлена рабочая инструкция по нанесению индивидуальных индексов электродетонаторам и капсулям-детонаторам.

133.2. Рабочая инструкция должна соответствовать требованиям настоящих Правил, а также учитывать особенности применяемых технических средств и условий ведения взрывных работ в организации. В инструкции должны быть отражены места проведения работ, порядок нанесения индивидуальных индексов, хранения средств инициирования с нанесенными индивидуальными индексами и устройств для нанесения индивидуальных индексов, а также возврата данных средств инициирования.

133.3. Разработанная рабочая инструкция подлежит утверждению руководителем (техническим руководителем) организации, ведущей взрывные работы.

133.4. Для нанесения индивидуальных индексов на электродетонаторы и капсули-детонаторы обжимным способом должны применяться устройства, допущенные к применению в установленном порядке.

133.5. Работы по нанесению индивидуальных индексов должны осуществляться в соответствии с инструкцией (руководством) по эксплуатации обжимного устройства.

133.6. Нанесение индивидуальных индексов обжимным способом должно осуществляться при наличии ограждающего устройства (щитка), обеспечивающего безопасность оператора в случае взрыва изделия.

133.7. Обжимное устройство должно быть укреплено на основании (столе, тумбе).

133.8. При применении обжимного способа нанесения индивидуальных индексов основание обжимного устройства (стол, тумба), само устройство и щиток должны быть заземлены. Сопротивление заземления должно быть не более 100 Ом.

133.9. Нанесение индивидуальных индексов на электродетонаторы с помощью устройств обжимного типа должно производиться на 1,0 - 3,0 мм ниже нижнего зига заводской обжимки гильзы (соединения капсуля-детонатора с электровоспламенителем).

133.10. Нанесение индивидуальных индексов на капсули-детонаторы должно осуществляться до изготовления зажигательных трубок. При применении устройств обжимного типа нанесение индивидуальных индексов может проводиться одновременно с обжимом дульца капсуля-детонатора вокруг огнепроводного шнура (изготовлением зажигательной трубки).

133.11. Индивидуальные индексы должны быть нанесены таким образом, чтобы обеспечивалось однозначное прочтение символов (букв и цифр) без нарушения герметичности электродетонатора и целостности гильзы капсуля-детонатора. В случае появления трещин во внешней оболочке изделий они должны быть уничтожены в соответствии с требованиями настоящих Правил.

133.12. При нанесении индивидуальных индексов на средства инициирования непосредственно в подземной раздаточной камере взрывчатых материалов местом расположения обжимного устройства может служить рабочий стол раздатчика, отгороженный от мест хранения взрывчатых материалов. Это требование является необязательным, если средства взрывания и взрывчатые вещества хранятся в металлических

шкафах.

133.13. При установке на столе нескольких обжимных устройств они должны быть отделены друг от друга деревянными перегородками толщиной не менее 10 см или металлическими листами толщиной не менее 5 мм.

133.14. На гильзы электродетонаторов и капсюлей-детонаторов должны наноситься шесть индексов:

два цифровых индекса обозначают код субъекта Российской Федерации (таблица N 2 Приложения N 27 к настоящим Правилам);

два буквенных индекса слева от цифровых обозначают номер организации (присваивается территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности по таблице N 1 Приложения N 27 к настоящим Правилам в зависимости от номера организации);

два буквенных индекса справа от цифровых обозначают номер взрывника (присваивается организацией по таблице N 1 Приложения N 27 к настоящим Правилам в зависимости от порядкового номера взрывника).

133.15. При ведении взрывных работ группой взрывников допускается производить нанесение на средства инициирования индивидуального индекса старшего взрывника, ответственного по наряду-путевке за взрывчатые материалы.

133.16. Для каждого взрывника должен быть определен индивидуальный буквенный индекс, который запрещено присваивать другому взрывнику.

133.17. Средства инициирования с неправильно нанесенным индивидуальным индексом, а также с нечитаемыми символами подлежат уничтожению. Средства инициирования с нанесенным индивидуальным индексом подлежат уничтожению также и в случае увольнения взрывника из организации или перевода его на другую работу.

133.18. Нанесение индивидуальных индексов на электродетонаторы и капсюли-детонаторы должно производиться на складе взрывчатых материалов, за исключением следующих случаев:

при обслуживании взрывников в подземных раздаточных камерах взрывчатых материалов нанесение индивидуальных индексов на средства инициирования допускается осуществлять непосредственно в раздаточной камере;

при разовых, эпизодических, сезонных взрывных работах допускается производить нанесение индивидуальных индексов на средства инициирования в отдельных приспособленных помещениях, палатках или под навесом, а при работах передвижного характера - под открытым небом за пределами опасной зоны и не ближе 25 м от места хранения взрывчатых материалов.

133.19. К операции по нанесению индивидуальных индексов на средства инициирования должны допускаться взрывники, раздатчики и заведующие складами взрывчатых материалов, назначенные для проведения этих работ распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы.

133.20. Лица, допущенные к нанесению индивидуальных индексов на средства инициирования, должны изучить рабочую инструкцию и пройти инструктаж с подписью в журнале инструктажа.

## **IV. Общие требования безопасности при ведении взрывных работ**

134. Взрывчатые материалы, доставленные к местам работ, должны находиться в сумках, кассетах, заводской упаковке или иной таре.

При производстве взрывных работ в подземных горных выработках сменный запас взрывчатых материалов допускается хранить вблизи мест взрывных работ в отдельных металлических ящиках и контейнерах (сейфах), оборудованных в соответствии с требованиями пунктов 538 и 540 настоящих Правил и имеющих замки.

Доставленные к местам работ взрывчатые вещества, средства инициирования и боевики должны размещаться отдельно. При этом должны соблюдаться условия, исключающие передачу детонации. За активный заряд должны приниматься средства инициирования.

135. Взрывчатые материалы на местах работ, а также заряженные шпуры, скважины запрещается оставлять без постоянного надзора (охраны). Порядок надзора (охраны) должен устанавливаться распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы.

136. При производстве взрывных работ на открытых горных разработках находящиеся на блоке взрывчатые материалы и заряженные скважины должны охраняться при обязательном искусственном освещении в темное время. При использовании для целей освещения мобильных дизельных электростанций, они должны быть установлены за пределами запретной зоны и оборудованы искрогасителями.

В необходимых случаях взрывчатые материалы должны быть защищены от атмосферных осадков.

При производстве взрывных работ в населенных пунктах или внутри зданий (сооружений) взрывчатые материалы должны находиться под охраной в изолированном помещении.

137. Взрывчатые материалы разрешается хранить до заряжания на местах работ в размере, необходимом для производства взрывных работ вне запретной зоны и сменной потребности в пределах запретной зоны, за исключением массовых взрывов, когда в запретной зоне может находиться под охраной подлежащее заряданию количество взрывчатых материалов.

Условия и порядок хранения взрывчатых материалов для отдельных видов взрывных работ установлены пунктом 516 настоящих Правил.

У стволов шахт, устьев штолен (тоннелей) при их проходке разрешается размещать взрывчатые материалы в размере сменной потребности в будках или под навесами на расстоянии не ближе 50 м от ствола шахты или устья штольни (тоннеля), а также от зданий и сооружений на земной поверхности.

138. Взрывные работы, вблизи опасной зоны которых располагаются объекты электроэнергетики (электростанции, линии электропередач и подстанции), объекты использования атомной энергии, объекты транспортной инфраструктуры (железнодорожные и автомагистрали и станции, порты, пристани, аэропорты), объекты магистрального трубопроводного транспорта, линии связи и коммуникаций, должны проводиться по согласованию с организациями, эксплуатирующими эти объекты.

139. Взрывную станцию необходимо размещать за пределами опасной зоны. При невозможности выполнить это требование должны устраиваться укрытия. Места расположения укрытий и их конструкцию следует определять в проекте буровзрывных

(взрывных) работ или паспорте.

Искусственные или естественные укрытия должны защищать исполнителей взрывных работ от действия взрыва, в том числе ядовитых газов. Подходы к укрытию не должны быть загромождены.

140. При обращении с взрывчатыми материалами должны соблюдаться меры предосторожности, предусмотренные инструкциями (руководствами) по их применению, меры безопасности и противопожарной безопасности.

141. Запрещается применять открытый огонь и курить ближе 100 м от места нахождения взрывчатых материалов. Зажигательные принадлежности разрешается иметь только взрывникам, осуществляющим огневое взрывание, а огнестрельное оружие - лицам охраны.

Заряжание скважин, пробуренных станками огневого бурения, запрещается проводить ранее чем через 24 часа после окончания бурения.

142. Работа с дымными порохами и порохами группы совместимости С в помещениях для их хранения должна проводиться в обуви, не имеющей металлических частей на подошве и каблуках. Инструменты и другой металлический инвентарь должны быть изготовлены из материалов, не дающих искр. Из стали могут изготавливаться только отвертки.

143. Порошкообразные взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры в патронах и в мешках перед применением должны быть размяты без нарушения целостности оболочки. Запрещается применять взрывчатые вещества, увлажненные свыше норм, установленных стандартами (техническими условиями) и указанных в инструкциях (руководствах) по применению.

144. Слежавшиеся и не поддающиеся размятию порошкообразные взрывчатые вещества, не содержащие гексогена или жидких нитроэфиров, должны измельчаться в соответствии с требованиями настоящих Правил, после чего они могут использоваться только в шахтах (рудниках), не опасных по газу или разрабатывающих пласты (рудные тела), не опасные по взрывам пыли, а также при работах на земной поверхности.

145. Слежавшиеся порошкообразные взрывчатые вещества, содержащие гексоген или жидкие нитроэфиры, должны использоваться без размятия или измельчения и только при взрывных работах на земной поверхности.

146. В шахтах, опасных по газу или разрабатывающих угольные пласты, опасные по взрывам пыли, запрещается использовать патронированные взрывчатые вещества с нарушенной оболочкой.

147. При производстве взрывных работ, работ с взрывчатыми материалами необходимо проводить мероприятия по обеспечению безопасности работников, предупреждению отравлений людей пылью взрывчатых веществ и ядовитыми продуктами взрывов.

148. При производстве взрывных работ в сульфидсодержащих рудах необходимо проводить мероприятия по предупреждению возгораний и взрывов сульфидной пыли, а также по исключению опасного взаимодействия взрывчатых материалов с сульфидсодержащими породами и внутрискважинными водами.

149. Взрывные работы должны выполняться взрывниками под руководством лица, назначенного приказом по организации, ведущей взрывные работы (руководителя взрывных работ), по письменным нарядам (заданиям на выполнение работ) с ознакомлением с ними под

подпись и соответствующим наряд-путевкам (рекомендуемый образец приведен в приложении N 18 к настоящим Правилам).

150. При одновременной работе нескольких взрывников в пределах общей опасной зоны одного из них необходимо назначать старшим. Свои распоряжения он должен подавать голосом или сигналами, утвержденными распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы.

151. Одежда лиц, непосредственно обращающихся с взрывчатыми материалами, не должна накапливать заряды статического электричества.

152. Взрывные работы необходимо осуществлять в соответствии с оформленной в установленном порядке технической документацией (проектами буровзрывных (взрывных) работ, паспортами, схемами). С такими документами работники, осуществляющие буровзрывные работы, должны быть ознакомлены под подпись.

Указанная документация должна храниться не менее года.

153. Проекты (технические проекты) буровзрывных (взрывных) работ необходимо составлять для взрывания скважинных, камерных, котловых зарядов, при выполнении взрывных работ на строительных объектах, валке зданий и сооружений, ведении дноуглубительных и ледоходных работ, работ на болотах, подводных взрывных работ, при взрывании горячих массивов, выполнении прострелочно-взрывных, сейсморазведочных работ и других видов специальных взрывных работ.

Другие взрывные работы, за исключением особо оговоренных в настоящих Правилах случаев, могут выполняться по паспортам.

154. Организация, ведущая взрывные работы с применением массовых взрывов, за исключением специальных и экспериментальных массовых взрывов в подземных выработках, должна иметь типовой проект буровзрывных (взрывных) работ, являющийся базовым документом для разработки паспортов и проектов буровзрывных (взрывных) работ, в том числе проектов массовых взрывов, выполняемых в конкретных условиях. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Типовой проект буровзрывных (взрывных) работ должен выполняться с учетом утвержденного проекта отработки месторождения, результатов экспериментальных и промышленных взрывов, научно-технических разработок, передового производственного опыта по взрывным работам в аналогичных условиях, требований настоящих Правил. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Организация, ведущая взрывные работы, должна информировать территориальный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности о проводимых массовых взрывах.

155. Проекты буровзрывных (взрывных) работ должны содержать решения по безопасной организации работ с указанием основных параметров буровзрывных работ, способам инициирования зарядов, расчетам взрывных сетей, конструкциям зарядов и боевиков; данные о способе заряжания, предполагаемом расходе взрывчатых материалов, об определении запретной зоны и способа ее охраны, об определении опасной зоны и охране этой зоны с учетом объектов, находящихся в ее пределах (здания, сооружения, коммуникации), о местах нахождения людей и оборудования, о порядке доставки и размещения взрывчатых материалов при подготовке и проведении взрывов, о порядке допуска людей после взрыва,

проветривания района взрывных работ и других мерах безопасности, дополняющих в конкретных условиях требования настоящих Правил.

156. Паспорт на взрывные работы должен включать:

- а) схему расположения шпуров или наружных зарядов; наименования взрывчатых материалов; данные о способе заряжания, числе шпуров, их глубине и диаметре, массе и конструкции зарядов и боевиков, последовательности и количестве приемов взрывания зарядов, материале забойки и ее длине; схему монтажа взрывной (электровзрывной) сети с указанием длины (сопротивления), замедлений, схемы и времени проветривания забоев;
- б) величину радиуса опасной и запретной зоны;
- в) указания о местах укрытия взрывника на время производства взрывных работ, которые должны располагаться за пределами опасной зоны;
- г) указания о расстановке постов охраны или оцепления, расположении предохранительных устройств, предупредительных и запрещающих знаков, ограждающих доступ в опасную и запретную зону и к месту взрыва.

Кроме того, для шахт (рудников), опасных по газу или пыли, в паспорте должны быть указаны количество и схема расположения специальных средств по предотвращению взрывов газа (пыли), а также специальные меры проведения взрывных работ в условиях шахт (рудников), опасных по газу или пыли.

Паспорта составляются на основании и с учетом результатов не менее трех опытных взрываний. Допускается вместо опытных взрываний использовать результаты взрывов, проведенных в аналогичных условиях.

В отдельных случаях в связи с непрогнозируемым изменением параметров забоя (форма, размер), количества и глубины шпуров или скважин в результате горно-геологических явлений, с разрешения руководителя, осуществляющего непосредственное руководство взрывными работами, допускается уменьшение массы и числа зарядов в сравнении с показателями, предусмотренными паспортом.

157. Проекты и паспорта буровзрывных (взрывных) работ должны утверждаться техническим руководителем организации, ведущей взрывные работы, или лицом, назначенным распорядительным документом организации, а при ведении взрывных работ по договору подряда - утверждаться техническим руководителем организации-подрядчика и согласовываться техническим руководителем организации-заказчика или назначенными лицами.

158. Разовые взрывы зарядов в шпурах для доведения контура выработки до размеров, предусмотренных проектом, удаления навесей, выравнивания забоя, почвы выработки, расширения выработки при перекреплении и опытном взрывании, а также в целях ликвидации отказов разрешается проводить по схемам. Схема составляется и подписывается руководителем взрывных работ, а на шахтах, опасных по газу или пыли, подлежит утверждению техническим руководителем шахты. В схеме указываются расположение шпуров, масса и конструкция зарядов, места расположения постов и укрытия взрывника, необходимые дополнительные меры безопасности. Со схемой под подпись должен быть ознакомлен взрывник.

159. При производстве взрывных работ перед началом заряжания с момента доставки взрывчатых материалов к местам производства работ вводится запретная зона, в пределах

которой запрещается находиться людям, не связанным с заряданием.

Проход в запретную зону разрешается только в сопровождении руководителя взрывных работ.

Размеры запретной зоны должны определяться в проекте (паспорте) буровзрывных (взрывных) работ.

На открытых горных работах запретная зона должна составлять не менее 20 м от ближайшего заряда. Она распространяется как на рабочую площадку того уступа, на котором проводится зарядание, так и на ниже- и вышерасположенные уступы, считая по горизонтали от ближайших зарядов.

В подземных выработках запретная зона должна определяться расчетом по действию ударной воздушной волны от взрыва максимально возможного количества взрывчатых веществ, установленного в соответствии с пунктом 820 настоящих Правил, и должна составлять не менее 50 м. Запретная зона распространяется на все выработки, сообщаемые с местом производства взрывных работ.

160. Опасная зона должна определяться расчетом в проекте или паспорте буровзрывных (взрывных) работ и вводиться:

с начала укладки боевиков при взрывании с применением электродетонаторов в боевиках;

до начала установки в сеть пиротехнических реле (замедлителей) или детонаторов при взрывании с применением детонирующих шнуров;

с момента подсоединения волноводов участков к магистрали при использовании в боевиках неэлектрических систем инициирования с низкоэнергетическими волноводами;

с момента подсоединения взрывной сети участков к магистральной при взрывании с использованием электронных систем инициирования.

161. На границах запретной и опасной зон должны быть выставлены посты, обеспечивающие их охрану, за исключением границы опасной зоны в подземных выработках с исходящей вентиляционной струей воздуха, по которым направляются продукты взрыва. Постовым запрещается поручать работу, не связанную с выполнением прямых обязанностей.

Входы в опасную зону в подземных выработках с исходящей вентиляционной струей воздуха, по которым направляются продукты взрыва, должны быть ограждены аншлагами с надписями, запрещающими вход в опасную зону и выставленными на расстоянии, при котором содержание ядовитых продуктов взрыва снижается до безопасных концентраций. Эти расстояния следует определять опытным путем на основании результатов отбора проб воздуха, при максимальном количестве взорванных в забое взрывчатых веществ.

На подземных взрывных работах допускается замена постов охраны запретной зоны аншлагами с надписями, запрещающими вход в запретную зону, при этом должно обеспечиваться отсутствие посторонних лиц в запретной зоне.

162. При попадании в опасную зону объектов другой организации ее руководитель должен письменно оповещаться не менее чем за сутки о месте и времени производства взрывных работ, при этом все люди из этих объектов должны выводиться за пределы опасной зоны с письменным оповещением об этом руководителя взрывных работ.

163. При производстве взрывных работ необходима подача звуковых, а в темное время суток

(при производстве взрывных работ на поверхности) и световых сигналов для оповещения людей. Запрещается подача сигналов голосом, а также с применением взрывчатых материалов.

Значение и порядок сигналов:

- а) первый сигнал - предупредительный (один продолжительный). Сигнал подается при вводе опасной зоны;
- б) второй сигнал - боевой (два продолжительных). По этому сигналу проводится взрыв;
- в) третий сигнал - отбой (три коротких). Он означает окончание взрывных работ.

Сигналы должны подаваться взрывником или специально назначенным работником организации, ведущей взрывные работы.

164. Способы подачи и назначение сигналов, время производства взрывных работ должны быть доведены до сведения работников, а при взрывных работах на земной поверхности - до жителей населенных пунктов и работников предприятий, примыкающих к опасной зоне.

165. Допуск людей к месту взрыва после его проведения может разрешаться лицом, осуществляющим руководство взрывными работами, или по его поручению взрывником, только после того, как будет установлено, что работа в месте взрыва безопасна (отсутствие остатков взрывчатых материалов, отсутствие отказов, полное восстановление видимости, снижение концентрации ядовитых продуктов взрыва в воздухе до установленных ПДК, отсутствие заколов и других участков неустойчивости пород в месте взрыва).

166. Поверхность у устья подлежащих заряданию шпуров, скважин и других выработок должна быть очищена от обломков породы, буровой мелочи, посторонних предметов.

Перед заряданием шпуры и скважины должны быть очищены от буровой мелочи.

167. Забойники должны изготавливаться только из материалов, не дающих искр.

168. Патрон-боевик, снаряженный электродетонатором, должен быть расположен первым от устья шпура (скважины). При использовании неэлектрических систем инициирования с низкоэнергетическими волноводами расположение боевика в шпуре (скважине) должно быть выполнено в соответствии с инструкциями по их применению.

При зарядании без применения средств механизации допускается расположение патрона-боевика с электродетонатором первым от дна шпура. В этом случае дно гильзы электродетонатора должно быть направлено к устью шпура. В угольных и сланцевых шахтах такое расположение в шпуре патрона-боевика с электродетонатором допускается только при отсутствии газовыделения и взрывчатой пыли, а также при наличии электродетонаторов с длиной проводов, превышающей глубину шпуров не менее 0,6 м.

169. Запрещается пробивать застрявший боевик. Если извлечь застрявший боевик не представляется возможным, зарядание шпура (скважины) необходимо прекратить; боевик взорвать вместе с другими зарядами.

170. При предварительном рыхлении угольного массива взрыванием удлиненных или рассредоточенных зарядов в шпурах или скважинах длиной более 5 м и при наличии в шпуре (скважине) гидравлической забойки допускается в качестве дополнительного средства инициирования использовать детонирующий шнур без вывода его из шпура (скважины).

171. В шахтах, опасных по газу или пыли, рассредоточенные заряды допускается применять в

породных забоях выработок, в которых отсутствует выделение горючих газов, и только во врубовых шпурах.

172. Если во время заряжания часть заряда будет пересыпана, шпур (скважину, рукав) необходимо дозарядить и заряд взорвать вместе с другими зарядами.

173. Запрещается выдергивать или тянуть детонирующий шнур, волноводы неэлектрических систем инициирования, а также провода электронных детонаторов и электродетонаторов, введенные в боевики.

Переломы выходящих из зарядов концов детонирующего шнура, волноводов неэлектрических систем инициирования не допускаются.

174. На шахтах (рудниках), опасных по газу или пыли, взрывание зарядов без забойки запрещается.

175. При заполнении шпуров (скважин) забоечным материалом или установке запирающих устройств необходимо соблюдать меры предосторожности, исключая воздействие, в том числе химическое, способное вызвать несанкционированную детонацию на взрывчатое вещество и средства инициирования, находящиеся в шпуре (скважине). При этом электрический провод, детонирующий шнур и волноводы должны иметь слабины.

В качестве забойки для шпуров и скважин нельзя применять горючий материал.

176. Размещать забойку в шпурах и скважинах с помощью забоечных машин необходимо в соответствии с инструкциями (руководствами) по их эксплуатации.

При применении скважинных зарядов из взрывчатых веществ группы D (кроме дымного пороха) и детонирующего шнура или неэлектрических систем инициирования разрешается доставлять забоечный материал на заряжаемый блок автосамосвалами (погрузочно-доставочными машинами), оборудованными искрогасителями и имеющими огнетушители. При этом должен быть исключен наезд на детонирующий шнур, провода и волноводы.

177. Заряжание шпуров (скважин) и монтаж взрывной сети на высоте более 2 м разрешается производить только с оборудованных подъемных площадок (помостов), с полков, примыкающих к забою, площадок подъемных механизмов или с применением погрузочно-доставочной техники в случаях, если это допускается технической документацией на указанную технику. При этом должна обеспечиваться безопасность работ, правильное размещение зарядов и монтаж взрывной сети.

Заряжание шпуров (скважин) на высоте более 2 м с лестниц запрещается.

178. При взрывании наружных зарядов необходимо их размещать так, чтобы взрыв одного не нарушил соседние заряды. Если это сделать не представляется возможным, взрывание должно проводиться только одновременно (с применением электродетонаторов или детонирующего шнура).

Запрещается закрывать наружный заряд или детонирующий шнур камнями, щебнем, другим кусковатым материалом.

179. При глубине взрывных скважин более 15 м обязательно дублирование внутрискважинной сети.

Необходимость дублирования сети при использовании электронных систем инициирования, а

также при производстве взрывных работ в подземных выработках определяется проектом буровзрывных (взрывных) работ.

180. При необходимости взрывания группы зарядов, прикрытых защитными приспособлениями, заряды должны взрываться одновременно или с суммарным замедлением не более 200 мс.

181. Во время грозы запрещается производство взрывных работ с применением электровзрывания как на земной поверхности, так и в проводимых с поверхности горных выработках. Если электровзрывная сеть была смонтирована до наступления грозы, то перед грозой необходимо провести взрывание или отсоединить участковые провода от магистральных, концы тщательно изолировать, людей удалить за пределы опасной зоны или в укрытие.

182. Запрещается проводить взрывные работы (работы с взрывчатыми материалами) при недостаточном освещении рабочего места.

183. При взрывании шпуровых и наружных зарядов для разделки негабаритных кусков на развалах зарядание и монтаж взрывной (электровзрывной) сети разрешается выполнять только сверху вниз.

184. Запрещается во всех случаях разбуривать оставшиеся части шпуров ("стаканы") вне зависимости от наличия или отсутствия в них остатков взрывчатых материалов.

185. При производстве взрывных работ методом котловых и малокамерных зарядов после произведенного прострела шпура или скважины новое зарядание разрешается не ранее чем через 30 минут.

186. Взрывание камерных зарядов разрешается проводить с применением детонирующего шнура, электродетонаторов, неэлектрических систем инициирования. В каждую зарядную камеру должно помещаться два боевика; взрывная или электровзрывная сеть должна дублироваться тем же способом, которым производится основное взрывание.

Боевики в камерных зарядах должны размещаться в жестких прочных оболочках (ящиках, коробках).

В выработках, где будут находиться камерные заряды, перед заряданием должна сниматься электропроводка.

187. В сложных горно-геологических условиях (неустойчивые породы (грунты), перемерзание скважин, пливуны) при взрывании зарядов детонирующим шнуром или неэлектрическими системами инициирования разрешается заряжать скважины непосредственно вслед за бурением при условии осуществления мероприятий по безопасности, утвержденных распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы.

Буровые установки, не имеющие приспособления для зарядания, должны быть убраны от скважины на расстояние не менее 10 м.

188. Взрывные работы на земной поверхности, представляющие угрозу безопасности воздушного движения (при попадании трассы воздушного судна в опасную зону по разлету кусков горной массы, ударно-воздушной волне), должны осуществляться только после согласования их проведения в установленном порядке.

## **Требования безопасности при ликвидации отказавших зарядов**

189. Организации, ведущие взрывные работы, должны иметь инструкции по ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ, утвержденные распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы.

Инструкции по ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ необходимо составлять в соответствии с требованиями настоящих Правил и с учетом местных особенностей, в том числе горно-геологических и горнотехнических условий, методов взрывных работ, способов взрывания, применяемых взрывчатых веществ и средств инициирования.

Инструкция должна содержать:

основные мероприятия по предупреждению отказавших зарядов;

порядок обнаружения невзорвавшихся зарядов;

методы ликвидации отказов для каждого вида взрывных работ;

величину радиуса опасной зоны при ликвидации отказа, порядок ее обозначения на местности и в подземных выработках, а также ее охране;

организацию работ по ликвидации отказов;

порядок сбора, учета и уничтожения остатков взрывчатых материалов, извлеченных при ликвидации отказа;

мероприятия по безопасности работ.

Всех должностных лиц и рабочих, связанных с подготовкой и производством взрывных работ, следует ознакомить под подпись с разработанной в организации, ведущей взрывные работы, инструкцией по ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ.

190. Отсутствие детонации заряда, его части или группы зарядов после посылки во взрывную сеть инициирующего импульса (далее - отказ) должно быть записано в Журнал регистрации отказов при взрывных работах (рекомендуемый образец приведен в приложении N 5 к настоящим Правилам).

Во всех случаях, когда заряды не могут быть взорваны по причинам технического характера (например, неустранимые в течение смены нарушения взрывной сети), они рассматриваются как отказы.

Отказы подразделяются на:

отказ одного заряда взрывчатых веществ или нескольких зарядов, присоединенных к различным участкам взрывной сети, причем, если среди зарядов, присоединенных к одному и тому же участку, отказало не более одного заряда (далее - одиночный отказ);

отказ части (двух и более) подлежащих взрыванию зарядов взрывчатых веществ, в случае, когда все из отказавших зарядов или часть из них присоединены к одному и тому же участку взрывной сети (далее - групповой отказ);

отказ всех зарядов взрывчатых веществ, подлежащих взрыванию, либо отказ зарядов одного или нескольких блоков (забоев), в случае взрывания нескольких блоков (забоев), объединенных в единую взрывную сеть (далее массовый отказ).

По внешним признакам отказы разделяются на:

открытые, обнаруживаемые при внешнем осмотре (наличие взрывчатых материалов во взорванной горной массе, характерный навал горной массы, не разрушенный массив горных пород);

скрытые, которые нельзя обнаружить по внешним признакам при осмотре забоя после взрыва.

По периодичности появления отказы разделяются на:

случайные, появляющиеся нерегулярно, различные по причинам появления;

систематические, появляющиеся часто, имеющие одинаковые причины возникновения.

191. Для своевременного обнаружения отказавших зарядов и предупреждения их несанкционированных взрывов все места взрывных работ после проведения взрывов должны тщательно осматриваться.

192. При обнаружении отказа на земной поверхности взрывник должен выставить отличительный знак у невзорвавшегося заряда, а в подземных условиях - закрестить забой выработки или установить знак, запрещающий вход, и во всех случаях уведомить об этом руководителя взрывных работ.

193. Работы, связанные с ликвидацией отказов, должны проводиться в соответствии с Инструкцией, утвержденной распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы, под руководством руководителя взрывных работ.

194. В местах отказов запрещаются какие-либо работы, не связанные с ликвидацией отказов.

195. Провода обнаруженного электродетонатора в отказавшем заряде необходимо замкнуть накоротко.

196. Машинист погрузочной техники, обнаруживший отказ (или подозревающий об отказе), обязан:

немедленно прекратить все работы по погрузке (перегрузке) горной массы;

дать указания операторам, машинистам локомотивов, водителям автосамосвалов вывести подвижной состав и транспортное оборудование за пределы опасной зоны;

выставить отличительный знак у невзорвавшегося заряда;

поставить в известность диспетчера об обнаружении отказа и вызвать руководителя взрывных работ (горного мастера, начальника смены);

до прибытия лиц технического надзора лично или через помощника осуществлять контроль за исключением каких-либо работ в пределах установленной опасной зоны.

Время обнаружения отказа, принятые меры безопасности, а также данные о том, кому сообщено об обнаружении отказа, заносятся в журнал приема-сдачи смен.

197. Машинист скреперной лебедки, крепильщик, проходчик, горнорабочий, бурильщик и другие работники подземного рудника (шахты), обнаружившие отказ, обязаны: прекратить все работы, удалить людей из опасной зоны, закрестить выработку и немедленно поставить в известность горного мастера смены.

198. Диспетчер карьера (рудника, шахты, разреза) по получении сообщения об обнаружении отказа должен немедленно поставить об этом в известность технического руководителя

организации (шахты, рудника, карьера, разреза) или лицо, его замещающее, а также в случае ведения взрывных работ по договору подряда - технического руководителя организации, ведущей взрывные работы, или лицо, его замещающее, и принять необходимые меры по прекращению всяких работ, не связанных с ликвидацией отказа, в пределах опасной зоны в районе отказа.

199. При ликвидации отказавшего наружного заряда следует поместить на него новый заряд и провести взрывание в обычном порядке.

200. Ликвидацию невзорвавшихся шпуровых зарядов разрешается проводить взрыванием зарядов во вспомогательных шпурах, пробуренных параллельно отказавшим на расстоянии не ближе 30 см. Число вспомогательных шпуров, места их размещения и направление должны определяться руководителем взрывных работ. Для установления направления отказавших шпуров разрешается вынимать из шпура забоечный материал на длину до 20 см от устья.

При взрывании без забойки отказавшие заряды разрешается взрывать введением в шпур дополнительного патрона-боевика.

На земной поверхности, а также в подземных выработках, не опасных по газу или пыли, в случае обнаружения проводов электродетонаторов, выходящих из отказавшего шпурового заряда, взрывнику разрешается из безопасного места проверить допущенными для этой цели приборами проводимость мостика электродетонатора и взорвать отказавший заряд в обычном порядке.

На шахтах, опасных по газу или пыли, этим способом разрешается ликвидировать только необнаженные отказавшие заряды, линии наименьшего сопротивления которых не уменьшились.

При ликвидации отказов запрещается выдергивать или тянуть огнепроводный или детонирующий шнур, а также провода электродетонаторов или волноводы неэлектрических систем взрывания, введенные в боевики.

201. В забоях, где установлены гидромониторы, допускается ликвидация отказов в шпурах струей воды под наблюдением взрывника или руководителя взрывных работ. В момент непосредственной ликвидации отказа в забое не должны находиться люди и пуск воды надлежит проводить дистанционно. При этом должны быть приняты меры по улавливанию электродетонатора из размытого боевика.

202. При дроблении металла и металлических конструкций ликвидация отказавших шпуровых зарядов должна проводиться удалением забойки, введением в шпур нового боевика и его последующим взрыванием.

203. Ликвидацию отказавших скважинных зарядов разрешается проводить:

а) взрыванием отказавшего заряда в случае, если отказ произошел в результате нарушения целостности внешней взрывной сети (если линия наименьшего сопротивления отказавшего заряда не уменьшилась). Если при проверке выявится возможность опасного разлета кусков горной массы или воздействия ударной воздушной волны при взрыве, взрывание отказавшего заряда запрещается;

б) разборкой породы в месте нахождения скважины с отказавшим зарядом с извлечением последнего вручную. При взрывании с применением детонирующего шнура, заряда из взрывчатого вещества на основе аммиачной селитры, не содержащего в своем составе

порохов, нитроэфиров или гексогена, разборку породы у отказавшего заряда допускается проводить экскаватором (погрузчиком, или другой машиной ковшевого типа) с исключением непосредственного воздействия ковша на взрывчатые материалы;

в) взрыванием заряда в скважине, пробуренной параллельно на расстоянии не менее 3 м от скважины с отказавшим зарядом;

г) при взрывании взрывчатых веществ группы совместимости D (кроме дымного пороха) с применением детонирующего шнура - вымыванием заряда из скважины;

204. При невозможности ликвидировать отказ перечисленными способами - по специально разработанному проекту, утвержденному руководителем (техническим руководителем) организации, ведущей взрывные работы или назначенным им лицом.

205. Ликвидация отказавших камерных зарядов должна проводиться разборкой забойки с последующим вводом нового боевика, забойки и взрыванием в обычном порядке (если линия наименьшего сопротивления отказавшего заряда не уменьшилась).

Если при проверке линии наименьшего сопротивления выявится возможность опасного разлета кусков горной массы или воздействия ударной воздушной волны при взрыве, взрывание отказавшего заряда запрещается.

В этом случае необходимо проводить разборку забойки с последующим извлечением взрывчатых веществ.

До ликвидации отказа такие заряды должны охраняться.

В тех случаях, когда для ликвидации отказавшего камерного заряда необходимо проводить дополнительные выработки, эти работы должны осуществляться по специально разработанному проекту, утвержденному руководителем (техническим руководителем) организации, ведущей взрывные работы, или назначенным им лицом.

206. После взрыва заряда, предназначенного для ликвидации отказа, необходимо тщательно осмотреть взорванную массу и собрать взрывчатые материалы. Только после этого работники могут быть допущены к дальнейшей работе с соблюдением определенных руководителем взрывных работ мер предосторожности. Обнаруженные взрывчатые материалы должны быть уничтожены.

207. Ликвидация зарядов, отказавших при массовых взрывах, должна проводиться по специально разработанным проектам, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации, ведущей взрывные работы, или назначенным им лицом.

208. Заряд, отказавший в скважине (шпуре) при сейсморазведочных работах, должен быть извлечен и после устранения причины отказа вновь опущен на заданную глубину.

Выбивать застрявший заряд запрещается.

В случае если извлечь отказавший заряд не представляется возможным, его необходимо ликвидировать взрывом дополнительно опущенного накладного заряда. В других случаях ликвидация отказа должна осуществляться по проекту с учетом конкретных условий.

209. При отказе прострелочного (взрывного) аппарата взрывные провода необходимо отсоединить от источника тока и после его подъема - от взрывной магистрали и замкнуть накоротко.

Поднятый из скважины отказавший прострелочный (взрывной) аппарат должен быть

проверен взрывником. При этом необходимо извлечь средства инициирования и их проводники закоротить, а аппарат доставить в зарядную мастерскую. Остатки взрывчатых веществ, оказавшиеся в аппарате в результате неполного взрыва, подлежат сбору и уничтожению в установленном порядке.

При невозможности извлечь средства инициирования из прострелочно-взрывного аппарата допускается его уничтожение на месте по проекту, утвержденному техническими руководителями заказчика и подрядчика или уполномоченными лицами.

В случае прихвата прострелочно-взрывной аппаратуры в скважине уничтожение снаряженного аппарата или работы, связанные с его подъемом на поверхность, должны проводиться по плану (мероприятиям), согласованному с заказчиком.

210. Отказавшие заряды при взрывании льда и подводных взрывных работах разрешается извлекать не ранее чем через 15 минут после последнего взрыва.

При невозможности извлечь отказавший заряд к нему должен привязываться новый заряд массой не менее 25% массы отказавшего с последующим взрыванием в воде.

211. При взрывании горячего массива подход к отказавшему заряду разрешается по истечении 15 минут и при температуре ниже 80 °С, а также при условии, что не будет наблюдаться разложение аммиачной селитры.

Ликвидация отказавшего заряда взрывчатых материалов в шпуре должна проводиться вымыванием водой.

212. Ликвидация отказавших зарядов при корчевке пней должна осуществляться путем извлечения вручную забойки из шпура (подкопа), помещения нового заряда на отказавший и повторного взрывания.

213. Когда работы по ликвидации отказа не могут быть закончены в данной смене, разрешается поручать их продолжение взрывнику очередной смены с соответствующим инструктажем и отметкой в выдаваемой ему наряд-путевке. В этом случае допуск рабочих к месту после ликвидации отказа должен быть разрешен руководителем взрывных работ смены.

## **V. Дополнительные требования при ведении взрывных работ в подземных выработках**

### **Общие требования**

214. Перед началом заряжания шпуров и скважин при ведении взрывных работ в подземных выработках необходимо обеспечить проветривание забоя, убрать ранее взорванную в забое горную массу, вывести людей, не участвующих в выполнении взрывных работ, за пределы запретной (опасной) зоны, в места, определенные паспортом (проектом) буровзрывных (взрывных) работ, при этом должны быть обеспечены безопасные условия работы взрывника.

Работники, связанные с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, должны быть обеспечены самоспасателями.

215. Заряжание и взрывание в подземных выработках должно проводиться под контролем руководителя взрывных работ (смены, участка).

216. Запрещается взрывание зарядов, если на расстоянии менее 20 м от места их заложения находятся неубранная отбитая горная масса, вагонетки или предметы, загромождающие выработку более чем на 1/3 площади ее поперечного сечения, при отсутствии свободных проходов.

217. Запрещается ведение взрывных работ на расстоянии менее 30 м от склада взрывчатых материалов, участкового пункта, раздаточной камеры, а также нахождение людей в перечисленных местах хранения взрывчатых материалов при взрывных работах, проводящихся на расстоянии ближе 100 м от них. Указанное расстояние определяется от места взрывания до ближайшей камеры (ячейки) с взрывчатыми материалами.

218. Допуск людей в выработку (забой) после взрывных работ производится при условии соответствия воздуха в выработках нормативам, указанным в федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. N 505 (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2020 г., регистрационный N 61651), а также в федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах", утвержденных приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. N 507 (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61587). (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

219. Производство взрывных работ при проведении выработок встречными забоями и сбойке выработок осуществляется с соблюдением следующих условий:

а) при сближении забоев на расстояние 15 м перед началом заряжания шпуров в одном из встречных забоев все не связанные с выполнением взрывных работ люди должны быть удалены из этих забоев на безопасное расстояние и у входа в противоположный забой выставлен пост.

Одновременное взрывание шпуровых зарядов во встречных забоях запрещается. Необходимо определение размера целика между встречными забоями. На каждое отдельное взрывание зарядов в шпурах взрывнику должна быть выдана наряд-путевка. Работы необходимо выполнять в присутствии руководителя взрывных работ.

б) взрывание должно проводиться только после вывода людей из противоположного забоя и выставления поста для предотвращения допуска людей в эту выработку;

в) пост, предотвращающий доступ людей в противоположную выработку, может быть снят только с разрешения руководителя взрывных работ;

г) когда размер целика между встречными забоями составит 7 м, работы должны проводиться только из одного забоя. При этом необходимо бурить опережающие шпуры глубиной на 1 м больше, чем глубина заряжаемых шпуров;

д) при толщине целика 3 м в шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, в сбиваемых выработках перед каждым взрыванием должен быть проведен замер газа и приняты меры по обеспечению устойчивого проветривания этих выработок, а также по предупреждению взрыва пыли.

В сбиваемых забоях угольных и нефтяных шахт, опасных по газу, должны устанавливаться средства автоматического контроля метана.

220. В параллельно проводимых выработках угольных и нефтяных шахт при расстоянии

между выработками 15 м и менее взрывание зарядов в каждом забое должно проводиться только после вывода людей из забоя параллельной выработки и выставления постов охраны, предусмотренных паспортами буровзрывных работ. Разрешается не выводить людей из параллельной выработки, забой которой отстает на расстояние более 50 м от забоя, где проводится взрывание.

221. При ведении взрывных работ в лаве, отрабатывающей угольный пласт крутого залегания обязательно наличие магазина, размеры которого должны быть достаточны для размещения взорванного угля, доступа в лаву необходимого количества воздуха и свободного прохода людей.

222. При послойной отбойке угля не допускается присутствие людей в очистном забое под гибким перекрытием, настилом или межслойной пачкой, когда в одном из забоев проводятся взрывные работы. При взрывании в лавах, камерах и в верхних нишах лав, а также в вентиляционных штреках на угольных пластах крутого и наклонного падения допускается нахождение взрывника в выработках с исходящей струей воздуха при условии выполнения требований настоящих Правил и проведения указанных в паспортах буровзрывных работ мероприятий по предупреждению отравления людей ядовитыми газами.

223. Взрывные работы в искусственно замороженных породах или в зонах сжатого воздуха (кессонах) должны проводиться только по специально разработанным проектам.

224. При проходке и углубке стволов шахт взрывание разрешается проводить только с поверхности или с действующего горизонта. Лица, проводящие взрывание, должны находиться в выработке со свежей струей воздуха.

225. Допускается изготавливать патроны-боевики на поверхности в специально оборудованных в соответствии с проектной документацией помещениях (зарядных будках), расположенных не ближе 50 м от ствола, зданий и сооружений.

226. Запрещается спуск-подъем боевиков в разгружающихся через дно бадьях.

Спуск-подъем в опрокидывающихся бадьях разрешается при наличии исправных блокировочных устройств, препятствующих подъему бадьи выше верхней приемной площадки ствола. Скорость спуска-подъема не должна превышать 1 м/с при движении без направляющих и 2 м/с при движении по направляющим.

227. Спуск в ствол патронов-боевиков должен проводиться в специальных сумках (ящиках) отдельно от взрывчатых веществ в сопровождении взрывника. При этом в забое ствола должны находиться только лица, занятые при зарядании, и машинист насоса.

На рабочем полке и натяжной раме разрешается находиться лицам, занятым сопровождением бадей через раструбы. Другие работы на этих полках во время зарядания шпуров запрещаются.

228. Электровзрывная сеть в обводненном забое ствола шахты должна монтироваться при помощи антенных проводов. Стойки для установки проводов должны быть такой высоты, чтобы вода не достигала антенны.

При этом электродетонаторы должны иметь длину концевых проводов, позволяющую их подсоединение к антенным проводам без дополнительных соединений.

229. Взрывник должен осуществлять монтаж электровзрывной сети только после выезда из забоя всех рабочих (кроме ответственных за подачу сигналов и обслуживание проходческого

полка).

230. В качестве магистральных проводов необходимо применять гибкий кабель во влагонепроницаемой оболочке, который не должен опускаться ниже проходческого полка.

231. После окончания монтажа взрывной сети и выезда всех людей на поверхность в стволе должны быть открыты все ляды.

232. Ведение взрывных работ вблизи подземных и наземных сооружений должно осуществляться по проекту буровзрывных (взрывных) работ, согласованному с организацией, эксплуатирующей эти сооружения.

233. При проходке стволов шахт в городских условиях и наличии большого притока воды патроны-боевики разрешается изготавливать на первом полке от забоя ствола или на специально устроенном полке.

234. При проходке тоннелей с применением электровзрывания со всего проходческого оборудования напряжение должно быть снято до начала заряжания.

Запрещается изготовление патронов-боевиков непосредственно на площадках укладчика тоннельной обделки или щита.

235. При рассечке верхних штолен из восстающих одновременное взрывание в противоположных забоях запрещается.

236. Взрывные работы в калоттах осуществляются по проекту буровзрывных (взрывных) работ, согласованному с руководителем организации, выполняющей работы по строительству тоннеля.

Запрещается одновременное взрывание в обоих крыльях калотты.

### **Особенности ведения взрывных работ на угольных шахтах и рудниках, опасных по газу и (или) пыли**

237. При ведении взрывных работ на шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, перед каждым заряданием шпуров, их взрыванием и при осмотре забоя после взрывания необходимо проводить замер концентрации метана по всему сечению забоя. Запрещается выполнять взрывные работы при содержании метана 1% и более в забоях и в примыкающих выработках на протяжении 20 м от них, а также в месте укрытия взрывника.

Замер концентраций метана в месте укрытия взрывника должен проводиться перед каждым подключением электровзрывной сети к взрывному прибору.

238. Взрывные работы на угольных шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, проводятся только в забоях выработок, непрерывно и устойчиво проветриваемых, и при осуществлении необходимых мер пылевзрывозащиты.

В выработках с высоким выделением метана в качестве источника тока должны применяться только искробезопасные взрывные приборы.

К выработкам с высоким выделением метана относятся:

- все выработки на выемочных участках на пластах, опасных по пыли, с относительной метанообильностью 10 мЗ/т и более и абсолютной газообильностью 3 мЗ/мин. и более;

- все выработки на выемочных участках на пластах, не опасных по пыли, с относительной метанообильностью 15 мЗ/т и более и абсолютной - 3 мЗ/мин. и более.

В наиболее сложных условиях (при сотрясательном взрывании, разбучивании углеспускных выработок, дроблении негабаритных кусков породы, взрывной посадке кровли в очистных забоях, подземных взрывах по разупрочнению труднообрушаемых кровель на выемочных участках, ликвидации отказов) взрывные работы необходимо осуществлять в присутствии и под руководством лица, назначенного ответственным за безопасное ведение взрывных работ в смене (на участке).

239. Взрывные работы в выработках, в которых имеется газовыделение или взрывчатая пыль, допускается проводить при соблюдении специального режима, установленного распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы. В данном документе должны указываться наименование забоя, тип применяемого взрывчатого вещества и средств взрывания, установленное время ведения взрывных работ, включая начало заряжания, время проветривания, осмотра забоя, места вывода людей и место укрытия взрывника, наличие людей на пути движения исходящей струи воздуха.

240. Запрещается:

- а) частичное выбуривание газоносных угольных пластов в тупиковых забоях подготовительных выработок, проводимых взрывным способом по вмещающим породам;
- б) предварительное рыхление угольного массива в очистных забоях впереди комбайнов, стругов. Это требование не распространяется на безлюдную выемку угля, гидровзрывание, а также полную отбойку угля и породы в зонах геологических нарушений.

241. Выбор соответствующих взрывчатых материалов должен осуществляться в зависимости от условий взрывания и необходимости создания предохранительной среды согласно перечисленным ниже требованиям.

242. Непредохранительные взрывчатые вещества II класса разрешается применять:

- а) для проведения горизонтальных, наклонных, восстающих и вертикальных выработок, углубки шахтных стволов с действующих горизонтов шахт при следующих условиях:

отсутствии в забоях угольных пластов, пропластков, а также выделения метана;

подтоплении водой забоя углубляемого ствола перед взрыванием на высоту не менее 20 см, считая по наивысшей точке забоя;

отставании от любой точки забоя до угольного пласта (при приближении к нему) не менее 5 м, считая по нормали. После пересечения пласта забоем выработки расстояние от любой точки забоя до пласта должно быть более 20 м, считая по протяжению выработки.

в выработке, закрепленной монолитной крепью, в которой ведутся работы по изоляции пласта, после пересечения угольных пластов и пропластков;

- б) в забоях, проводимых с поверхности шурфов или стволов шахт и рудников, опасных по газу или пыли, в том числе при пересечении этими забоями пластов, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа, при выполнении следующих условий:

подтоплении водой забоя перед взрыванием на высоту не менее 20 см, считая по наивысшей точке забоя. При проведении ствола в искусственно замороженных породах или отсутствии притока воды вместо подтопления забоя ствола должны быть приняты другие меры.

осуществлении взрывания с поверхности при отсутствии людей в стволе и на расстоянии не менее 50 м от него;

в) при сотрясательном взрывании в выработках, проводимых по выбросоопасным породам, при условии применения водораспылительных завес, в сочетании с туманообразующими завесами. Взрывание зарядов должно проводиться с поверхности или из камер-убежищ при отсутствии людей в шахте;

г) при ведении работ по разупрочнению пород кровли угольного массива на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, при условии осуществления мероприятий по безопасности, утвержденных распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы;

д) при применении скважинных зарядов для создания предохранительных надщитовых подушек на участках, опасных по прорыву глины и пульпы;

е) для предварительного разупрочнения труднообрушаемой кровли в механизированных очистных забоях.

243. При выполнении перечисленных в пункте 242 настоящих Правил работ в зависимости от крепости пород и условий взрывания должны использоваться следующие взрывчатые вещества:

при проведении горизонтальных и наклонных выработок, перечисленных в подпункте "а" (кроме углубки стволов) и подпункте "в", по породам с коэффициентом крепости  $f$  менее 7, а также при разупрочнении труднообрушаемых пород любой крепости - взрывчатые вещества, не содержащие сенсibilизаторов, более чувствительных, чем тротил;

при проведении горизонтальных и наклонных выработок, перечисленных в подпункте "а" (кроме углубки стволов) и подпункте "в", по породам с коэффициентом крепости  $f$  от 7 до 10 применение взрывчатых веществ, содержащих гексоген или нитроэфир, допускается только во врубовых шпурах. Во всех остальных шпурах должны применяться взрывчатые вещества, не содержащие сенсibilизаторы, более чувствительные, чем тротил;

при проведении горизонтальных и наклонных выработок по породам с коэффициентом крепости  $f = 10$  и более допускается применение любых взрывчатых веществ;

при взрывании в условиях, перечисленных в подпунктах "б", "г", "д" пункта 242 настоящих Правил, а также при углубке стволов допускается применение любых взрывчатых веществ.

244. Предохранительные взрывчатые вещества III класса разрешается применять:

а) в забоях выработок, проводимых только по породе, в том числе и по выбросоопасным породам, при выделении метана и отсутствии взрывчатой пыли;

б) в забоях стволов, проводимых только по породе, при их углубке с действующих горизонтов и выделении в них метана;

в) при вскрытии пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа, до обнажения пласта при условии применения водораспылительных завес и наличии между пластом и забоем выработки породной пробки по всей площади сечения выработки. Размер пробки (считая по нормали) должен быть не менее 2 м при вскрытии крутых и не менее 1 м при вскрытии пологих пластов.

245. Предохранительные взрывчатые вещества IV класса применяются:

- а) в угольных и смешанных забоях выработок, проводимых по угольным пластам, опасным по взрывам пыли, при отсутствии выделения метана в этих выработках;
- б) в угольных и смешанных забоях горизонтальных, наклонных и восстающих (до  $10^\circ$ ) выработок, проводимых по пластам, опасным по газу или пыли, в которых отсутствует повышенное выделение метана при взрывных работах;
- в) при сотрясательном взрывании, в том числе камуфлетном, вскрытии угольных пластов после их обнажения и последующем проведении выработок на протяжении не менее 20 м;
- г) в бутовых штреках с нижней подрывкой пород;
- д) в бутовых штреках с верхней подрывкой пород при относительной метанообильности выемочного участка менее  $10 \text{ м}^3/\text{т}$ ;
- е) при взрывании по породе в смешанных забоях выработок, проводимых по пластам, опасным по внезапным выбросам угля и газа, при опережающем породном забое;
- ж) для подрывки боковых пород  $f > 4$  в смешанных забоях выработок с повышенным выделением метана при взрывных работах при условии проведения предварительной выемки угля без применения взрывных работ;
- з) при взрывной выемке угля в лавах;
- и) при проведении восстающих выработок (печей) на пластах с углом падения свыше  $45^\circ$  по предварительно пробуренным скважинам диаметром не менее 500 мм, обеспечивающим проветривание выработок за счет общешахтной депрессии.

246. Предохранительные взрывчатые вещества V класса применяются:

- а) в угольных и смешанных забоях горизонтальных, наклонных и восстающих (до  $10^\circ$ ) выработок с повышенным выделением метана при взрывных работах. В смешанных забоях по углю и по породе должно применяться одно и то же взрывчатое вещество;
- б) в угольных и смешанных забоях восстающих ( $10^\circ$  и более) выработок, в которых выделяется метан, при проведении их с предварительно пробуренными скважинами, обеспечивающими проветривание выработок за счет общешахтной депрессии;
- в) в нишах лав, не отнесенных к забоям с повышенным выделением метана;
- г) в бутовых штреках, проводимых с верхней подрывкой пород, при относительной метанообильности выемочного участка  $10 \text{ м}^3/\text{т}$  и более;
- д) для верхней и смешанной подрывки боковых пород с  $f = 4$  и менее в смешанных забоях выработок с повышенным выделением метана при взрывных работах при условии предварительной выемки угля без применения взрывных работ.

247. Предохранительные взрывчатые вещества VI класса применяются:

- а) в верхних нишах лав с повышенным выделением метана;
- б) в угольных забоях восстающих ( $10^\circ$  и более) выработок, в которых выделяется метан, при проведении их без предварительно пробуренных скважин;
- в) в забоях выработок, проводимых по нарушенному массиву (в том числе и в забоях выработок, проводимых в присечку к нарушенному массиву), при выделении в них метана. Глубина шпуров должна быть не более 1,5 м, а масса шпурового заряда патронированного

взрывчатого вещества - не более 0,6 кг;

г) для верхней и смешанной подрывки пород с  $f = 4$  и менее в вентиляционных штреках, проводимых вслед за лавой.

248. Предохранительные взрывчатые вещества VII класса применяются для следующих видов специальных взрывных работ:

а) ликвидации зависаний горной массы в углеспускных выработках;

б) дробления негабаритов наружными зарядами;

в) взрывного перебивания деревянных стоек при посадке кровли.

249. Во всех забоях выработок, кроме проводимых сотрясательным взрыванием, а также при выполнении специальных работ допускается применять предохранительные взрывчатые вещества и более высокого класса по сравнению с указанными в пунктах 242 - 247 настоящих Правил.

250. В забоях выработок, где имеется газовыделение или взрывчатая угольная пыль, разрешается применять только предохранительные электродетонаторы мгновенного и короткозамедленного действия.

При этом должны соблюдаться следующие условия:

а) общее максимальное время замедления электродетонаторов короткозамедленного действия с учетом разброса по времени срабатывания не должно превышать при применении взрывчатых веществ IV класса - 220 мс, V и VI классов - 320 мс;

б) в подготовительных выработках, проводимых по углю, и в комбайновых нишах очистных забоев без машинного вруба все заряды в угольном забое должны взрываться от одного импульса тока взрывного прибора;

в) при протяженности угольного забоя более 5 м разрешается его делить по длине на участки, и взрывание в каждом из них производить отдельно при соблюдении требований пункта 255 настоящих Правил;

г) в подготовительных выработках, проводимых по углю с подрывкой боковых пород, взрывание зарядов в шпурах по углю и породе может проводиться как отдельно, так и одновременно (одним забоем или с опережением одного из них), причем отдельное взрывание должно осуществляться только по разрешению руководителя шахты при числе циклов не более одного по углю и одного по породе, за исключением случаев создания опережающих заходов в начале проведения выработок, но не более 5 м.

251. Запрещается одновременная выдача взрывнику для проведения взрывных работ взрывчатых веществ различных классов, а также предохранительных и не предохранительных электродетонаторов, в том числе короткозамедленного и замедленного действия, для разных забоев, если в одном из них применяются электродетонаторы с большим замедлением или взрывчатые вещества более низкого класса.

252. Места укрытия взрывников должны находиться в выработках, проветриваемых свежей струей воздуха за счет общешахтной депрессии, и располагаться от места взрыва на расстоянии не менее:

а) в горизонтальных и наклонных (до  $10^\circ$ ) подготовительных выработках, при дроблении негабаритов наружными зарядами, а также при взрывной посадке кровли в лавах - 150 м;

б) в наклонных, в том числе восстающих (более  $10^\circ$ ), подготовительных выработках - 100 м, но обязательно в горизонтальной выработке и не ближе 10 м от устья выработки или ее сопряжения с другой выработкой;

в) в лавах (слоях) с углом залегания до  $18^\circ$  - 50 м;

г) в лавах (слоях) с углом залегания  $18^\circ$  и более - 50 м, но не ближе 20 м от сопряжения с лавой (слоем) на штреке;

д) в очистных забоях камерного типа, а также при погашении угольных целиков - 200 м;

е) в щитовых забоях - 50 м, но не ближе 20 м от ходовой печи;

ж) при пропуске угля и породы в восстающих выработках - 150 м;

з) при проведении стволов (шурфов) с поверхности - 50 м.

253. Места укрытия взрывника, расположения постов охраны, других людей во всех случаях следует определять в проектах, паспортах или схемах буровзрывных работ с учетом того, что расстояние от места укрытия взрывника до постов охраны, располагаемых за взрывником, должно быть не менее 10 м и от места расположения постов охраны до места нахождения остальных людей - также не менее 10 м.

Взрывные работы в тупиковых выработках протяженностью более 100 м по углю или смешанным забоем должны проводиться при наличии постоянной взрывной магистрали, проложенной до взрывной станции в месте укрытия взрывника.

254. Заряжание и взрывание зарядов каждого цикла, в том числе и при раздельном взрывании по углю и породе, допускаются только после проветривания забоя, замера содержания метана, уборки взорванного угля, проведения мероприятий по пылевзрывозащите забоя и прилегающих к нему выработок на расстоянии не менее 20 м. Во всех случаях глубина заходки по углю должна быть не более 2 м.

255. В очистных забоях на угольных пластах, опасных по газу или пыли, кроме опасных по внезапным выбросам, разрешается разделять очистной забой по длине на участки, взрывающиеся раздельно. Заряжание и взрывание зарядов на каждом участке допускаются после взрыва зарядов на предыдущем участке, уборки отбитого угля, крепления забоя и принятия мер по предупреждению взрывов газа и угольной пыли.

256. При засечке подготовительных и нарезных выработок по углю и породе из других выработок на протяжении 5 м от сопряжения необходимо предусматривать уменьшение длины шпуров и зарядов взрывчатых веществ с целью снижения опасности нарушения крепи, обрушения пород, а также повреждения кабелей и трубопроводов.

257. В породных и смешанных забоях подготовительных выработок при наличии газовыделения разрешается применять электродетонаторы мгновенного и короткозамедленного действия. При этом максимальное время замедления должно устанавливаться с учетом требований пункта 250 настоящих Правил.

Взрывание комплекта зарядов в забое допускается проводить раздельно, но не более чем за три приема. Заряжание шпуров в каждом отдельном приеме должно проводиться после взрывания в предыдущем и принятия мер, обеспечивающих безопасность взрывных и других работ в забое.

258. При проведении по породе выработок, в которых отсутствует выделение метана,

взрывание может проводиться с применением электродетонаторов мгновенного, короткозамедленного и замедленного действия со временем замедления до 2 с без ограничения количества приемов и пропускаемых серий замедления.

259. В забоях выработок, в которых имеется газовыделение или взрывчатая угольная пыль, кроме бутовых штреков с подрывкой кровли, разрешается применять электродетонаторы короткозамедленного действия с интервалом замедления не более 60 мс (по номиналу). В бутовых штреках с подрывкой кровли разрешается применять только электродетонаторы мгновенного действия.

260. Электродетонаторы замедленного действия разрешается применять для взрывания зарядов в забоях, где допущено использование непридохранительных взрывчатых веществ II класса, при отсутствии газовыделения и взрывчатой пыли.

261. В выработках, где допущено использование непридохранительных взрывчатых веществ и электродетонаторов замедленного действия, разрешается применять в одном забое и выдавать одному взрывнику непридохранительные взрывчатые вещества различной работоспособности или непридохранительные и предохранительные взрывчатые вещества при условии размещения взрывчатых веществ с меньшей работоспособностью только в оконтуривающих шпурах. При проведении таких выработок в направлении угольных пластов или пропластков, опасных по газу или пыли, с расстояния 5 м (считая от них по нормали), а также на расстоянии 20 м после их пересечения (считая по протяжению выработки) обязательно применение предохранительных взрывчатых веществ и электродетонаторов мгновенного и короткозамедленного действия с соблюдением мер безопасности, предусмотренных настоящими Правилами для забоев, опасных по газу или пыли.

262. Запрещается размещать в одном шпуре взрывчатые вещества различных классов и при сплошном заряде - более одного патрона-боевика.

263. Минимальная глубина шпуров при взрывании по углю и породе должна быть 0,6 м.

264. Заряд, состоящий из двух патронов взрывчатого вещества и более, необходимо вводить в шпур одновременно. Боевик может досылаться отдельно.

265. В качестве забойки при производстве взрывных работ в шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, должны применяться глина, смесь глины с песком, гидрозабойка в шпурах в сочетании с запирающей забойкой из глины или смеси глины с песком или аналогичными материалами.

266. При взрывании по углю и по породе минимальная величина забойки для всех забоечных материалов должна составлять:

а) при глубине шпуров 0,6 - 1,0 м - половину глубины шпура;

б) при глубине шпуров более 1 м - 0,5 м;

в) при взрывании зарядов в скважинах - 1 м.

267. Расстояние от заряда взрывчатых веществ до ближайшей поверхности должно быть не менее 0,5 м по углю и не менее 0,3 м по породе, в том числе и при взрывании зарядов в породном негабарите. В случае применения взрывчатых веществ VI класса при взрывании по углю это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м.

268. Минимально допустимые расстояния между смежными шпуровыми зарядами должны соответствовать показателям, приведенным в приложении N 6 к настоящим Правилам.

В породах с  $f > 10$  расстояние между смежными шпуровыми зарядами должно определяться проектом (паспортом) буровзрывных (взрывных) работ.

269. На пластах, опасных по пыли, перед каждым взрыванием в забоях, проводимых по угляю или по угляю с подрывкой боковых пород, необходимо проводить осланцевание или орошение осевшей угольной пыли водой с добавлением смачивателя как у забоя, так и в выработке, примыкающей к забою, на протяжении не менее 20 м от взрывааемых зарядов.

В очистных забоях на пластах, опасных по взрыву пыли, при взрывании по угляю в кутках или нишах лав также должно проводиться осланцевание или орошение призабойного пространства водой с применением смачивателей.

270. Взрывные работы в угольных шахтах с нефтепроявлениями должны вестись с учетом требований пунктов 300 - 305 настоящих Правил.

### **Дополнительные требования при сотрясательном взрывании**

271. Сотрясательное взрывание должно проводиться при отработке пластов, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа, а также на угрожаемых пластах, где текущим прогнозом или прогнозом при вскрытии получены значения "опасно", в определенном режиме, направленном на защиту людей от последствий выбросов, в том числе:

а) при проведении горизонтальных, наклонных (проводимых сверху вниз) и восстающих выработок с углом наклона до  $10^\circ$  включительно, а также для отбойки угля в очистных забоях;

б) при вскрытии выбросоопасных угольных пластов мощностью более 0,1 м;

в) при вскрытии угрожаемых угольных пластов, если прогнозом установлены опасные значения показателей выбросоопасности или прогноз перед вскрытием не проводился;

г) при вскрытии песчаников на глубине 600 м и более, если прогнозом установлено, что песчаник выбросоопасный или прогноз выбросоопасности перед вскрытием не осуществлялся;

д) при проведении выработок по выбросоопасным песчаникам.

Требования настоящих Правил к сотрясательному взрыванию также распространяются на пластовое и внепластовое (передовое) торпедирование, предназначенное для предотвращения внезапных выбросов угля и газа.

Взрывные работы при вскрытии пластов, а также в очистных и подготовительных выработках в пределах защищенных зон допускается проводить без соблюдения режима, предусмотренного для сотрясательного взрывания.

272. Выбор параметров паспорта буровзрывных работ для выработок, проводимых по угольным пластам и породам, опасным по внезапным выбросам, должен обеспечивать полную отбойку угля (породы) по всей площади сечения выработки. Если при сотрясательном взрывании не достигнута требуемая конфигурация забоя, следует провести повторное сотрясательное взрывание по оконтуриванию выработки.

В местах геологических нарушений взрывание по угляю и породе должно проводиться одновременно.

Проведение выработок смешанным забоем с опережающей взрывной отбойкой угля разрешается при отставании породного забоя не более 5 м.

Проведение выработок смешанным забоем с опережающей взрывной отбойкой породы должно осуществляться только на пластах мощностью до 0,8 м.

273. Запрещается применять машины, механизмы и ручные ударные инструменты для оформления забоя после сотрясательного взрывания.

274. Для каждого забоя, где применяется сотрясательное взрывание, должна быть составлена и утверждена распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы, рабочая инструкция, устанавливающая порядок, технологию такого взрывания и меры безопасности. Инструкция должна предусматривать запись телефонных переговоров ответственного руководителя сотрясательным взрыванием, находящегося на поверхности.

275. С паспортом буровзрывных работ и инструкцией по сотрясательному взрыванию должны быть ознакомлены под подпись руководители взрывных работ, связанные с проведением сотрясательного взрывания, и работники участков, на которых проводится сотрясательное взрывание.

276. Сотрясательное взрывание проводится в нерабочие смены или межсменные перерывы. Период времени на сотрясательное взрывание, порядок проведения сотрясательного взрывания и лица, ответственные за его выполнение, должны утверждаться распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы. В случае подготовки горизонта на эксплуатационной шахте специализированными организациями такой порядок устанавливается совместным распорядительным документом специализированной организации и организации заказчика.

При осуществлении сотрясательного взрывания должен вестись журнал проведения сотрясательного взрывания по шахте.

Сведения о месте и времени проведения сотрясательного взрывания в виде объявлений не позже чем за смену до начала взрывания необходимо доводить до всех работников, занятых в подземных выработках.

277. При проведении сотрясательного взрывания должна устанавливаться опасная зона, в которую включаются все выработки шахты, расположенные по ходу движения исходящей вентиляционной струи воздуха от места взрывания, а также все выработки со свежей струей воздуха от забоя до места укрытия взрывника.

Перед началом заряжания во всех выработках шахты, расположенных в пределах опасной зоны, электроэнергия должна быть отключена. Включение электроэнергии допускается только после проверки содержания метана в атмосфере выработок после взрывания и отсутствии повреждений электрооборудования и кабелей.

Не допускается при проведении сотрясательного взрывания отключать вентиляторы местного проветривания, а также приборы автоматического контроля содержания метана и датчики, используемые для контроля выбросоопасных зон угольных пластов.

В забоях выработок, в которых нельзя отключать электроэнергию до начала заряжания шпуров (в связи с их возможным затоплением), напряжение необходимо снимать перед началом монтажа взрывной сети.

278. При вскрытии мощных крутых пластов проведение взрывных работ допускается только

для обнажения угольного пласта (удаления породной пробки). Участок породной пробки непосредственно перед пластом необходимо ликвидировать за одно взрывание.

Режим сотрясательного взрывания в забое вскрывающей выработки должен вводиться с расстояния не менее 4 м и может отменяться после удаления забоя выработки на расстояние не менее 4 м по нормали от пласта угля.

Вскрытие угольных пластов необходимо выполнять в следующей последовательности: приближение забоя вскрывающей выработки к пласту, обнажение и пересечение пласта, удаление (отход) от пласта.

Расстояния до места укрытия, из которого проводится взрывание при вскрытии выбросоопасных и угрожаемых угольных пластов горизонтальными и наклонными выработками, должны составлять:

на участках приближения к пласту и удаления от него - 600 м;

на участке пересечения особо выбросоопасных пластов - с поверхности;

в остальных случаях - 1000 м. Эти расстояния определяются от места слияния струи, исходящей из взрываемого забоя, со свежей струей, считая против направления движения свежей струи.

Место укрытия, из которого проводится взрывание при вскрытии выбросоопасных и угрожаемых угольных пластов при углубке вертикальных стволов с действующих горизонтов, должно находиться:

на участке пересечения - на поверхности в 50 м от ствола;

на участках приближения и удаления - на действующем горизонте, но не ближе 200 м от углубляемого ствола при условии обеспечения изолированного отвода исходящей струи воздуха согласно руководству для соответствующего угольного бассейна. При невозможности выполнения указанных условий взрывание должно проводиться с поверхности.

В угольных и смешанных забоях выработок, проводимых по выбросоопасным угольным пластам, при взрывании зарядов только по углю или по углю и породе одновременно, а также по породе без опережающей выемки угля, при проведении выработок по выбросоопасным породам и при вскрытии таких пород расстояние до укрытия взрывника должно быть не менее 600 м от забоя, но не ближе 200 м от места слияния исходящей из взрываемого забоя струи воздуха со свежей струей. Люди, не связанные с проведением взрывных работ, должны находиться на свежей струе воздуха на расстоянии не менее 1000 м от взрываемого забоя.

При взрывании зарядов по породе в забоях, где произведена опережающая выемка выбросоопасного угольного пласта, расстояние до места укрытия взрывника должно быть не менее 200 м от места слияния исходящей из взрываемого забоя струи воздуха со свежей струей.

279. Выработка, в которой проводится сотрясательное взрывание, перед взрывными работами должна быть освобождена от вагонеток и других предметов, загромождающих ее более чем на 1/3 площади поперечного сечения, на протяжении не менее 100 м от забоя.

280. Перед проведением сотрясательного взрывания вентиляционные устройства, расположенные в пределах опасной зоны, а также перемычки, установленные для предотвращения проникновения газа на другие участки или горизонты шахты, должны быть

осмотрены работником, назначенным распорядительным документом шахты.

В случае обнаружения неисправности вентиляционного устройства до ее устранения сотрясательное взрывание запрещается.

281. При наличии в забое, где применяется сотрясательное взрывание, опережающих шпуров и скважин, не предназначенных для размещения взрывчатых веществ, они должны быть заполнены глиной или другим негорючим материалом на длину, превышающую глубину заряжаемых шпуров (скважин) не менее чем на 1 м. Взрывание зарядов в таких шпурах (скважинах) запрещается.

282. Для подготовки и проведения сотрясательного взрывания должны быть назначены непосредственный руководитель сотрясательным взрыванием в забое и ответственный руководитель сотрясательным взрыванием на поверхности.

Сотрясательное взрывание должно проводиться взрывником в присутствии непосредственного руководителя сотрясательным взрыванием в забое.

Разрешение на проведение сотрясательного взрывания дается по телефону руководителем сотрясательного взрывания с поверхности шахты.

283. После окончания сотрясательного взрывания осмотр выработки должен проводиться по разрешению руководителя сотрясательным взрыванием с поверхности после получения им сведений о содержании метана в забое, в котором проводилось взрывание, но не ранее чем через 30 минут после взрыва и при концентрации метана менее 2%. Осмотр забоя должен проводиться руководителем сотрясательного взрывания в забое и взрывником.

284. Руководитель сотрясательного взрывания в забое, замеряющий содержание метана, при продвижении к забою для осмотра его после сотрясательного взрывания должен находиться на расстоянии 3 м впереди взрывника. При обнаружении концентрации метана 2% и более они обязаны немедленно возвратиться в выработку со свежей струей воздуха.

На случай возможного выброса угля (породы) и газа руководителем шахты заблаговременно должны быть утверждены мероприятия по разгазированию выработок.

285. Для проведения сотрясательного взрывания к забоям подготовительных выработок должны быть проложены постоянные взрывные магистрали из специальных кабелей.

286. Инициирование зарядов при сотрясательном взрывании в угольных и смешанных забоях и по выбороопасным породам должно осуществляться предохранительными электродетонаторами мгновенного и короткозамедленного действия со временем замедления не более 220 мс.

При вскрытии пластов до их обнажения сотрясательным взрыванием время замедления электродетонаторов короткозамедленного действия со временем замедления не более 320 мс.

287. В случае отказа одного или нескольких зарядов их необходимо ликвидировать в период времени, отводимый на сотрясательное взрывание.

288. При вскрытии пластов сотрясательным взрыванием допускается применение рассредоточенных (двухъярусных) зарядов взрывчатых веществ при соблюдении следующих условий:

а) инициирование зарядов осуществляют электродетонаторами мгновенного и короткозамедленного действия;

б) в шпурах с рассредоточенными зарядами замедление в донном заряде должно быть больше, чем в первом заряде от устья;

в) при использовании допущенных для соответствующих условий взрывчатых веществ III и IV классов длина забойки между рассредоточенными зарядами должна быть не менее 0,75 м, а масса первого от устья шпура заряда - не более 1,2 кг;

При использовании взрывчатых веществ II класса длина забойки между рассредоточенными зарядами должна быть не менее 1 м, а масса первого от устья шпура заряда взрывчатых веществ - не более 1 кг;

г) длина шпуров с рассредоточенными зарядами должна составлять не менее 3 м.

289. Вскрытие и пересечение пластов при помощи буровзрывных работ необходимо проводить при толщине породной пробки между забоем выработки и крутым пластом (пропластком) не менее 2 м, а для пологих, наклонных и крутонаклонных - не менее 1 м по нормали к пласту.

Перед пересечением крутых и крутонаклонных пластов после гидровывывания угольного массива толщина породной пробки между забоем вскрывающей выработки и вымытой полостью должна составлять не менее 1,2 м. Шпуры для взрывания зарядов последней заходки с целью удаления породной пробки после гидровывывания должны не добуриваться до вымытой полости на 0,5 м.

290. Сотрясательное взрывание в забоях подготовительных выработок, проводимых по крутым или крутонаклонным выбросоопасным пластам, склонным к высыпанию, необходимо осуществлять с предварительной установкой опережающей крепи или с опережающей отбойкой боковых пород, либо с укреплением угольного пласта.

При составлении паспортов буровзрывных работ в случае использования опережающей крепи верхний ряд шпуров необходимо располагать на расстоянии не менее 0,5 м от опережающей крепи.

291. При взрывании скважинных зарядов (торпедировании) должны осуществляться следующие дополнительные меры безопасности:

при пластовом торпедировании (гидровзрывной обработке пласта) - заливка наклонных скважин водой с непрерывной их подпиткой, а также применение водораспылительных завес, создаваемых взрывным распылением воды из полиэтиленовых сосудов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности;

при передовом (внепластовом) торпедировании - забойка из увлажненной смеси карбамида с хлоридом калия в соотношении 3:1 или забойка из воды, помещаемой в полиэтиленовую специальную ампулу, с применением герметизаторов, а также применение водовоздушной или водораспылительной завесы в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности.

292. Сотрясательное взрывание в забоях выработок, проветриваемых обособленно, но расположенных таким образом, что взрывание зарядов в одних забоях может привести к повреждению электровзрывных сетей, проложенных к другим забоям, должно проводиться:

с одновременной подачей импульса тока во все забои;

в разное время с заряданием и взрыванием в каждом последующем забое или группе забоев после взрывания в предыдущих забоях и принятия мер, обеспечивающих безопасность

взрывных работ.

293. Бурение шпуров по углю для сотрясательного взрывания следует проводить только вращательным способом. Бурение шпуров по породе допускается с применением ударных и ударновращательных инструментов.

### **Особенности ведения взрывных работ в пластах (породах), опасных по горным ударам**

294. Участки пласта должны приводиться в неудароопасное состояние камуфлетным взрыванием с соблюдением очередности работ:

- оценка удароопасности краевых частей в местах взрываний;
- определение параметров камуфлетного взрывания (длины шпуров, массы заряда, расстояний между шпурами);
- оценка эффективности камуфлетного взрывания.

Указанные работы на угольных шахтах должны осуществляться в соответствии с инструкцией по безопасному ведению работ на шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по горным ударам.

295. Камуфлетное взрывание необходимо проводить по специально разработанному проекту, утвержденному руководителем (техническим руководителем) организации, ведущей взрывные работы, или назначенным им лицом.

296. На угольных пластах, склонных к горным ударам перед производством взрывных работ в очистных и подготовительных забоях, а также при отработке целиков люди должны быть удалены от места взрывания на безопасное расстояние, но не менее 200 м, и находиться на свежей струе воздуха.

297. При проведении выработок встречными забоями, начиная с расстояния 15 м между ними, взрывные работы должны вестись только в одном из забоев, другой забой должен быть остановлен.

298. Длина внутренней забойки при камуфлетном взрывании в скважинах длиной до 10 м должна определяться проектом буровзрывных (взрывных) работ и составлять не менее половины длины скважины. В скважинах длиной более 10 м величина внутренней забойки должна быть не менее 5 м.

При использовании гидрозабойки, в том числе из полиэтиленовых ампул с водой, шпуры со стороны устья заполняются глиняной забойкой на протяжении не менее 1 м.

299. При I - II категориях удароопасности пород взрывные работы по отбойке угля или породы в очистных и подготовительных выработках разрешается вести после приведения участка в неудароопасное состояние.

### **Особенности ведения взрывных работ в нефтяных шахтах**

300. В нефтяных шахтах взрывные работы ведутся:

только в забоях, проветриваемых свежей струей воздуха, при концентрации углеводородных

газов, паров жидких углеводородов, не превышающей норм, установленных правилами безопасности при разработке нефтяных месторождений шахтным способом;

с применением предохранительных взрывчатых веществ не ниже III класса;

взрыванием зарядов предохранительными электродетонаторами мгновенного и короткозамедленного действия. Максимальное время замедления электродетонаторов короткозамедленного действия не должно превышать 220 мс (с учетом разброса по времени срабатывания);

с применением предохранительной среды в продуктивных пластах.

Применение наружных зарядов и детонирующего шнура может быть допущено при проведении выработок по породам, не содержащим нефти, и при отсутствии в них газовыделений.

301. Перед заряданием шпуров, а также перед взрыванием зарядов необходимо провести замер содержания углеводородных газов, паров жидких углеводородов в забое, примыкающих к забою выработках на протяжении 20 м и месте нахождения взрывника.

302. При взрывных работах в продуктивных пластах руководитель взрывных работ обязан сделать запись в наряд-путевке взрывника о разрешении производства взрывных работ.

303. Шпуры, из которых происходит выделение легкой нефти или газа, заряжать и взрывать запрещается. Они должны быть забиты глиной.

Все потеки легкой нефти в забое и в выработке на протяжении 20 м от него должны быть удалены и места их обнаружения засыпаны песком.

304. Условия зарядания, масса зарядов взрывчатых веществ и длина забойки должны соответствовать следующим требованиям:

в продуктивном пласте запрещается применять шпуры глубиной менее 1 м;

в шпурах глубиной от 1 до 1,5 м заряд должен занимать не более половины их длины, оставшаяся часть шпура должна быть заполнена забойкой;

в шпурах глубиной более 1,5 м заряд должен занимать не более 2/3 их длины, при этом забойка должна заполнять всю оставшуюся свободную часть шпура;

патроны взрывчатых веществ должны посылаться в шпур в соответствии с требованиями пункта 264 настоящих Правил;

при наличии в забое нескольких обнаженных поверхностей линия наименьшего сопротивления от любой точки заряда до ближайшей обнаженной поверхности должна быть не менее 0,5 м в продуктивном пласте и не менее 0,3 м по породе.

Минимальное расстояние между смежными шпуровыми зарядами должно соответствовать требованиям пункта 268 настоящих Правил.

305. Каждый забой в продуктивном пласте должен быть оборудован двумя оросителями, установленными на противопожарном водопроводе на расстоянии не более 8 м от забоя. Водоразбрызгиватели должны приводиться в действие за 5 минут до взрывания зарядов.

## **VI. Дополнительные требования безопасности при проведении**

## **массовых взрывов в подземных выработках**

306. Взрывы, после производства которых требуется больше времени для проветривания и возобновления работ в руднике (шахте, участке), чем это предусмотрено графиком проветривания горных выработок, утвержденным руководителем (техническим руководителем) рудника, (шахты), при повседневной организации работ (далее - массовые взрывы в подземных условиях), по назначению разделяют на:

- а) технологические взрывы - по отбойке основного массива, его отрезке, подсечке (подрезке), а также по обрушению потолочин и целиков в пределах подэтажа;
- б) специальные взрывы - по обрушению потолочин камер, междукammerных целиков на всю высоту этажа, по ликвидации пустот в пределах блока (группы блоков), по ликвидации аварийных ситуаций;
- в) экспериментальные взрывы для определения параметров буровзрывных работ при массовых взрывах.

307. В типовых проектах технологических взрывов, проектах специальных и экспериментальных массовых взрывов приводятся краткая горно-геологическая характеристика разрабатываемого месторождения полезных ископаемых, обоснование выбора буровой техники, взрывчатых материалов; методика и общие расчеты параметров буровых и взрывных работ; сведения о конструкции зарядов и боевиков; обоснование выбора средств механизации взрывных работ, взрывных и контрольно-измерительных приборов; схемы взрывных сетей; методики расчетов взрывных сетей, времени проветривания, опасных зон, в том числе на этапах подготовки и проведения взрывов; решения по безопасной организации буровзрывных работ; мероприятия по безопасному ведению работ, включая условия применения и виды защитных устройств, а также решения по вопросам обеспечения безопасности работ в конкретной горнотехнической обстановке, в том числе связанным с наличием запретных зон.

308. Типовые проекты буровзрывных (взрывных) работ и проекты на специальные и экспериментальные массовые взрывы подлежат утверждению руководителем (техническим руководителем) организации, ведущей взрывные работы, или лицом, его замещающим.

При выполнении взрывных работ подрядными организациями указанные проекты подлежат утверждению руководителями (техническими руководителями) организаций заказчика и подрядчика или замещающими их лицами с конкретным указанием обязанностей сторон по вопросам обеспечения безопасности работ и сохранности взрывчатых материалов.

309. Проект технологического массового взрыва должен состоять из технического расчета, включающего общие данные и технические показатели, в том числе таблицы параметров массового взрыва; прилагаемых расчетных, организационно-распорядительных документов, графической документации и распорядка проведения массового взрыва. Сведения, которые должны содержаться в техническом расчете и распорядке проведения массового взрыва, а также рекомендуемые формы заполнения приведены в приложении N 7 и приложении N 8 к настоящим Правилам. В указанные сведения допускается вносить изменения и дополнения, учитывающие конкретные особенности производства взрывных работ и обеспечивающие их безопасность. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

В общей части необходимо отражать сведения о назначении массового взрыва, времени и месте его проведения, и руководителе взрывных работ.

В техническом расчете приводятся общие систематизированные данные и сведения по взрыву, а также конкретные параметры в специально составленной таблице.

Распорядок проведения взрыва должен содержать изложенные в порядке очередности выполнения сведения об организации работ по подготовке и проведению массового взрыва, обеспечению безопасного допуска работников в подземные выработки, в том числе в районе взрыва.

К проекту массового взрыва прилагаются графические и организационно-распорядительные материалы, такие как планы по блоку, панели, горизонту; необходимые разрезы; схемы расположения выработок, подлежащих заряджанию; схемы взрывной сети и вентиляции; необходимые расчеты; акт технической готовности к производству массового взрыва (рекомендуемый образец приведен в приложении N 9 настоящих Правил), утвержденный техническим руководителем организации (рудника, шахты, объекта строительства); список лиц, назначенных для выполнения работ по подготовке и проведению массового взрыва.

310. В проекте специального массового взрыва, кроме сведений и показателей, перечисленных в пунктах 307 - 309 настоящих Правил, должны указываться параметры и состояние объекта обрушения, состояние зарядных полостей (скважин), площадь обнажения потолочин, висячего блока; состояние подсечки, междуканальных целиков, соседних блоков и подводящих горных выработок; высота обрушения пород, состояние смежных блоков. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Должны учитываться топография местности, наличие поверхностных и подземных сооружений, возможные зоны опасных сдвижений (зоны обрушения), наличие водоемов и водоносных горизонтов. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

К проекту специального массового взрыва прилагаются следующие материалы: (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

планы по горизонтам или выкопировки из них с указанием опасных зон по факторам опасного воздействия ударных воздушных волн и ядовитых газов; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

планы и разрезы по подэтажу (блоку, панели) с откорректированными геолого-маркшейдерскими данными; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

схемы расположения скважин, шпуров, камер; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

схемы взрывной (электровзрывной) сети, и интервалов замедлений; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

схема вентиляции с расчетом времени проветривания; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

акт технической готовности к производству массового взрыва; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

список лиц, назначенных для проведения работ по подготовке и проведению массового взрыва, в том числе отдельно в запретной зоне; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

план обслуживания аварийно-спасательным формированием работ по подготовке, проведению и ликвидации последствий массового взрыва; (в ред. Приказа Ростехнадзора от

25.05.2022 N 171)

общий план поверхности с нанесенными опасными зонами на период взрыва и посты охраны опасных зон; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

планы верхнего и нижнего откаточных горизонтов с нанесением границ опасных зон на время заряжания и мест нахождения постов; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

схема вентиляции шахты (смежных шахт); (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

геологические разрезы по линии "объект - заряд" (в случае расположения объектов в зоне сейсмического действия взрыва). (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Графические материалы должны отражать состояние выработок и объектов на момент составления проекта массового взрыва и выполняться в соответствии с требованиями по производству маркшейдерских работ. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

В распорядке проведения специального массового взрыва (рекомендуемый образец приведен в приложении N 8 к настоящим Правилам) необходимо указать порядок и сроки осуществления других мер по обеспечению безопасности работ, учитывающих конкретные условия. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

311. Проект экспериментального массового взрыва в зависимости от назначения должен содержать решения по вопросам, подлежащим отражению соответственно в проекте технологического массового взрыва или в проекте специального массового взрыва.

312. О проведении массового взрыва руководителем организации (рудника, шахты) должен быть издан приказ (распоряжение). В приказах (распоряжениях) о проведении массовых взрывов в каждом отдельном случае должен определяться ответственный руководитель взрыва.

313. По завершении бурения скважин (шпуров), проходки минных камер необходимо провести маркшейдерскую съемку массива, подлежащего разрушению (подэтажа, панели, блока), и составить планы (разрезы) с указанием фактического положения заряжаемых выработок.

314. Подготовленный к массовому взрыву подэтаж (блок, панель) проверяется комиссией, назначенной руководителем рудника (шахты, объекта строительства). Результаты проверки должны быть отражены в акте, утвержденном техническим руководителем рудника (шахты, объекта строительства) (рекомендуемый образец приведен в приложении N 9 к настоящим Правилам).

315. Ответственный руководитель массового взрыва по получении приказа (распоряжения) о его проведении обязан ознакомиться с актом о готовности к производству взрыва и затем организовать ознакомление работников с документами и обязанностями по взрыву, провести инструктажи по безопасному выполнению работ, в том числе при обращении с взрывчатыми материалами.

С участием руководителей соответствующих служб эксплуатирующей организации ответственный руководитель взрыва определяет порядок и сроки выполнения работ, предусмотренных проектом взрыва, ответственных лиц, готовит необходимые распорядительные документы.

316. Технический руководитель рудника, шахты, объекта строительства и ответственный руководитель взрыва разрабатывают и согласовывают с командиром обслуживающего аварийно-спасательного формирования план по обслуживанию массового взрыва силами аварийно-спасательных формирований.

317. Формирование зарядов нужно выполнять в соответствии с установленными требованиями по безопасности работ. При этом фактические показатели зарядки указываются в таблице параметров массового взрыва.

318. Скорость воздушного потока в районе размещения зарядного устройства и в местах заряжания должна соответствовать установленным требованиям по проветриванию подземных выработок.

319. Допуск руководителей взрывных работ и рабочих в подземные выработки после массового взрыва должен проводиться только после проверки их состояния аварийно-спасательными формированиями, восстановления во всех выработках шахты нормальной рудничной атмосферы.

320. Разрешение на допуск людей для работы в районе взрыва выдается ответственным руководителем взрыва после получения необходимых данных от представителя аварийно-спасательного формирования.

321. В первую рабочую смену после массового взрыва руководители участков или их заместители обязаны лично проверить состояние забоев на участке.

322. Выработки в районе проведения массового взрыва и выработки, примыкающие к этому району, должны находиться после взрыва под усиленным контролем в течение времени, продолжительность которого устанавливается техническим руководителем рудника (шахты или объекта строительства). Руководители взрывных работ обязаны контролировать устойчивость крепи, кровли и бортов выработки, а также рудничную атмосферу. При обнаружении признаков опасности необходимо вывести людей в безопасные места и поставить об этом в известность диспетчера и руководителя (рудника, шахты, объекта строительства).

323. В ходе выпуска горной массы, отбитой при массовом взрыве, должен осуществляться контроль за наличием в ней взрывчатых материалов.

324. Предполагаемая зона обрушения поверхности (по маркшейдерским данным) должна быть ограждена от доступа в нее людей.

## **VII. Дополнительные требования при ведении специальных взрывных работ на объектах, расположенных на земной поверхности**

### **Особенности ведения взрывных работ при сейсморазведке**

325. На станции взрывного пункта в процессе работы разрешается находиться только работникам, ведущим взрывные работы, водителю транспортного средства и руководителю взрывных работ.

326. Радиостанции, используемые для обеспечения связи и работы систем синхронизации при

взрывных работах, разрешается устанавливать на станции взрывного пункта в специальном изолированном отсеке кузова или в кабине автомобиля. В этом отсеке запрещается хранить и перевозить электродетонаторы, выполнять с ними какую-либо работу.

327. При изготовлении зарядов и зарядании скважины допускается нахождение станции взрывного пункта в пределах опасной зоны. При этом запрещается работа в режиме передачи.

328. Ввод электровзрывной магистрали в отсек, где установлена радиостанция (дешифратор системы синхронизации взрыва), допускается, если часть магистрали, проложенная в кузове станции взрывного пункта, выполнена экранированным двухпроводным кабелем с заземлением экрана.

329. Запрещается применение для взрывной магистрали и вспомогательных линий проводов без вилок, предназначенных для подключения к аппаратуре. Вилки должны отличаться внешним видом или маркировкой, предотвращающими ошибочное подключение.

330. Моментная магистраль (магистраль вертикального времени) внешне должна заметно отличаться от электровзрывной магистрали.

331. Скважины, пробуренные в устойчивых породах и заряженные без забойки, до проведения взрывных работ должны находиться под постоянной охраной.

332. Запрещается опускать заряды в скважины с применением бурового инструмента, шестов или других предметов, не оборудованных устройствами, обеспечивающими безопасность этой операции.

Необходимость шаблонирования скважин перед спуском заряда определяется проектом взрывных работ.

333. Если заряд не дошел до забоя скважины, он должен быть извлечен и на время проработки скважины удален от нее на безопасное расстояние. В случае невозможности извлечения заряда его следует взорвать. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

334. При сейсморазведочных работах взрывание выполняется по команде оператора сейсмостанции по согласованию с руководителем взрывных работ.

335. Запрещается перебуривать скважины с отказавшими зарядами или после взрыва отказавшего заряда.

336. Проекты взрывных работ при сейсморазведке на водных бассейнах необходимо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, согласовывать с заинтересованными организациями и федеральными органами исполнительной власти.

## **Особенности ведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и водяных скважинах**

337. Прострелочно-взрывные работы разрешается проводить только в подготовленных скважинах, оформленных актом установленной формы.

338. Доставленные к месту взрывных работ взрывчатые материалы, заряженные прострелочные и взрывные аппараты должны храниться в специально отведенном месте на расстоянии не менее 50 м от устья скважины. При хранении взрывчатых материалов,

прострелочных и взрывных аппаратов в передвижной зарядной мастерской (лаборатории перфораторной станции) она должна располагаться от устья скважины не ближе 20 м.

339. Разборка снаряженных на заводах-изготовителях прострелочных и взрывных аппаратов, устройств с зарядами взрывчатых веществ, средств инициирования запрещается.

Запрещается отрезать от бухты детонирующий шнур после прокладки его в детонационной цепи аппарата.

340. Каждый прострелочный и (или) взрывной аппарат перед снаряжением должен быть проверен на исправность.

Снаряжение и зарядание прострелочных и взрывных аппаратов должны проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией:

- в передвижных зарядных мастерских, лабораториях перфораторных станций;
- в приспособленных и оборудованных помещениях, расположенных не ближе 20 м от скважины;
- на открытых площадках, подготовленных для работы в соответствующих погодных условиях. При этом должны устанавливаться столы с неметаллическим (резиновым) покрытием и бортиками. Длина стола должна быть не менее длины снаряжаемого прострелочного и взрывного аппарата или его секции. На столе должны быть зажимы (приспособления) для фиксации прострелочно-взрывной аппаратуры в процессе снаряжения.

На месте снаряжения прострелочно-взрывной аппаратуры могут находиться взрывчатые материалы в количестве, не превышающем необходимого для снаряжения одного аппарата.

341. Для транспортирования снаряженных прострелочно-взрывных аппаратов должны использоваться транспортные средства, имеющие устройства для их крепления.

Запрещается транспортировать и хранить прострелочно-взрывные аппараты с установленными в них средствами инициирования.

342. Проверку целостности (измерение сопротивления или проводимости) смонтированной электровзрывной сети прострелочно-взрывного аппарата допускается проводить только после спуска прострелочно-взрывной аппаратуры на глубину не менее 50 м от устья скважины (при морских работах - подводного устьевого оборудования).

343. Зарядание торпеды разрешается только после окончания на скважине всех подготовительных работ к торпедированию и проверки скважины шаблоном.

344. Переносить вручную заряженные прострелочно-взрывные аппараты массой более 10 кг необходимо с применением приспособлений, исключающих их падение.

345. Средства инициирования должны устанавливаться в прострелочно-взрывной аппарат только непосредственно у устья скважины перед спуском аппарата.

Допускается установка средств инициирования в прострелочно-взрывной аппарат в лаборатории перфораторной станции (передвижной зарядной мастерской) при применении блокировочного устройства, исключающего случайное срабатывание прострелочно-взрывной аппаратуры, а также в случаях использования защищенных от воздействия блуждающих токов средств инициирования.

В процессе установки электрических средств инициирования в прострелочно-взрывной

аппаратуре нельзя допускать случайных касаний проводниками средств инициирования окружающих металлических предметов.

346. Запрещается спуск прострелочно-взрывных аппаратов без предварительного шаблонирования ствола скважины с замером гидростатического давления и температуры бурового раствора, которые не должны превышать предельно допустимую для применяемых прострелочно-взрывных аппаратов.

347. Запрещается проведение прострелочных или взрывных работ в скважинах:

а) во время пурги, грозы, буранов и сильных (при видимости менее 50 м) туманов, за исключением случаев выполнения работ в закрытых помещениях буровых;

б) в сухих газифицирующих и поглощающих раствор скважинах без применения лубрикаторов.

348. Спуск и подъем прострелочно-взрывных аппаратов в скважину на геофизическом кабеле следует проводить только при изолированных концах проводников электровзрывной сети.

349. Прострелочно-взрывные аппараты массой более 50 кг или длиной более 2 м должны подниматься над устьем скважины и опускаться с помощью грузоподъемных механизмов.

350. Если прострелочно-взрывной аппарат не проходит в скважину до заданной глубины, он должен быть извлечен. При извлечении аппарата у скважины должны находиться только работники, ведущие взрывные работы, руководитель взрывных работ и лица, работающие на подъемном механизме.

351. Неизрасходованные прострелочно-взрывные аппараты должны быть доставлены в зарядную мастерскую, склад взрывчатых материалов.

352. Прострелочно-взрывные работы в морских скважинах должны проводиться при благоприятном прогнозе погоды на время, необходимое для их производства.

Допустимые параметры скорости ветра и волнения моря определяются техническими характеристиками морских буровых установок и транспортных средств, используемых для доставки работников, взрывчатых материалов и каротажно-перфораторных станций.

353. При получении штормового предупреждения во время производства прострелочных (взрывных) работ спущенные в скважину прострелочные или взрывные аппараты должны быть отстреляны в заданном интервале до наступления шторма.

354. Взрывной прибор должен подсоединяться к электровзрывной сети только на время взрывания и отключаться от нее сразу после взрыва.

В случае отказа наземные концы электровзрывной сети вначале закорачиваются, а затем размыкаются и изолируются.

Поднятые из скважины, отказавшие корпусные прострелочные и взрывные аппараты отсоединяются от геофизического кабеля и только после этого выясняются причины отказа. В необходимых случаях производится их разрядка.

В бескорпусных прострелочных и взрывных аппаратах в первую очередь проводник средств инициирования необходимо отключить от токовода и извлечь из прострелочно-взрывной аппаратуры.

В случае невозможности разрядки производится уничтожение прострелочных и взрывных аппаратов.

## **Особенности ведения взрывных работ на болотах**

355. В проект взрывных работ на болотах должны быть включены мероприятия по предупреждению взрыва горючих газов.

При взрывании с применением электродетонаторов необходимо использовать боевики в специальной оболочке, не передающей давление на детонатор при нажатии на боевик забойником.

356. Заряжать скважины (шпуры) на болотах при взрывании детонирующим шнуром допускается непосредственно вслед за бурением. В скважине (шпуре) одновременно можно досылать не более двух патронов взрывчатых веществ без средств инициирования.

357. Монтаж электровзрывной сети в обводненных условиях разрешается выполнять только применением антенных проводов.

## **Особенности взрывания при образовании каналов, канав и котлованов**

358. При формировании траншейных зарядов расстояние между экскаватором (траншеекопателем) и краном, укладывающим взрывчатые материалы в траншею, должно быть не менее 1,1 суммы радиусов разворота ковша экскаватора с вытянутой рукоятью и разворота крана, а расстояние между краном и бульдозером, выполняющим забойку, - не менее 1,1 радиуса разворота крана.

359. При заряджании линейных зарядов более суток боевики укладываются в день производства взрыва.

360. В сложных горно-геологических условиях при взрывании неэлектрическими системами инициирования и детонирующим шнуром зарядов взрывчатых веществ группы D, кроме дымного пороха, допускается размещение удлиненных горизонтальных зарядов (траншейных, щелевых) непосредственно вслед за проведением горных выработок. Отставание заряда от многоковшового экскаватора должно быть не менее 5 м, одноковшового - 10 м.

## **Особенности взрывания льда**

361. Взрывание льда должны проводиться только по проектам взрывных работ, согласованным в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с заинтересованными организациями и федеральными органами исполнительной власти.

362. Взрывать заряды (взрывчатые вещества с установленными средствами инициирования) следует от середины реки к берегам, от крутого берега к пологому в направлении против течения.

363. При дроблении льда одному взрывнику разрешается производить за один прием не более 10 поджиганий зажигательных трубок.

Длина огнепроводного шнура (зажигательной трубки) установленных зарядов должна быть рассчитана так, чтобы обеспечивались безопасность работ и отход взрывника от зарядов на

безопасное расстояние.

364. В исключительных случаях допускается бросание зарядов на плывущие льдины, участки уплотнения шуги или заторы непосредственно с защищаемого сооружения или с берега. Такую работу должен выполнять только взрывник, имеющий практический стаж на ледокольных работах не менее двух сезонов. Заряды необходимо бросать по одному.

365. При взрывании ледяного покрова подводными зарядами они должны опускаться в прорубь (лунку) на шпагате и тому подобных средствах.

Запрещается опускать заряды через проталины и промоины со льда.

366. Непосредственно перед опусканием заряда в воду размеры проруби (лунки) и глубина воды должны быть проверены.

367. При взрывании льда с судна выдавать взрывчатые материалы разрешается только при наличии письменного распоряжения капитана судна по заявке руководителя взрывных работ.

### **Особенности подводных взрывных работ**

368. Подводные взрывные работы на реках, озерах и других водоемах должны проводиться только по проектам взрывных работ, согласованным в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с заинтересованными организациями и федеральными органами исполнительной власти.

При использовании на этих работах водолазов необходимо руководствоваться соответствующими требованиями правил охраны труда при проведении водолазных работ.

369. Укладка зарядов (взрывчатые вещества с установленными средствами инициирования), монтаж и проверка взрывной сети должна осуществляться взрывниками.

Обеспечивающие и вспомогательные работники, участвующие в проведении подводных взрывных работ должны быть проинструктированы под подпись о мерах безопасности при обращении с взрывчатыми материалами.

370. Подводные взрывные работы выполняются с берега (льда, гидротехнических сооружений, причальных сооружений и др.), с судна (плавкран, плавучая буровая установка и др.), с самоходного маломерного судна (шлюпки, лодки, катера и др.).

При невозможности подачи зарядов непосредственно водолазу с судна или с берега необходимо использовать для этих целей самоходное маломерное судно, с которым должна быть обязательно установлена постоянная, устойчивая двусторонняя связь и которое должно быть в постоянной зоне видимости руководителя подводных взрывных работ.

Самоходное маломерное судно должно иметь возможность управляться на веслах и быть оборудованным для проведения подводных взрывных работ.

371. Для укладки заряды, взрывчатые вещества или средства инициирования должны подаваться непосредственно в руки водолазу взрывником или руководителем подводных взрывных работ, при этом водолаз обязательно должен быть в воде не менее, чем по грудь.

Водолазу следует подавать в руки только по одному заряду. При необходимости подачи водолазу нескольких мелких зарядов, общей массой до 20 кг, их следует укладывать в корзину с гнездами. В этом случае водолаз должен укладывать заряды, начиная с

отдаленного участка по направлению к судну (плавсредству), с которого производится водолазный спуск.

Подача зарядов, средств инициирования для укладки находящегося в воде водолазу по сигнальному концу или какому-либо другому концу (канату), а также опускание их на электрических проводах или на детонирующем шнуре запрещается.

372. Водолаз, заряды и взрывная сеть должны быть обозначены буйками (поплавками).

Производить подводные взрывные работы без двухсторонней разговорной связи с водолазом запрещается.

Подходить ближе 20 м к месту, где установлены заряды и проложена взрывная сеть, а также к месту нахождения водолаза под водой на самоходном маломерном судне с работающим двигателем запрещено. Для этого необходимо использовать гребцов и весла.

373. Общая масса зарядов, находящихся на самоходном маломерном судне при выполнении подводных взрывных работ, не должна превышать 40 кг.

Если взрывчатые вещества транспортируются отдельно от средств инициирования, то общая масса ограничена грузоподъемностью судна.

Заряды и взрывчатые вещества должны размещаться в кормовой части так, чтобы исключить их перемещение при транспортировке.

Средства инициирования должны размещаться отдельно от зарядов или взрывчатых веществ.

Перевозить совместно с зарядами, взрывчатыми веществами и средствами инициирования другие грузы, за исключением инструментов, приборов и устройств для производства подводных взрывных работ, а также водолазного оборудования, запрещается.

Изменять конструкцию зарядов или боевиков при их транспортировке или установке на самоходном маломерном судне запрещено.

374. Работы по укладке зарядов следует начинать только после того, как руководитель подводных взрывных работ убедится, что в границах опасной зоны нет судов, плавсредств, людей в воде, подводных аппаратов, не задействованных в проведении подводных взрывных работ.

На границах опасной зоны должны быть выставлены посты оцепления. Для обеспечения границ опасной зоны на воде посты оцепления должны быть обеспечены быстроходными плавсредствами.

При производстве подводных взрывных работ проход судов (плавсредств) в опасную зону должен быть закрыт.

В случае ведения взрывных работ на реках оцепление и сигналы вверх и вниз по течению реки должны выставляться на расстоянии не менее 500 м от установленной границы опасной зоны.

Минимальное безопасное расстояние для людей, находящихся в воде, составляет при выполнении подводных взрывных работ накладными зарядами:

массой до 50 кг - 1000 м;

массой более 50 кг - 2000 м.

375. Для предохранения взрывной сети от разрывов силой течения следует дополнительно соединить заряды между собой концами (канатами) меньшей длины, чем длина соединительных проводов.

Проверка исправности электровзрывной сети, подсоединение ее к источнику тока и взрывание зарядов разрешается только после того, как водолазы, устанавливающие заряды, будут подняты из воды и все суда (плавсредства) будут отведены за границы опасной зоны.

376. После установки заряда провода или детонирующий шнур должны быть закреплены водолазом вблизи заряда. При полном выходе водолаза из воды руководитель подводных взрывных работ должен осмотреть его и убедиться в том, что водолаз не вынес на снаряжении проводов, детонирующего шнура, взрывчатых материалов. С этой же целью необходимо поднять из воды водолазный трап (беседку).

Подавать напряжение в электровзрывную сеть разрешается назначенному взрывнику только по команде руководителя подводных взрывных работ.

Взрывать заряды следует от середины реки к берегам, от крутого берега к пологому в направлении против течения.

377. Перед производством подводных взрывных работ, а также по их окончании должен быть проведен осмотр дна акватории с применением видеорегистрации, выполняемый водолазами или подводными аппаратами. По окончании осмотра должен быть составлен акт.

378. Подводный осмотр места взрыва осуществляется по команде руководителя подводных взрывных работ после того, как он установит, что работа в месте взрыва безопасна.

Если по каким-либо причинам взрыва не произошло, предупредительные сигналы спускать не разрешается до тех пор, пока руководитель подводных взрывных работ не убедится, что взрыв произойти не может. Подходить, подплывать к месту взрыва можно не ранее, чем через 15 минут, независимо от типа применяемых средств инициирования.

379. При возникновении отказов или обнаружении отказавших зарядов водолазом (подводным аппаратом) в ходе подводного осмотра места взрыва необходимо действовать в соответствии с требованиями Правил и инструкции по ликвидации отказавших зарядов.

Работать с отказавшими зарядами должен тот же водолаз, который их устанавливал. Если отказавший заряд взорвать сразу нельзя, необходимо обозначить место нахождения заряда под водой любыми способами.

380. Выполнение подводных взрывных работ во время грозы, а также при волнении водной поверхности свыше 2 баллов (по шкале морского волнения) или силе ветра свыше 4 баллов (по шкале Бофорта) запрещено.

Если взорвать заряд до наступления грозы или ухудшения погодных условий невозможно, то концы магистрального провода следует тщательно заизолировать и на растительном канате, обладающем диэлектрическими свойствами, с буйком (поплавком) опустить на грунт. До возобновления взрывных работ люди и обеспечивающие плавсредства должны быть удалены за границы опасной зоны.

## **Дробление горячих массивов и особенности ведения взрывных работ по металлу**

381. Взрывные работы по металлу должны выполняться по проектам взрывных работ в соответствии с требованиями настоящих Правил.

382. Конструкции помещений и площадок, где проводится обработка металлов, должны быть рассчитаны на взрыв максимально допустимого заряда. Такие помещения и площадки должны приниматься в эксплуатацию комиссиями организаций и ежегодно осматриваться с составлением акта о возможности дальнейшей эксплуатации.

383. Средства, предназначенные для подъема и перемещения технологической оснастки со смонтированными на ней зарядами для обработки металлов, должны быть оборудованы двумя тормозами, действующими независимо друг от друга, а также концевыми выключателями автоматической остановки. Грузоподъемные средства должны быть заземлены и иметь исправную изоляцию.

384. Подготовка зарядов для обработки металлов должна осуществляться в специально оборудованном помещении. В этих помещениях допускается размещать сменный запас взрывчатых материалов, но не более 10 кг взрывчатых веществ и соответствующего количества средств инициирования.

Ключи от помещения на время нахождения в нем взрывчатых материалов должны находиться только у взрывника.

385. Каждая броняема должна иметь два обособленных выхода. Масса крышки для бронеймы и ее конструкция должны исключать возможности сдвига или разрушения крышки при взрывах. Перед вводом бронеймы в эксплуатацию, а также после ремонта или замены хотя бы части броневых плит крышки или стен бронейма должна быть испытана на прочность троекратным взрыванием зарядов удвоенной (против максимально применяемой) массы заряда.

После каждого взрывания бронейма должна быть проветрена.

386. Запрещается заряжать шпуры, имеющие температуру более 80 °С, зарядами без защитных оболочек.

387. Для взрывания в горячих массивах разрешается применять только соответствующие взрывчатые вещества группы D, кроме дымного пороха. Электрический способ взрывания запрещается.

388. При температуре в шпуре (скважине, рукаве) до 80 °С разрешается зарядание без термоизолирующей оболочки. В этом случае боевик должен дополнительно упаковываться в пергаментную, крафтцеллюлозную или оберточную бумагу.

Необходимо проводить испытания надежности упаковки боевика путем помещения зажигательной трубки в шпуре. Если детонатор взорвется ранее 5 минут, толщина упаковки должна быть увеличена.

389. При температуре более 80 °С весь заряд должен помещаться в общую термоизолирующую оболочку. Взрывание необходимо проводить при помощи зажигательной трубки с длиной огнепроводного шнура не менее 60 см, помещенного вместе с дульцем капсюля-детонатора в единую изолирующую оболочку. Запрещаются скручивание и свертывание огнепроводного шнура внутри изолирующей оболочки патрона-боевика и в общей оболочке.

Зарядание и взрывание зарядов в шпурах при температуре свыше 200 °С запрещаются.

390. Применять наружные заряды в горячих массивах с температурой свыше 80 °С не разрешается.

391. При температуре в шпуре ниже 80 °С разрешается одновременно заряжать и взрывать не более пяти зарядов, а при температуре свыше 80 °С - не более одного.

392. Во всех случаях зарядание и забойка должны проводиться двумя взрывниками в присутствии руководителя взрывных работ.

Перед заряданием руководитель взрывных работ должен замерить температуру и только после этого дать разрешение на зарядание.

Если в течение 4 минут взрывники не успели закончить зарядание всех шпуров, руководитель взрывных работ обязан подать команду о немедленном прекращении зарядания и удалении людей на безопасное расстояние.

### **Особенности ведения взрывных работ по валке зданий, сооружений и фабричных труб, а также при разрушении фундаментов**

393. В проектах взрывных работ должны быть указаны направление валки разрушаемого объекта, а также мероприятия на случай неполного его разрушения.

394. Запрещается заряжать шпуры (скважины), вскрывшие пустоты в массиве разрушаемого объекта.

395. Первый сигнал должен подаваться перед установкой боевиков с электродетонаторами, а при взрывании детонирующим шнуром, неэлектрическими системами инициирования или с использованием электронных систем инициирования - перед началом монтажа взрывной сети.

Сигнал "отбой" подается только по распоряжению ответственного за проведение взрыва руководителя взрывных работ после того, как он осмотрит место взрыва.

396. При наличии в опасной зоне котлов, трубопроводов и других объектов, находящихся под давлением, оно должно быть понижено до пределов, установленных по согласованию с организацией, эксплуатирующей эти объекты.

### **Особенности ведения взрывных работ при корчевке пней, валке леса, борьбе с лесными пожарами, рыхлении смерзшихся дров и балансов, ликвидации заторов на лесосплаве**

397. Отдельно работающие на корчевке пней взрывники или бригады взрывников должны находиться друг от друга не ближе 500 м и точно знать места расположения и направления движения своих соседей.

Отдельные взрывники и бригады взрывников, работающие на корчевке пней и входящие в состав одной организации, могут располагаться на расстоянии не менее 300 м между собой при условии продвижения в одну и ту же сторону и при точном согласовании отхода в укрытие.

398. Запрещается бурить (подкапывать) пни с подготовленными к взрыву зарядами.

399. При взрывании смерзшихся дров, балансов, для их рыхления разрешается применять только предохранительные взрывчатые вещества. При этом обязательно выполнение следующих условий:

- а) использование в качестве средств инициирования электродетонаторов;
- б) обеспечение безопасности передвижения взрывников по дровам (перекрытие провалов между штабелями, отвалами);
- в) проведение до начала заряжания необходимых противопожарных мероприятий.

400. При ликвидации заторов леса на сплаве порядок взрывания устанавливается лицом, непосредственно руководящим взрывными работами.

401. При ликвидации лесных пожаров разрешается сбрасывать взрывчатые вещества и средства инициирования с вертолетов при условии, что средства инициирования упакованы в специальные контейнеры, предназначенные для этих целей, и применении мер безопасности, утвержденных распорядительным документом организации, осуществляющей взрывные работы при ликвидации пожара.

402. Взрывные работы по тушению торфяного (подземного) пожара разрешается проводить не ближе 10 м от кромки пожара.

### **Особенности ведения взрывных работ при иных видах специальных взрывных работ**

403. Запрещается при рыхлении смерзшихся руды, угля, сланцев, рудных концентратов, металлической стружки применять взрывчатые вещества, содержащие нитроэфиры.

При рыхлении металлической стружки электрическое взрывание не разрешается.

Рыхление взрывом минеральных удобрений на основе аммиачной селитры не допускается.

404. Взрывные работы в охранной зоне открытого или закрытого (заглубленного) магистрального трубопровода должны проводиться только при наличии письменного согласия организации, эксплуатирующей трубопровод. При этом производитель взрывных работ обязан представить на согласование организации, эксплуатирующей трубопровод, проект взрывных работ.

### **Требование к проведению электроогневого и огневого взрывания**

405. Применение огневого и электроогневого способа инициирования запрещено, за исключением взрывных работ по дроблению льда, ликвидации ледовых заторов и дроблению горячих массивов.

405.1. Электроогневое взрывание должно проводиться с учетом соответствующих требований, предусмотренных при электрическом способе взрывания.

405.2. Зажигательные и контрольные трубки необходимо поджигать тлеющим фитилем, отрезком огнепроводного шнура или специальными приспособлениями. Спичкой разрешается зажигать трубку только при взрывании одиночного заряда.

405.3. При огневом взрывании длины огнепроводного шнура в зажигательных трубках должны быть рассчитаны так, чтобы обеспечивался отход взрывника от зарядов на безопасное расстояние.

405.4. Длина каждой зажигательной трубки должна составлять не менее 1 м; конец огнепроводного шнура должен выступать из шнура не менее чем на 25 см.

405.5. При поджигании пяти зажигательных трубок и более для контроля времени, затрачиваемого на зажигание, должна применяться контрольная трубка. Контрольную трубку необходимо поджигать первой; длина ее огнепроводного шнура должна быть не менее чем на 60 см короче самой короткой из применяемых зажигательных трубок, но не менее 40 см.

После окончания поджигания зажигательных трубок или после взрыва капсюля-детонатора контрольной трубки (сгорания контрольного отрезка шнура), а также при затухании контрольного отрезка взрывники обязаны немедленно отойти на безопасное расстояние или в укрытие.

405.6. Контрольная трубка при взрывании на земной поверхности должна размещаться не ближе 5 м от зажигательной трубки, поджигаемой первой, и не на пути отхода взрывников.

405.7. В зарядах из пороха огнепроводный шнур зажигательной трубки не должен соприкасаться с взрывчатыми веществами заряда.

405.8. Сращивать огнепроводный шнур запрещается. При дублировании зажигательных трубок их необходимо поджигать одновременно.

405.9. Зажигательные и контрольные трубки должны изготавливаться взрывниками и раздатчиками взрывчатых материалов в отдельном помещении здания подготовки взрывчатых материалов; в подземном складе - в камере для изготовления зажигательных трубок.

Лицо, изготавливающее зажигательные и контрольные трубки, должно находиться за ограждением (щитком), исключающим его поражение в случае взрыва.

При взрывных работах продолжительностью не более шести месяцев с разрешения руководителя (технического руководителя) организации, ведущей взрывные работы, изготовление зажигательных и контрольных трубок допускается проводить в отдельных приспособленных для этого помещениях, палатках, под навесом или, при работах передвижного характера, под открытым небом. Операции по изготовлению трубок должны выполняться на столах, имеющих бортики и обитых брезентом по мягкой прокладке или резиной толщиной не менее 3 мм.

405.10. При изготовлении зажигательных и контрольных трубок на столе исполнителя этой работы должно находиться не более одной коробки капсюлей-детонаторов с соответствующим количеством отрезков огнепроводного шнура.

Резка огнепроводного шнура должна осуществляться при отсутствии на столе капсюлей-детонаторов.

Изготовленные зажигательные трубки следует сортировать по длине, сворачивать в круг и укладывать на полки. Контрольные трубки следует связывать шпагатом. Они могут находиться на тех же полках.

Каждая контрольная трубка должна иметь четко видимый невооруженным глазом отличительный знак.

405.11. Перед изготовлением зажигательной (контрольной) трубки каждый капсюль-детонатор должен быть осмотрен на чистоту внутренней поверхности гильзы и отсутствие внутри нее каких-либо частиц. При наличии частиц последние удаляются только легким постукиванием открытым дульцем капсюля-детонатора о ноготь пальца.

Запрещается извлекать соринки из гильзы капсюля-детонатора введением в нее каких-либо приспособлений, а также выдуванием.

405.12. Огнепроводный шнур следует вводить в капсюль-детонатор до соприкосновения с чашечкой последнего прямым движением без вращения.

405.13. Закрепление огнепроводного шнура в капсюле-детонаторе с металлической гильзой должно проводиться путем равномерного обжатия края гильзы у дульца при помощи специального прибора (головки маркировочной). При обжиме запрещается надавливать на то место капсюля-детонатора, где находится взрывчатый состав.

405.14. Выдергивать или вытягивать огнепроводный шнур, закрепленный в капсюле-детонаторе, запрещается.

405.15. Взрывник должен вести счет взорвавшихся зарядов. Если выполнить это требование невозможно или какой-либо заряд не взорвался, подходить к месту взрыва разрешается не ранее чем через 15 минут после последнего взрыва, при отсутствии отказов - через 5 минут после последнего взрыва.

## **VIII. Требования при проведении массовых взрывов на земной поверхности**

406. Организации, ведущие взрывные работы с применением взрывов смонтированных в общую взрывную сеть двух и более скважинных, котловых или камерных зарядов, независимо от протяженности заряжаемой выработки, а также единичных зарядов в выработках протяженностью более 10 м (далее - массовый взрыв), должны иметь типовой проект буровзрывных (взрывных) работ.

407. В типовом проекте буровзрывных работ приводятся ситуационный план с указанием границ карьерного поля, объектов строительства, зданий, сооружений, линий электропередачи и коммуникаций, находящихся в пределах максимальной опасной зоны; краткие геологическая и гидрогеологическая характеристики пород и полезных ископаемых, их классификация по крепости, трещиноватости, буримости, взрываемости; технологические условия (ширина рабочих площадок, высота уступов); методики и общие расчеты параметров буровых и взрывных работ; обоснование выбора диаметров шпуров и скважин, взрывчатых веществ и средств инициирования, средств механизации буровзрывных работ, взрывных и контрольно-измерительных приборов; способы взрывания; схемы взрывной сети; конструкции зарядов и боевиков (промежуточных детонаторов); методика расчета интервалов замедлений и принятые интервалы; параметры расположения скважин на уступах; расходные коэффициенты и расчетные показатели взрывов (удельный расход взрывчатых веществ, выход горной массы с 1 погонного метра скважины); методика расчета безопасных расстояний, типовой паспорт дробления негабаритов.

Типовой проект подлежит утверждению руководителем (техническим руководителем) организации, ведущей взрывные работы, или лицом, его замещающим. При выполнении взрывных работ подрядными организациями указанный проект подлежит утверждению

руководителями (техническими руководителями) организаций заказчика и подрядчика или замещающими их лицами с конкретным указанием обязанностей сторон по вопросам обеспечения безопасности работ и сохранности взрывчатых материалов.

408. На основе типового проекта разрабатывается проект буровзрывных (взрывных) работ (проект массового взрыва) для конкретных условий, состоящий из: (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

а) технического расчета со схемой расположения скважин и графическими материалами; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

б) таблицы параметров взрывных работ; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

в) распорядка проведения массового взрыва. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Сведения, которые должны содержаться в техническом расчете, таблице параметров взрывных работ и распорядке проведения массового взрыва, а также рекомендуемые формы заполнения приведены в приложении N 10, приложении N 11 и приложении N 12 к настоящим Правилам. В указанные сведения допускается вносить изменения и дополнения, учитывающие конкретные особенности производства взрывных работ и обеспечивающие их безопасность. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

409. При одинаковых горнотехнических и гидрогеологических условиях при наличии типового проекта допускается проводить массовые взрывы по проектам на обустройство блоков и таблицам параметров взрывных работ со схемами фактического расположения скважин при обязательном составлении распорядков проведения таких взрывов.

410. В организации, ведущей взрывные работы, должен быть разработан документ, определяющий порядок подготовки и проведения массовых взрывов, который утверждает технический руководитель организации, ведущей взрывные работы, или лицо, его замещающее. Порядок подготовки и проведения массовых взрывов с привлечением подрядных организаций должен определяться совместным документом заказчика и подрядчиков. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

В порядке подготовки и проведения массовых взрывов должны быть предусмотрены меры оповещения о массовых взрывах работников организации, ведущей взрывные работы, и организаций, расположенных вблизи мест проведения взрывных работ, органов местного самоуправления (в необходимых случаях) и населения.

411. Технический расчет и схема расположения скважин должны состоять из пояснительной записки с расчетами и графической документации.

Указанные документы составляются с учетом фактических горных, геологических и гидрогеологических условий, а также указаний маркшейдерской службы и результатов предыдущих взрывов.

Для составления схем могут использоваться планшеты горизонтов, на выкопировках из которых указываются точки расположения скважин.

Точки расположения скважин должны быть вынесены на место.

412. После бурения скважин проводится маркшейдерская съемка обуренного блока и составляется план с указанием фактического положения уступов и скважин.

На план наносится или составляется в виде самостоятельного документа таблица параметров взрывных работ, в которой указываются расчетные данные. В ходе или по окончании заряжания в таблице должны проставляться фактические параметры.

413. Подготовленный блок после маркшейдерской съемки передается для дальнейшего выполнения работ взрывному участку или цеху, производственному подразделению подрядной организации, согласно акту (рекомендуемый образец приведен в приложении N 13 к настоящим Правилам).

Если буровзрывные работы выполняются одним участком (цехом), акт не оформляется.

414. На основании установленного в организации, ведущей взрывные работы, порядка подготовки и проведения массовых взрывов должен составляться распорядок проведения конкретного массового взрыва, который должен утверждаться техническим руководителем организации или лицом, назначенным распорядительным документом организации.

При выполнении взрывных работ подрядным способом распорядок проведения конкретного массового взрыва должен утверждаться техническими руководителями организаций заказчика и подрядчика или лицами, назначенными распорядительными документами организаций.

415. В распорядке проведения конкретного массового взрыва следует указывать ответственного руководителя массового взрыва.

416. Ответственный руководитель массового взрыва обязан организовать ознакомление работников с документацией по взрыву, довести до них порядок его подготовки и проведения, необходимые меры безопасности.

417. По окончании монтажа взрывной сети ответственный руководитель массового взрыва, а при одновременном взрывании нескольких блоков - взрывники, специально назначенные ответственными за зарядание и подготовку к взрыву отдельных блоков, проверяют соответствие монтажа взрывной сети проектным схемам коммутации, надежность узлов и соединений, правильность установки замедлителей. Обнаруженные дефекты должны быть устранены.

418. Между ответственным руководителем массового взрыва и взрывниками, ответственными за зарядание и подготовку к взрыву отдельных блоков, а также старшим взрывником должна обеспечиваться устойчивая двусторонняя связь.

419. Производство массового взрыва с двух и более взрывных станций может допускаться только при наличии средств устойчивой радиосвязи между ответственным руководителем массового взрыва, взрывными станциями, старшими взрывниками.

420. Ответственный руководитель массового взрыва дает указание о подаче боевого сигнала только после получения донесений от лиц, ответственных за зарядание и подготовку к взрыву блоков, за охрану опасной зоны и выставление постов, а также за вывод людей с территории опасной зоны, ознакомившись с заполненной таблицей параметров взрывных работ и убедившись в выполнении мероприятий, перечисленных в распорядке проведения массового взрыва.

421. Не ранее чем через 15 минут после взрыва ответственный руководитель массового взрыва организует осмотр взорванных блоков с принятием мер, предотвращающих отравление газами проверяющих работников.

422. После осмотра места взрыва на предмет отсутствия отказов скважинных зарядов и снижения концентрации ядовитых продуктов взрыва в воздухе до установленных норм ответственный руководитель массового взрыва дает указание о подаче сигнала "Отбой". По этому сигналу посты охраны опасной зоны снимаются.

Допуск работников на рабочие места после производства массовых взрывов разрешается после получения ответственным руководителем массового взрыва сообщения от представителя вспомогательной горно-спасательной команды или профессионального аварийно-спасательного формирования (службы) о снижении концентрации ядовитых продуктов взрыва в воздухе до установленных ПДК, но не ранее чем через 30 минут после взрыва, рассеивания пылевого облака и полного восстановления видимости, а также осмотра мест (места) взрыва.

423. Результаты выполненных массовых взрывов подлежат систематическому анализу в целях принятия решений по уточнению параметров и дальнейшему совершенствованию буровых и взрывных работ.

## **IX. Требования безопасности по устройству и эксплуатации складов взрывчатых материалов**

### **Общие требования**

424. Взрывчатые материалы должны храниться в предназначенных для этой цели помещениях и местах, отвечающих установленным требованиям. Организация хранения взрывчатых материалов должна исключать их утрату, а условия хранения - порчу.

425. Взрывчатые материалы различных групп совместимости должны храниться отдельно - в отдельных хранилищах или помещениях.

Допускается совместное хранение:

- 1) дымных (группа совместимости D) и бездымных (группа совместимости C) порохов в соответствии с требованиями к наиболее чувствительным из них;
- 2) огнепроводного шнура, средств зажигания его и порохов, сигнальных и пороховых патронов и сигнальных ракет (группа совместимости G) с взрывчатыми материалами групп совместимости B, C и D;
- 3) детонирующего шнура групп совместимости D и S со средствами инициирования групп совместимости B и S.
- 4) средств инициирования группы совместимости S и средств инициирования группы совместимости B;
- 5) зарядов кумулятивных группы совместимости S с зарядами кумулятивными группы совместимости D.

426. Места хранения взрывчатых материалов, кроме передвижных складов, мест размещения взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ и мест сменного хранения, размещаемых вблизи мест ведения взрывных работ, должны быть приняты в эксплуатацию комиссией по оценке соответствия места хранения установленным требованиям и проектной документации, в которую должны входить представители организации-владельца и

территориального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности. Приемка должна оформляться актом.

427. Комплексы сооружений и зданий, предназначенные для хранения взрывчатых материалов, а также сооружений вспомогательного назначения, расположенные на общей территории (поверхностные, полууглубленные склады взрывчатых материалов), камеры и ячейки для хранения взрывчатых материалов и вспомогательные камеры с подводными к складу горными выработками (подземные, углубленные склады взрывчатых материалов), другие места хранения взрывчатых материалов должны оборудоваться по проектам, утвержденным в установленном порядке, и эксплуатироваться в соответствии с требованиями настоящих Правил.

428. По месту расположения относительно земной поверхности склады взрывчатых материалов разделяются на поверхностные, полууглубленные, углубленные и подземные.

К поверхностным относятся склады, основания хранилищ которых расположены на уровне поверхности земли; к полууглубленным - склады, здания хранилищ которых углублены в грунте ниже земной поверхности не более чем на карниз; к углубленным - склады, у которых толщина грунта над хранилищем составляет менее 15 м, и к подземным - соответственно более 15 м.

429. В зависимости от срока эксплуатации склады разделяются на постоянные - три года и более, временные - до трех лет и кратковременные - до одного года.

Сроки эксплуатации склада взрывчатых материалов исчисляются с момента завоза взрывчатых материалов.

430. Эксплуатация кратковременных складов может быть продлена на один последующий срок при условии повторной приемки комиссией.

431. На складах взрывчатых материалов аммиачная селитра должна храниться в отдельных хранилищах (на отдельных площадках), камерах, ячейках.

432. Организации, ведущие работы со взрывчатыми материалами, обязаны иметь на каждый постоянный, временный и кратковременный стационарные склады взрывчатых материалов, а также на раздаточные камеры Паспорта (рекомендуемый образец приведен в приложении N 19 к настоящим Правилам), отражающие максимальную фактическую загрузку склада. Один экземпляр паспорта должен храниться на рабочем месте заведующего складом взрывчатых материалов.

Допускается вносить в форму Паспорта дополнения, соответствующие фактическим условиям хранения взрывчатых материалов на складе взрывчатых материалов, обеспечивающие полноту учета взрывчатых материалов.

433. Освещенность во всех местах хранения и производства работ с взрывчатыми материалами должна обеспечивать нормальные условия работы. На местах производства работ со средствами инициирования освещенность должна составлять не менее 30 лк.

434. Взрывчатые материалы на складах должны размещаться на стеллажах или настилах (поддонах) в заводской упаковке или иной таре. Не допускается размещение распакованной тары с взрывчатыми материалами в незакрытом виде.

435. В помещениях для хранения взрывчатых материалов полы должны быть без щелей, ровные, а стены - побелены или покрашены.

436. На складах взрывчатых материалов стеллажи для взрывчатых веществ и средств инициирования и штабели для взрывчатых материалов должны отстоять от стен не менее чем на 20 см, а от пола - не менее чем на 10 см. Мешки, ящики с взрывчатыми веществами необходимо размещать на настилах (поддонах). Высота штабеля не должна превышать 2 м. По ширине штабеля можно располагать не более двух мешков (ящиков) так, чтобы свободно обеспечивался подсчет мест.

При использовании средств механизации погрузочно-разгрузочных операций разрешается хранить ящики и мешки с взрывчатыми веществами в пакетах на поддонах, в том числе в стропконтейнерах, до двух ярусов по высоте. Порядок размещения поддонов и стропконтейнеров необходимо определять проектом. Максимальная высота штабелей не должна превышать 2,6 м.

Между штабелями, в том числе со стропконтейнерами, и стеллажами следует оставлять проходы шириной соответственно не менее 1,3 и 1 м.

437. На стеллажах ящики, мешки и другие места с взрывчатыми материалами должны размещаться не более чем по два в высоту и в штабелях (стропконтейнерах) - в соответствии с требованиями стандартов (технических условий). Вскрытые места с взрывчатыми материалами групп В и С должны размещаться только в один ряд по высоте. Высота верхних полок стеллажей для указанных взрывчатых материалов не должна превышать 1,7 м и для прочих - 2 м.

Расстояние между каждыми двумя полками должно быть таким, чтобы между ящиками (мешками) с взрывчатыми материалами и полками над ними оставались зазоры не менее 4 см. По ширине полки запрещается ставить ящики более чем в два ряда, а при размещении возле стен при отсутствии прохода - более чем в один ряд.

Головки железных гвоздей и болтов, применяемых для укрепления полок в хранилищах взрывчатых материалов, необходимо утапливать полностью.

Доски полок стеллажей должны настилаться с промежутками до 3 см. Нижняя полка должна быть сплошной.

438. Возле камер, стеллажей и штабелей на складе взрывчатых материалов должны быть вывешены таблички с указанием наименований взрывчатых веществ, средств инициирования или прострелочных и взрывных аппаратов, их количества, номера партии, даты изготовления и гарантийного срока хранения (продленного срока хранения, в случае если продление предусмотрено документацией на соответствующие взрывчатые материалы).

439. Электродетонаторы, электрозажигательные трубки и электровоспламенители, а также изделия с взрывчатыми веществами, содержащие их, на складах и в других местах хранения взрывчатых материалов должны находиться только в заводской или специально предназначенной упаковке (таре).

440. Зажигательные и контрольные трубки должны изготавливаться в помещении здания подготовки взрывчатых материалов, отделенном от помещения подготовки взрывчатых веществ капитальной стеной из негорючих материалов или стеной, оштукатуренной и покрытой негорючей краской при горючих материалах. Стол, на котором изготавливают зажигательные и контрольные трубки, при работе нескольких взрывников должен быть разделен по всей длине поперечными деревянными щитками, обеспечивающими безопасную работу по изготовлению трубок.

Полы помещений в местах изготовления и хранения зажигательных и контрольных трубок (контрольных отрезков огнепроводного шнура) должны иметь мягкое покрытие.

Заготовленные зажигательные трубки следует хранить в хранилищах склада взрывчатых материалов (раздаточной камере) в металлических или деревянных, обитых металлическими листами снаружи, ящиках (шкафах), кассетах с мягкой прокладкой внутри. Ящики должны закрываться крышками.

441. В научных, исследовательских и образовательных организациях взрывчатые материалы должны храниться в специальных складах-сейфах (помещениях - сейфах). (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Допускается хранение взрывчатых материалов в одном помещении, но в разных сейфах. При этом в каждом сейфе может храниться не более 10 кг взрывчатых веществ или 500 детонаторов и по 300 м детонирующего и огнепроводного шнуров. Сейф для хранения средств инициирования должен быть футерован внутри мягким материалом, заземлен и размещен на расстоянии, безопасном по передаче детонации от сейфа с взрывчатыми веществами, но не ближе 2 м от него.

При этом не допускается совместное (в одном сейфе) хранение вновь изготовленных взрывчатых материалов с взрывчатыми материалами, на которые имеются разрешения.

Такие склады-сейфы (помещения-сейфы) и помещения с сейфами должны иметь несгораемые стены и перекрытия. В смежных комнатах не должно быть рабочих мест с постоянным пребыванием людей. От соседних комнат эти помещения следует отгораживать капитальной кирпичной или бетонной стеной толщиной не менее 25 см. Дверь в помещении должна быть изготовлена из материала с пределом огнестойкости не менее 45 минут.

Помещение должно быть оборудовано пожарной и охранной сигнализациями.

442. При ремонте мест хранения взрывчатых материалов они должны освободиться от взрывчатых веществ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов, которые необходимо временно размещать в других хранилищах (на площадках). Если хранилище разделено на части капитальной стеной, на время ремонта одной части допускается хранить взрывчатые материалы в другой.

## **Поверхностные и полууглубленные склады взрывчатых материалов**

443. Поверхностные постоянные склады должны отвечать следующим требованиям: (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

иметь противопожарный водоем (резервуар, скважину, насосы, гидранты). Необходимость оборудования противопожарного водоема (резервуара, скважины) в условиях Крайнего Севера следует определять в проекте с учетом конкретных условий; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

хранилища следует располагать так, чтобы обеспечивался свободный подход и подъезд к каждому из них; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

расстояния между отдельными хранилищами, между иными зданиями и сооружениями на территории склада, а также до объектов за территорией должны соответствовать требованиям

пожарной безопасности и главы XII настоящих Правил; (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

склады должны ограждаться и иметь запретную зону шириной от ограды не менее 50 м. На границах запретной зоны должны устанавливаться предупредительные знаки. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

444. Хранилища взрывчатых веществ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов; площадки для хранения взрывчатых материалов в контейнерах; здание (помещение) для выдачи взрывчатых материалов; здание для подготовки взрывчатых материалов; лаборатория; приемные ramпы и другие объекты, связанные с приемом, хранением и отгрузкой взрывчатых материалов, должны располагаться на территории склада в пределах ограды.

Допускается размещать на специально выделенной площадке на территории склада взрывчатых материалов зарядные машины, загруженные взрывчатыми веществами, на срок не более двух суток.

Хранилища (площадки для хранения) аммиачной селитры, хранилища эмульсии, поверхностные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ, а также относящиеся к ним хранилища компонентов взрывчатых веществ могут располагаться как на территории склада взрывчатых материалов, так и в запретной зоне.

445. Полигон для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов, сжигания тары; караульное помещение; административно-бытовое помещение; пункты обслуживания и заправки средств механизации; котельные, емкости для нефтепродуктов; водопроводные и канализационные насосные станции; трансформаторные подстанции должны располагаться за запретной зоной склада.

Сарай, контейнер, стеллажи или навес для хранения тары, комплектующих и отстрелянных модулей перфораторов (прострелочно-взрывной аппаратуры) допускается размещать в пределах запретной зоны не ближе 25 м от ограды склада.

446. Объекты, не относящиеся к складу взрывчатых материалов (здания, сооружения), населенные пункты, должны располагаться за пределами опасной зоны, определяемой согласно требованиям главы XII настоящих Правил.

447. Расстояние от ограды до ближайшего хранилища должно быть не менее 40 м. В горных местностях это расстояние может быть уменьшено по согласованию с территориальным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Ограду необходимо выполнять из колючей проволоки, дерева, кирпича, камня, металла. Высота ограды должна быть не менее 2 м. По верху ограды из дерева, кирпича, камня, металла на металлические стержни высотой не менее 0,5 м должна натягиваться колючая проволока (лента) в четыре нитки либо спиральная колючая проволока (лента) в один ряд.

В ограде должны быть устроены ворота и калитка, запирающиеся на замки.

448. На территории склада и запретной зоны вокруг него деревья и кустарники должны быть вырублены, сухая трава, заросли, хворост и легковоспламеняющиеся предметы убраны.

449. В случаях сезонного завоза взрывчатых материалов, работах передвижного характера, а также в районах Крайнего Севера допускается хранение взрывчатых материалов и аммиачной селитры в контейнерах на открытых площадках. Площадки для контейнеров могут

сооружаться на территории складов взрывчатых материалов и как самостоятельные склады с контейнерными площадками. Контейнеры должны быть исправны, заперты на замки, опломбированы (опечатаны) и пронумерованы. При выполнении на таком складе взрывчатых материалов операций по выдаче взрывчатых материалов взрывникам и приемке от них неизрасходованных взрывчатых материалов размещение взрывчатых материалов в контейнерах, из которых осуществлялась выдача (приемка), должно соответствовать требованиям, предъявляемым к размещению взрывчатых материалов в хранилищах взрывчатых материалов, установленным настоящими Правилами.

450. При хранении взрывчатых веществ в контейнерах на площадках допускается размещение их в два яруса. Между рядами контейнеров должны оставаться проходы шириной, обеспечивающей проезд подъемно-транспортных механизмов.

451. При поступлении на склад взрывчатых материалов незатаренной аммиачной селитры она может храниться в бункерах, имеющих приспособления для ее механизированной загрузки и выгрузки. Срок хранения аммиачной селитры в бункере без перегрузки или рыхления не должен превышать 10 дней.

452. В постоянных и временных складах раскупорку тары, а также выдачу взрывникам и приемку неизрасходованных взрывчатых веществ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов следует проводить в тамбурах хранилищ, в здании подготовки или здании выдачи взрывчатых материалов.

Хранение взрывчатых материалов в указанных помещениях запрещается.

453. При оборудовании на складе взрывчатых материалов здания выдачи взрывчатых материалов (для проведения операций по выдаче взрывчатых материалов взрывникам и приемке от них неизрасходованных взрывчатых веществ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов) это здание должно находиться вблизи въезда (входа) на склад, но не ближе 20 м от хранилищ взрывчатых материалов, сооружаться из негорючих материалов. При необходимости одновременной выдачи взрывчатых материалов и средств инициирования здание выдачи должно разделяться сплошной негорючей капитальной (кирпичной или бетонной) стеной толщиной не менее 25 см на две части: для взрывчатых веществ и средств инициирования. Указанное здание необходимо оборудовать тамбурами для раздельной выдачи-приемки взрывчатых веществ и средств инициирования.

Общее количество взрывчатых материалов всех наименований (изделий), находящихся в указанном помещении во время выдачи, не должно превышать 3 тыс. кг, в том числе детонаторов не более 10 тыс. шт.

Хранение взрывчатых материалов в указанном помещении запрещается.

454. Изготовление (подготовка) боевиков с детонирующим шнуром на складах взрывчатых материалов должно проводиться в отдельном здании - здании подготовки взрывчатых материалов.

455. Работы по нанесению индивидуальных индексов средств инициирования, проверку сопротивления электродетонаторов необходимо проводить в помещениях, отдельных от мест хранения взрывчатых материалов - тамбурах хранилищ, в здании подготовки или здании выдачи взрывчатых материалов.

456. Работы с детонаторами и электродетонаторами (выдача и приемка, нанесение

индивидуальных индексов, проверка сопротивления и другие операции) необходимо проводить на специальном столе с закраинами, обитом брезентом по войлоку или полупроводящей резиновой пластиной толщиной не менее 3 мм с сопротивлением не более 105 Ом/м. Для устранения опасного влияния на электродетонаторы зарядов статического электричества стол должен быть заземлен, при этом сопротивление заземлителя не должно превышать 100 Ом. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

457. Хранилища с взрывчатыми материалами должны запираяться на замки и опломбироваться (опечатываться). В складах взрывчатых материалов с круглосуточной выдачей и приемкой взрывчатых материалов и постоянным дежурством раздатчиков опломбирование или опечатывание хранилищ может не проводиться.

458. Каждое хранилище взрывчатых материалов должно проветриваться и защищаться от проникновения осадков.

Хранилища взрывчатых материалов должны обеспечиваться приточно-вытяжным естественным проветриванием.

459. Постоянные и временные склады взрывчатых материалов должны иметь два вида освещения - рабочее и резервное (аварийное).

460. Температура в хранилищах складов и контейнерах с взрывчатыми веществами на основе аммиачной селитры не должна превышать 30 °С.

461. Погрузочно-разгрузочные операции с взрывчатыми материалами на складах должны выполняться механизмами, грузоподъемность которых не менее номинальной массы брутто упакованных взрывчатых материалов, а также вручную. Лебедки подъема груза грузоподъемных машин (а у стреловых кранов и лебедки подъема стрелы) должны быть оборудованы двумя тормозами.

При работе внутри хранилищ склада взрывчатых материалов грузоподъемные механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны оснащаться системой нейтрализации выхлопных газов и искрогасителями, а электрооборудование (электропогрузчики, тельферы) - отвечать требованиям электробезопасности для помещений класса В-IIа.

462. Хранилища взрывчатых материалов постоянных складов должны устраиваться из негорючих материалов.

При устройстве каркасно-засыпных стен и перегородок в качестве засыпки разрешается применять тощий бетон, шлак.

Стены каркасно-засыпных и бревенчатых хранилищ взрывчатых материалов и перегородки должны быть покрыты негорючим составом или оштукатурены с внутренней и наружной сторон. Деревянные потолки в хранилищах взрывчатых материалов должны быть оштукатурены или покрыты негорючим составом.

В местностях с сухим климатом разрешается возведение глинобитных хранилищ, а также хранилищ из сырцового или саманного кирпича.

Крыши хранилищ должны быть сооружены из негорючих материалов или покрыты негорючим составом изнутри и снаружи.

Каждое из хранилищ должно иметь чердачное помещение (при железобетонных перекрытиях устройство чердачных помещений не обязательно).

В чердачных помещениях запрещается хранить какие-либо предметы или материалы. Для входа на чердак необходимо предусматривать лестницу, установленную снаружи здания. Входы на чердак должны запираются на замок и опломбироваться или опечатываться.

463. Полы в хранилищах должны быть деревянные, бетонные, асфальтированные или глинобитные.

464. В хранилищах, предназначенных для выдачи взрывчатых материалов мелкими партиями, необходимо оборудовать не менее одного тамбура. Тамбур должен иметь размер 2 x 2 м и сооружаться из негорючих материалов. Вход через тамбур следует оборудовать не менее чем двумя двустворчатыми дверями, открывающимися наружу: одна из них ведет снаружи в тамбур, вторая - из тамбура в хранилище. Наружная дверь должна быть сплошной, обитой кровельной сталью. Вторая дверь должна быть решетчатой, деревянной или металлической.

В хранилищах, имеющих ramпы и средства механизации погрузочно-разгрузочных работ, устройство тамбуров не обязательно, но обе двери подлежат установке.

465. Число входов в хранилище взрывчатых материалов следует определять исходя из того, чтобы максимальное расстояние от входа в хранилище до наиболее удаленной точки одного помещения по проходам было не более 15 м, а при механизации погрузочно-разгрузочных работ - 25 м.

466. Окна хранилищ необходимо оборудовать стальными решетками, выполненными из прутка диаметром не менее 15 мм, который подлежит сварке в каждом перекрестке, с образованием ячеек не более 150 x 150 мм. Концы прутков должны заделываться в стену на глубину не менее 80 мм. Решетки следует покрывать светлой краской. Стекла окон, выходящих на солнечную сторону, должны быть матовыми или покрываться белой краской. Отношение световой поверхности окон к площади пола должно составлять от 1:25 до 1:30.

467. Если расстояние от мест хранения или переработки взрывчатых материалов до охраняемых объектов меньше значений, предусмотренных в главе XII настоящих Правил, то обязательно устройство валов. При этом безопасные расстояния подсчитываются так же, как для случая углубленного заряда.

468. Валы необходимо насыпать только из пластичных или сыпучих грунтов. Запрещается для насыпки валов использовать камень, щебень и горючие материалы.

В районах Крайнего Севера допускается насыпать валы из местных материалов при условии, что склады будут строиться на безопасных (по дальности разлета кусков грунта) расстояниях от жилых зданий и сооружений.

469. Валы должны быть на 1,5 м выше верхнего уровня штабеля (стеллажа) с взрывчатыми материалами. Ширина валов по верху должна быть не менее 1 м. Ширина валов по низу обуславливается углом естественного откоса грунта, из которого насыпан вал.

470. Для устройства выходов при полном обваловывании хранилища валы должны иметь разрыв, перед которым необходимо размещать защитный вал.

Длина защитного вала должна быть принята с таким расчетом, чтобы прямая линия, проведенная в плане от ближайшего угла здания через ближайшую конечную точку гребня главного вала и продолженная дальше, проходила через гребень защитного вала.

471. Требования к электроустановкам (распределительным устройствам, подстанциям,

аварийным источникам питания), категоричности электроприемников, обеспечению надежности определяются в проекте с учетом нормативных документов.

472. Электроустановки складов взрывчатых материалов, в том числе силовые и осветительные сети, должны быть оснащены защитой от утечек тока и токов короткого замыкания, а также от поражения людей электрическим током. Заземление электроустановок складов взрывчатых материалов необходимо осуществлять в соответствии с проектом.

473. Склад взрывчатых материалов, подступы к нему и хранилища взрывчатых материалов должны быть освещены. Освещение допускается выполнять по периметру ограждения.

474. Рабочее освещение склада взрывчатых материалов должно осуществляться лампами (светильниками) напряжением до 230 В. Вид аварийного освещения склада определяется в проекте.

В качестве аварийного освещения для хранилищ склада разрешается применять рудничные аккумуляторные светильники или фонари с сухими батареями (при металлических корпусах - в резиновых чехлах). Применение ручных переносных ламп, питаемых от электросети, запрещается во всех помещениях склада.

Если выдача взрывчатых материалов осуществляется только в светлое время суток, электроосвещение хранилищ не обязательно.

475. Выключатели, предохранители, распределительные щиты, штепсели необходимо устанавливать снаружи здания в закрытых ящиках или в изолированном помещении, которое должно быть снабжено противопожарными средствами.

476. Для осветительной сети внутри хранилищ должны применяться кабели с оболочкой, не распространяющей горения.

477. Крепление кабелей к стенам и потолку помещений должно проводиться не реже чем через 0,8 м при горизонтальной и через 2 м при вертикальной прокладке.

Для соединений и присоединений кабелей должны применяться специальные муфты.

478. Все поверхностные и полууглубленные склады должны оборудоваться телефонной связью с эксплуатирующей организацией, пожарной охраной и органом внутренних дел. При отсутствии возможности оборудовать телефонную связь склад может обеспечиваться радиосвязью с перечисленными абонентами. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Средства связи необходимо размещать вне взрывопожароопасных помещений.

Необходимость оборудования складов и хранилищ системами охранной и пожарной сигнализации следует определять в проекте.

479. На территории складов не допускаются источники открытого огня, искрение и перегрев оборудования, а также эксплуатация оборудования без присмотра.

480. Все склады должны оборудоваться противопожарными средствами, номенклатура, количество и расположение которых устанавливаются проектом.

481. Для предохранения от лесных и напольных пожаров дерн на расстоянии не менее 5 м вокруг каждого здания должен быть снят; вокруг территории склада на расстоянии 10 м от ограды необходимо оборудовать канавы шириной по верху не менее 1,5 м и глубиной не менее 0,5 м или вспахивать полосу шириной 5 м для уничтожения растительности. В

условиях многолетнемерзлых пород необходимость принятия таких мер определяется проектом. В скальных и щебенистых грунтах устройство канавы или вспаханной полосы не обязательно.

482. В каждом складе должна быть вывешена инструкция о порядке действия работников склада, лиц его охраны в случае пожара, содержания противопожарных средств и пользования ими. Работников склада следует знакомить с инструкцией под подпись.

483. При наличии объектов с печным отоплением на дымовых трубах должны устанавливаться искроуловительные сетки.

484. Все механизмы, оснащенные двигателями внутреннего сгорания и используемые при транспортных и погрузочно-разгрузочных операциях с взрывчатыми материалами, а также пожарные автомобили должны быть оснащены искрогасителями.

485. Склады взрывчатых материалов должны иметь молниезащиту, устройство и содержание которой определяются требованиями главы XIII настоящих Правил.

### **Временные поверхностные и полуглубленные склады взрывчатых материалов**

486. Под хранилища временных складов разрешается приспособлять неиспользуемые строения, сараи, землянки и другие аналогичные помещения. Эти помещения должны проветриваться и защищаться от попадания в них дождя и снега. Топки печей, имеющих в приспособленных для хранилищ зданиях, должны быть замурованы.

487. Во временных складах:

- а) полы могут быть деревянные, бетонные или глинобитные;
- б) деревянные стены и крыши должны покрываться огнезащитным составом;
- в) ограждение разрешается устраивать из жердей, плетней, досок и других подобных материалов, причем высота ограды должна быть не менее 2 м;
- г) устройство противопожарных водоемов (резервуаров, скважин) не обязательно;
- д) устройство тамбуров не обязательно, двери могут быть одинарными;
- е) рабочее освещение внутри хранилищ может осуществляться рудничными аккумуляторными светильниками или фонарями с сухими батареями (при металлических корпусах - в резиновых чехлах);
- ж) в приспособляемых помещениях могут быть сохранены существующие размеры дверей и окон.

За исключением требований, перечисленных в пунктах 486 - 488 настоящих Правил, к временным складам применяются те же требования, что и к постоянным.

488. Временные склады взрывчатых материалов, устраиваемые в черте города, могут размещаться в сухих проветриваемых подвалах неиспользуемых строений или в специально заглубленных до 2,5 м помещениях с засыпкой по верху не менее 2 м. Взрывчатые вещества, средства инициирования, прострелочные и взрывные аппараты должны храниться в помещениях, отделенных друг от друга и от помещения подготовки взрывчатых материалов

кирпичной (бетонной) стеной толщиной не менее 25 см.

## **Кратковременные склады взрывчатых материалов**

489. Для производства работ кратковременного характера хранение взрывчатых материалов допускается в кратковременных складах: контейнерах, неиспользуемых строениях, сараях, землянках и подобных сооружениях.

490. На кратковременных складах взрывчатых материалов должны выполняться требования пунктов 486 и 487 настоящих Правил. При этом не обязательны устройство молниезащиты, освещения хранилищ, телефонной связи, канавы (противопожарной полосы) вокруг ограды склада и очистка запретной зоны вокруг склада взрывчатых материалов от деревьев.

Ограду кратковременных складов разрешается устанавливать на расстоянии не ближе 20 м от ближайшей стены хранилища. Высота ограды должна составлять не менее 1,5 м. Запретная зона вокруг кратковременных складов взрывчатых материалов должна быть шириной не менее 20 м.

Деревянные стены хранилищ кратковременных складов снаружи и внутри необходимо покрывать в качестве огнезащитного состава известково-соляным раствором в три слоя. Крыша, потолок и конструкции чердачных перекрытий склада должны быть несгораемыми или также покрыты огнезащитным составом.

491. При кратковременном хранении взрывчатых материалов в неиспользуемых строениях, в одном хранилище количество взрывчатых веществ не должно превышать 3 т взрывчатых веществ и 10 тыс. шт. детонаторов с соответствующим количеством детонирующего и огнепроводного шнуров (средств поджигания огнепроводного шнура).

Детонаторы следует помещать в металлический или деревянный ящик, обитый изнутри войлоком, а снаружи - металлическими листами. Ящик должен устанавливаться на расстоянии не ближе 2 м от взрывчатых веществ и запираться на замок.

## **Хранение взрывчатых материалов на судах**

492. При выполнении взрывных работ на морях, реках, озерах и водохранилищах разрешается хранить взрывчатые материалы на судах, специально оборудованных для этой цели.

493. Определение годности указанных судов и приемка помещений (хранилищ) должны проводиться комиссиями в установленном порядке.

494. Хранилища для взрывчатых материалов разрешается устраивать только на исправных судах, имеющих для хранения этих материалов соответствующие помещения. Запрещается использовать несамоходные суда под хранилища взрывчатых материалов при выполнении взрывных работ на море.

495. Судно, предназначенное для хранения взрывчатых материалов, должно иметь отдельные помещения для взрывчатых веществ, средств инициирования, прострелочных и взрывных аппаратов с отдельными входами.

496. Для стоянки судна должно выбираться место, удаленное от пристаней, жилых, производственных и иных зданий и сооружений на безопасное расстояние, и, во всех

случаях, вне судового хода.

497. Суда, ранее служившие для перевозки нефтепродуктов, кислот, бертолетовой соли или других легковоспламеняющихся веществ, должны быть очищены от них и промыты щелочной водой до загрузки взрывчатых материалов.

498. Взрывчатые материалы должны укладываться и закрепляться так, чтобы в случае крена судна, качки, удара, посадки на мель исключалась возможность их падения, удара.

499. В случае пожара или возникшей опасности для судна, возможность дальнейшего хранения взрывчатых материалов решается капитаном.

500. При постановке судна с взрывчатыми материалами у берега посторонние лица не должны допускаться к нему по берегу ближе 50 м. Для этого береговая стоянка ограждается с суши изгородью (жердями, колючей проволокой или канатом). Концы ограды должны вводиться в воду на расстоянии не менее 3 м от берега.

501. Суда, предназначенные для хранения взрывчатых материалов, должны быть оборудованы молниезащитой.

502. На судах, осуществляющих специальные работы с применением взрывчатых материалов на море, озерах, водохранилищах и реках (дноуглубительные, водолазные, океанографические, геофизические и иные), а также на судах полярного плавания, применяющих взрывчатые материалы для расчистки прохода во льдах, допускается одновременно с взрывчатыми материалами перевозить и другие грузы.

503. Хранение взрывчатых материалов непосредственно на палубе судна разрешается только на речных судах или судах, выходящих в море на срок не более трех суток, при условии, что взрывчатые вещества, средства инициирования, прострелочные и взрывные аппараты будут храниться в специальных контейнерах отдельно друг от друга. Контейнеры должны быть прочно укреплены.

504. Освещение хранилищ взрывчатых материалов на технических судах должно быть электрическое с расположением проводки, осветительной арматуры и выключателей вне хранилищ. В качестве аварийного освещения могут применяться аккумуляторные светильники.

505. Загрузка взрывчатых материалов на судах, проводящих специальные работы, должна осуществляться только после погрузки других грузов. Детонаторы следует грузить в последнюю очередь.

506. Во время плавания судовые хранилища взрывчатых материалов должны находиться под постоянным наблюдением работников, ведущих взрывные работы. При стоянке судна в порту у хранилища взрывчатых материалов должна быть выставлена охрана.

507. При возвращении судна из рейса все взрывчатые материалы должны быть свезены на берег и сданы на склад взрывчатых материалов.

## **Передвижные склады взрывчатых материалов**

508. На работах передвижного характера (в том числе работы по взрыванию льда, сейсморазведочные работы, прострелочно-взрывные работы, борьба с лесными пожарами, уничтожение взрывоопасных предметов) допускается хранение взрывчатых материалов на

специально оборудованных автомобилях, прицепах, повозках и санях (передвижные склады).

509. Передвижной склад должен представлять собой прочный фургон (контейнер), установленный и капитально закрепленный на автомобиле, повозке, прицепе, санях.

Передвижной склад взрывчатых материалов может быть самоходным или несамоходным.

510. При изготовлении фургона из дерева, оно должно пропитываться огнезащитным составом. Для внутреннего покрытия следует использовать материалы, не вызывающие искр и не способные образовывать опасные соединения с перевозимым грузом.

511. В передней части фургона должен быть размещен ящик (отсек) для средств инициирования. Этот ящик (отсек) должен быть изнутри покрыт мягким материалом (войлок, резина, поролон). Конструкция ящика (отсека) должна исключать передачу детонации взрывчатым веществам в случае непредвиденного взрыва средств инициирования.

В фургоне должно также оборудоваться рабочее место для заведующего складом взрывчатых материалов (раздатчика).

512. Погрузка (выгрузка) взрывчатых веществ должна проводиться через дверь, расположенную с правой или задней части фургона.

Двери должны быть снабжены врезными замками и приспособлениями, препятствующими открытию их в случае выхода из зацепления замков, а также оборудованы сигнализацией, выведенной в кабину транспортного средства и срабатывающей при открывании двери.

513. При оснащении фургона светильниками, плафоны должны размещаться в потолке. Электропроводка должна быть наружной, проложенной в защитном кожухе. Электрические проводки внутри кузова не допускаются.

514. При оборудовании фургона окнами, они должны быть снабжены металлическими решетками. Окна в передней стенке фургона необходимо устраивать на уровне заднего окна кабины транспортного средства.

515. Автотранспорт, используемый для оборудования передвижных складов взрывчатых материалов, должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации в области перевозки опасных грузов, а также ДОПОГ.

Буксировка передвижного несамоходного склада взрывчатых материалов при наличии в нем взрывчатых материалов запрещена.

### **Размещение взрывчатых материалов на площадках при ведении специальных взрывных работ (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)**

516. При проведении взрывных работ по охране объектов от повреждения ледоходом и паводковыми водами допускается кратковременное хранение взрывчатых материалов на специальных площадках сроком не более 30 суток.

При геофизических и других разовых взрывных работах допускается кратковременное хранение взрывчатых материалов на специальных площадках на срок до 90 суток.

При этом во всех случаях взрывчатые материалы необходимо размещать на деревянном настиле высотой не менее 20 см от земли и под навесом или брезентовым покрытием.

517. При хранении взрывчатых материалов на площадках средства инициирования должны размещаться на отдельных площадках или в палатках, расположенных на расстоянии, безопасном по передаче детонации взрывчатых веществ из условия принятия средств инициирования за активный заряд.

## **Подземные склады взрывчатых материалов**

518. Общую вместимость подземного (углубленного) склада и вместимость отдельных камер (ячеек) необходимо определять проектом с учетом ограничений, установленных абзацем вторым настоящего пункта. При этом на угольных и сланцевых шахтах вместимость склада без учета емкости раздаточных камер не должна превышать семисуточного запаса взрывчатых веществ и пятнадцатисуточного запаса средств инициирования. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Вместимость камеры в складах камерного типа не должна превышать 2000 кг взрывчатых веществ, а в складах ячейкового типа в каждой ячейке разрешается хранить не более 400 кг взрывчатых веществ.

519. В подземных условиях взрывчатые материалы должны храниться в специально оборудованных выработках - камерах или ячейках, которые необходимо располагать так, чтобы взрыв взрывчатых материалов в одной из них не мог вызвать детонацию взрывчатых материалов в соседних.

520. Подземный склад должен состоять из выработок, в которых расположены камеры или ячейки для хранения взрывчатых материалов, а также подводящих выработок и вспомогательных камер.

521. К вспомогательным относятся камеры:

для проверки и маркировки электродетонаторов;

для выдачи взрывчатых материалов;

для размещения средств механизации взрывных работ;

для хранения кассет и сумок;

для размещения электрораспределительных устройств и противопожарных средств.

Перечисленные камеры могут располагаться в тупиках выработок, подводящих к складу.

522. Взрывные, контрольные и измерительные приборы и устройства, а также кассеты и сумки в подземных и углубленных складах взрывчатых материалов должны храниться на специальных стеллажах или в шкафах.

523. Каждый склад взрывчатых материалов необходимо оборудовать прямым телефонным выходом к диспетчеру.

524. В подземных складах разрешается использовать аккумуляторные погрузчики или другие средства механизации погрузочно-разгрузочных работ только во взрывобезопасном исполнении.

525. Участковые пункты хранения взрывчатых материалов должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, утвержденными распорядительными документами организации, ведущей взрывные работы со взрывчатыми материалами.

526. Расположение подземных складов взрывчатых материалов должно отвечать следующим условиям:

а) расстояние от любой ближайшей точки склада до ствола шахты и околоствольных выработок, а также до вентиляционных дверей, разрушение которых может лишить притока свежего воздуха всю шахту либо значительные ее участки, должно быть для камерного склада не менее 100 м, для склада ячейкового типа - 60 м;

б) расстояние от ближайшей ячейки или камеры до выработок, служащих для постоянного прохода людей, для склада камерного типа должно быть не менее 25 м и для склада ячейкового типа - не менее 20 м;

в) расстояние от склада до поверхности для склада камерного типа должно быть не менее 30 м и для склада ячейкового типа - не менее 15 м;

г) выработки, в которых расположены камеры или ячейки для хранения взрывчатых материалов (хранилища), должны соединяться с главными выработками не менее чем тремя подводящими прямолинейными или криволинейными выработками, образующими друг с другом прямые углы. Подводящие к складу выработки должны заканчиваться тупиками длиной не менее 2 м и площадью сечения не менее 4 м<sup>2</sup>;

д) ширина основной выработки склада взрывчатых материалов, в которой применяются погрузчики, должна обеспечивать их движение с поворотом на 90° и иметь размеры, превышающие максимальные размеры погрузочно-разгрузочных механизмов с грузами, в том числе на криволинейных участках, не менее чем на 60 см с каждой стороны по ширине и 50 см по высоте от светильников;

е) каждый склад должен иметь два выхода для людей. При строительстве метрополитена и тоннелей, а также при проведении подземных горно-разведочных выработок разрешается иметь временные склады взрывчатых материалов с одним выходом при вместимости склада, не превышающей 1 т взрывчатых веществ;

ж) при строительстве метрополитена, сооружении тоннелей и проведении геологическими организациями подземных горно-разведочных выработок расстояние от ближайшей ячейки или камеры до ствола шахты, камер и выработок, по которым проложены основные питающие магистрали (водоотливные и вентиляционные трубы, кабели), и от выработок, служащих для прохода людей, должно быть не менее 15 м;

з) при наличии в складе взрывчатых материалов рельсовых путей необходимо обеспечить их электроизоляцию от общешахтных.

Допускается соединение выработок, в которых расположены камеры (ячейки), с главными выработками меньшим количеством подводящих выработок при условии устройства между хранилищами и заездами стальных дверей, локализирующих взрыв в хранилищах. Конструкция и места установки таких дверей определяется проектом.

Не разрешается расположение складов взрывчатых материалов между выработками главных направлений, уклонами, бремсбергами и ходками при них.

527. Все выработки склада взрывчатых материалов должны быть закреплены несгораемой крепью и побелены или покрашены несгораемой краской.

В устойчивых породах крепление подводящих выработок необязательно.

528. Проветривать склад необходимо струей свежего воздуха. Количество подаваемого в

склад воздуха должно обеспечить его четырехкратный часовой обмен во всех выработках.

Исходящую из склада воздушную струю запрещается направлять в выработки со свежей струей воздуха.

529. Подземный склад взрывчатых материалов должен быть обеспечен первичными и автоматическими средствами пожаротушения.

На расстоянии 10 м от каждого входа в склад устанавливается на пожарно-оросительном трубопроводе пожарный кран. Рядом с ним располагается ящик с пожарным рукавом и пожарным стволом.

В начале подводящих выработок к камерам или ячейкам склада должны быть устроены противопожарные двери.

530. В подводящих выработках и в складах взрывчатых материалов шахт (рудников), опасных по газу или пыли, должно применяться электрооборудование во взрывозащищенном исполнении, а в прочих шахтах (рудниках) в рудничном нормальном исполнении. Электропроводку для освещения в складах и подводящих выработках разрешается выполнять бронированным кабелем в свинцовой или поливинилхлоридной оболочке или гибкими резиновыми кабелями с негорючей изоляцией и оболочкой.

Для питания осветительных установок должно применяться напряжение (линейное) не выше 220 В. Осветительную сеть необходимо защищать от утечек тока.

Подводящие выработки, вспомогательные камеры должны освещаться светильниками, подвешенными к кровле выработки, а камеры (ячейки) для хранения взрывчатых материалов - косым светом из подводящей выработки через фрамугу, расположенную над дверью.

531. При оборудовании подземных складов взрывчатых материалов автоматической охранной сигнализацией должен обеспечиваться вывод сигнала на пульт дежурного (диспетчера) организации (шахты, рудника).

532. В угольных и сланцевых шахтах, разрабатывающих пласты, опасные по взрывам пыли, в подводящих к складам взрывчатых материалов и раздаточным камерам выработках с обеих сторон должна быть установлена автоматическая система взрывоподавления в оба направления движения или сланцевые или водяные заслоны, а сами выработки следует периодически осланцовывать или очищать от отложившейся пыли.

533. В складах у входной двери и в камере выдачи взрывчатых материалов должны быть установлены телефоны.

## **Подземные раздаточные камеры взрывчатых материалов**

534. Порядок хранения взрывчатых материалов, содержания и охраны подземных раздаточных камер должен быть таким же, как и в подземных складах взрывчатых материалов. При этом взрывчатые вещества и средства инициирования должны храниться в отделениях, отгороженных друг от друга кирпичной, бетонной и им подобной стеной толщиной не менее 25 см.

Предельная вместимость отдельной раздаточной камеры в подземных выработках не должна превышать 2000 кг взрывчатых веществ и соответствующего количества средств инициирования.

В раздаточной камере должно быть оборудовано место для выдачи взрывчатых материалов взрывникам.

535. Раздаточные камеры должны устраиваться не ближе 200 м от мест посадки людей в пассажирские вагоны и погрузки (выгрузки) горной массы.

Раздаточные камеры вместимостью до 1000 кг взрывчатых веществ могут оборудоваться на расширении выработок горизонтов, проветриваться свежей струей воздуха за счет общешахтной депрессии и должны ограждаться сплошной по высоте кирпичной, бетонной или подобной стеной толщиной не менее 25 см.

Раздаточная камера вместимостью более 1000 кг взрывчатых веществ должна размещаться в специально отведенной проветриваемой аналогично складам взрывчатых материалов выработке на расстоянии не менее 25 м от выработок, служащих для постоянного прохода людей.

536. Раздаточные камеры должны быть закреплены несгораемой крепью и иметь стационарное освещение. Подводящие выработки на протяжении не менее 5 м также должны быть закреплены несгораемой крепью.

В выработке, подводящей к раздаточной камере, должны быть металлические двери - сплошная (противопожарная) и решетчатая с окном для выдачи и приемки взрывчатых материалов. Двери должны иметь запоры.

Для размещения взрывчатых материалов в раздаточных камерах необходимо устраивать стеллажи, а для хранения взрывных машинок, проводов, контрольно-измерительных приборов, полиэтиленовых мешков, ампул для гидрозабойки - устанавливать ящики, взрывчатые вещества в заводской упаковке могут храниться в штабелях.

Со стороны поступающей струи воздуха у раздаточной камеры должен быть установлен телефон и оборудован пункт хранения средств противопожарной защиты.

## **Участковые пункты хранения взрывчатых материалов**

537. Участковый пункт хранения взрывчатых материалов должен представлять собой огражденную решетчатыми стенками (перегородками) выработку или часть выработки, в которой установлены специальные металлические шкафы (ящики) или запирающиеся на замки контейнеры с взрывчатыми материалами. Дверь пункта должна запирается на внутренний замок.

Предельная вместимость отдельного участкового пункта хранения - не более 1000 кг взрывчатых веществ и соответствующего количества средств инициирования.

538. На участковых пунктах в качестве шкафов (контейнеров) для взрывчатых материалов могут использоваться металлические сейфы или ящики, изготовленные из металлических листов толщиной не менее 2 мм, а также шахтные вагонетки, оборудованные металлическими крышками. Указанные емкости с взрывчатыми материалами, разделив перегородками, следует располагать непосредственно в выработке или устанавливать в нишах.

539. При совместном хранении взрывчатых материалов на участковых пунктах хранения взрывчатых материалов шкаф (ящик) должен быть разделен не менее чем на три отделения: для размещения взрывчатых веществ и детонирующего шнура, для хранения взрывных и

контрольно-измерительных приборов, проводов и для кассет (сумок) со средствами инициирования. Все стенки отделения для хранения средств инициирования должны быть покрыты изнутри мягким материалом.

540. Установленные в участковых пунктах металлические шкафы для хранения взрывчатых материалов должны заземляться. При этом переходное сопротивление не должно превышать 2 Ом. В породах с высоким удельным сопротивлением значение переходного сопротивления устанавливается местной инструкцией.

541. Запрещается вести взрывные работы ближе 30 м от складов взрывчатых материалов, раздаточных камер или участковых пунктов хранения взрывчатых материалов при наличии в них взрывчатых веществ (средств инициирования).

## **Углубленные склады взрывчатых материалов**

542. Устья выработок, ведущих к углубленному складу, должны быть оборудованы двойными дверями, открывающимися наружу. Наружная дверь должна быть сплошной металлической или деревянной, обитой кровельной сталью, а внутренняя - решетчатой.

543. Если расстояние от входа в углубленный склад до ближайшей камеры хранения взрывчатых материалов более 15 м, склад должен иметь два выхода. Склад должен проветриваться в соответствии с требованиями к подземным складам.

544. Перед устьем выработки, ведущей к углубленному складу, необходимо устраивать защитный вал высотой, превышающей высоту выработки на 1,5 м. Длина защитного вала должна быть не менее утроенной ширины выработки, считая по гребню вала, а ширина - не менее 1 м по гребню. Размеры вала по подошве определяются углом естественного откоса грунта.

545. Камеры, предназначенные для хранения взрывчатых материалов, и подводящие к ним выработки должны быть закреплены несгораемой или деревянной крепью, обработанной огнезащитным составом.

546. Электрооборудование углубленных складов взрывчатых материалов должно соответствовать требованиям пункта 530 настоящих Правил. Включение и выключение освещения выработок углубленного склада должны проводиться с поверхности.

547. При отсутствии стационарных источников электроэнергии по разрешению руководителя (технического руководителя) эксплуатирующей организации, или назначенного им лица допускается использовать для освещения в углубленном складе индивидуальные рудничные аккумуляторные светильники.

548. Хранилища углубленных складов взрывчатых материалов при толщине покрывающего слоя более 10 м молниезащитой не оборудуются.

549. При наличии в складе рельсовых путей и трубопроводов они должны быть изолированы от рельсов и труб, проложенных на земной поверхности.

550. Территория углубленных складов взрывчатых материалов должна ограждаться с таким расчетом, чтобы выходы находились внутри ограды.

551. Посты охраны должны располагаться как у входа в склад, так и у устья вентиляционных выработок и у запасного выхода, если они не просматриваются постом, расположенным у

входа в склад.

552. Другие требования к устройству углубленных складов должны соответствовать предъявляемым к поверхностным постоянным складам.

## **Порядок учета взрывчатых материалов**

553. Доставленные на места хранения взрывчатые материалы должны быть приняты по количеству, массе, оприходованы и помещены в хранилища, на площадки.

554. Организация обязана вести учет прихода и расхода взрывчатых материалов на складах взрывчатых материалов в Книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов и Книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов (рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 14 и N 15 к настоящим Правилам) <3>.

-----

<3> Книги, начатые до вступления в силу настоящего Приказа, заполняются до их окончания.

Допускается вносить в указанные Книги дополнения, обеспечивающие полноту учета взрывчатых материалов.

Порядок учета взрывчатых веществ, изготавливаемых на местах производства взрывных работ в процессе зарядания скважин (шпуров) или на пунктах производства взрывчатых веществ из невзрывчатых компонентов, следует устанавливать распорядительным документом организации (шахты, рудника, карьера, разреза). В формах учета, разработанных на основании данного документа, должно быть указано количество изготовленного взрывчатого вещества и количество компонентов, израсходованных для его приготовления; количество взрывчатых веществ, заряженных в скважины (шпуры), количество взрывчатых веществ, возвращенных на склад.

Учет находящейся на складах взрывчатых материалов аммиачной селитры во всех случаях осуществляется в том же порядке, что и для взрывчатых материалов.

В паспортах складов взрывчатых материалов места хранения аммиачной селитры отражаются отдельной строкой.

555. Индивидуальные заводские номера изделий с взрывчатыми веществами, а также индивидуальные маркировочные индексы средств инициирования при выдаче взрывникам должны регистрироваться в Книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов.

556. Книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью или пломбой территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности (печатью инспектора территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности).

Книгу должны вести заведующие и раздатчики складов взрывчатых материалов.

Взрывчатые материалы каждого наименования должны учитываться отдельно.

В книгу вносятся по каждому наименованию взрывчатых материалов: число и месяц

прихода; откуда, по каким документам получены; дата изготовления и номер партии; приход за сутки; приход всего с начала месяца; число и месяц расхода; куда и по каким документам отпущено; номер выданной партии; расход за сутки; всего выдано с начала месяца.

Остаток взрывчатых материалов по каждому наименованию должен быть подсчитан и занесен в книгу на конец текущих суток, при этом записи необходимо делать только по тем взрывчатым материалам, количество которых изменилось (поступление с заводов-изготовителей, выдача для производства взрывных работ, возврат неиспользованных взрывчатых материалов, уничтожение взрывчатых материалов) за истекшие сутки.

557. Книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью или пломбой территориального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности (печатью инспектора территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности). Книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов оформляется в складах и раздаточных камерах, из которых производятся выдача взрывчатых материалов взрывникам и прием от них остатков взрывчатых материалов. Она также должна вестись заведующим складом и раздатчиками.

Книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов должна содержать: дату выдачи взрывчатых материалов взрывнику, фамилию и инициалы взрывника, получившего взрывчатые материалы, дату и номер наряд-путевки, наименование выданных взрывчатых материалов, номер партий, изделий, количество выданных взрывчатых материалов, подпись взрывника о получении указанных взрывчатых материалов, количество израсходованных взрывчатых материалов, количество возвращенных взрывчатых материалов с номерами партий и изделий, подпись раздатчика (заведующего складом) о получении возвращенных взрывчатых материалов.

558. В конце каждой суток необходимо подсчитать, сколько и каких (по наименованиям) взрывчатых материалов израсходовано, и под чертой записать их расход (отпущенные взрывчатые материалы за вычетом возвращенных). Количество израсходованных за сутки взрывчатых материалов должно записываться ежедневно в Книгу учета прихода и расхода взрывчатых материалов.

Если выдача или возврат взрывчатых материалов в течение суток не осуществлялись, соответствующие графы в Книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов не заполняются, при этом основанием для внесения данных по возвращенным взрывчатым материалам в Книгу учета выдачи и возврата является заполненная (имеющая подписи взрывника и руководителя взрывных работ, подтверждающие фактический расход взрывчатых материалов по назначению) после окончания взрывных работ и сданная на склад наряд-путевка. Если заполненная наряд-путевка не сдана на склад, в том числе по причине производства взрывных работ продолжительностью более суток, данные о количестве взрывчатых материалов, израсходованных взрывником за текущие сутки, в указанную книгу не вносятся.

Сведения об израсходованных взрывником взрывчатых материалах вносятся в Книгу учета выдачи и возврата взрывчатых материалов на дату представления заполненной наряд-путевки.

559. Наряд-накладная (рекомендуемый образец приведен в приложении N 17 к настоящим Правилам) используется для оформления отпуска взрывчатых материалов с одного места хранения на другое и должна выдаваться получателю для предъявления на склад вместе с

доверенностью на получение взрывчатых материалов. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Допускается вносить в бланк наряд-накладной дополнения, обеспечивающие полноту учета взрывчатых материалов. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Наряд-накладная должна содержать наименование получателя (склад взрывчатых материалов, участковый пункт, доставщик) и дату отпуска взрывчатых материалов; наименования взрывчатых материалов, количество затребованных взрывчатых материалов, количество отпущенных взрывчатых материалов, дату изготовления и номер партии, подпись выдавшего и подпись получившего взрывчатые материалы. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Заведующий складом (раздатчик) после отгрузки взрывчатых материалов один экземпляр наряд-накладной обязан хранить на складе, другой выдать получателю как сопроводительный документ. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

При передаче взрывчатых материалов с одного склада взрывчатых материалов на другой, принадлежащих одной и той же организации, заведующий складом, отпустив взрывчатые материалы, один экземпляр обязан оставить на складе и один экземпляр выдать получателю как сопроводительный документ. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

При доставке взрывчатых материалов со склада на склад доставщик, получивший взрывчатые материалы, и заведующий складом (раздатчик), выдавший взрывчатые материалы, обязаны расписаться в наряд-накладной о получении и выдаче взрывчатых материалов. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

По наряд-накладным также должен проводиться отпуск доставщикам взрывчатых материалов со склада для перевозки в участковые пункты хранения и к местам производства взрывных работ. В таких случаях наряд-накладная может подписываться руководителем взрывных работ в смене. Заведующий складом (раздатчик), отпустив затребованные взрывчатые материалы, один экземпляр наряд-накладной обязан хранить на складе, другой - выдать доставщику как сопроводительный документ". (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

560. Движение взрывчатых материалов в участковых пунктах хранения должно учитываться в Книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов (рекомендуемый образец приведен в приложении N 16 к настоящим Правилам). Допускается вносить в указанную Книгу дополнения, обеспечивающие полноту учета взрывчатых материалов.

В книгу вносятся по каждому наименованию взрывчатых материалов: дата, смена в которую получены взрывчатые материалы; фамилия, инициалы лица, доставившего взрывчатые материалы; номер и дата наряд-накладной; количество полученных взрывчатых веществ и средств инициирования с указанием номеров изделий; подписи лиц, доставивших и принявших взрывчатые материалы; номер наряд-путевки, количество выданных взрывчатых веществ и средств инициирования с указанием номеров изделий; подписи лиц, получивших и выдавших взрывчатые материалы; количество возвращенных взрывчатых веществ и средств инициирования с указанием номеров изделий; подписи лиц сдавших и принявших возврат; остаток взрывчатых веществ и средств инициирования с указанием номеров изделий на участковом пункте на конец смены.

561. Наряд-путевка на производство взрывных работ (рекомендуемый образец приведен в приложении N 18 к настоящим Правилам) служит для отпуска взрывчатых материалов

взрывникам.

В наряд-путевке указывается: фамилия, имя, отчество (при наличии) взрывника, дата и место производства взрывных работ (наименование выработок, уступов, иных объектов), количество подлежащих взрыванию зарядов в шпурах (скважинах), масса зарядов в шпурах (скважинах), количество выписанных взрывчатых веществ и средств инициирования, количество выданных взрывчатых веществ и средств инициирования; количество взорванных зарядов в шпурах (скважинах) с указанием массы зарядов; количество израсходованных взрывчатых веществ и средств инициирования; общий расход взрывчатых материалов; остаток взрывчатых материалов, заверенный подписью заведующего складом или раздатчика; фамилии и инициалы рабочих, привлекаемых к доставке взрывчатых материалов. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Допускается вносить в бланк наряд-путевки дополнения, обеспечивающие полноту учета взрывчатых материалов.

Наряд-путевка должна подписываться руководителем взрывных работ, назначенным распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы.

На шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, кроме того, наряд-путевка должна подписываться руководителем службы вентиляции или лицом, его замещающим и утверждаться техническим руководителем шахты (рудника) или лицом, его замещающим.

После взрывных работ взрывник, на имя которого выписана наряд-путевка, и руководитель взрывных работ в смене должны подтвердить своими подписями в наряд-путевке фактический расход взрывчатых материалов по назначению.

Остатки взрывчатых материалов по окончании взрывных работ должны быть сданы взрывниками лично лицу, ответственному за выдачу и приемку взрывчатых материалов (раздатчику, заведующему складом взрывчатых материалов).

Заполненная наряд-путевка по окончании взрывных работ должна быть сдана взрывниками лично лицу, ответственному за выдачу и приемку взрывчатых материалов (раздатчику, заведующему складом взрывчатых материалов).

Передача наряда-путевки другим лицам и необоснованная задержка ее сдачи являются нарушением установленного порядка.

Взрывчатые материалы не должны выдаваться взрывникам, не отчитавшимся в израсходовании ранее полученных взрывчатых материалов.

Наряд-путевка является на складе основанием для записи выданных взрывчатых материалов в Книгу учета выдачи и возврата взрывчатых материалов, а заполненная после окончания работы - для списания их в Книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов.

562. В приходно-расходных документах, в том числе в Книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов и Книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов не допускаются записи карандашом, помарки и подчистки записей, а исправления должны выполняться проставлением новых цифр. Каждое исправление должно быть объяснено и подписано лицом, внесшим его.

563. Перечисленные в пунктах 554 - 561 приходно-расходные документы должны храниться не менее трех лет.

564. На складе взрывчатых материалов должны быть образцы подписей лиц, имеющих право

подписывать наряд-путевки и наряд-накладные на отпуск взрывчатых материалов, а также образцы подписей лиц, имеющих право подтверждать фактический расход взрывчатых материалов. Образцы подписей должны быть заверены руководителем организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами или назначенным им лицом. Отпуск взрывчатых материалов по указанным документам, подписанным другими лицами, запрещается. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

565. Порядок учета взрывчатых материалов в раздаточных камерах должен быть аналогичным установленному для складов взрывчатых материалов.

566. Для получения взрывчатых материалов, прибывших на станцию железной дороги, пристань, другой транспортный пункт, руководитель (технический руководитель) организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами, обязан направить ответственного за прием работника с доверенностью и охрану.

567. Организация, ведущая работы со взрывчатыми материалами, должна вести учет прихода и расхода взрывчатых материалов на основании приходно-расходных документов, представляемых заведующими складами взрывчатых материалов.

568. Правильность учета, хранения и наличия взрывчатых материалов на складах должна проверяться ежемесячно лицами, назначенными распорядительным документом организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами. Допускается не распаковывать невскрытые ящики, мешки, пакеты, коробки и контейнеры при исправности и целостности пломбы и упаковки.

569. Число электродетонаторов, капсулей-детонаторов, пиротехнических реле, других средств инициирования во вскрытых ящиках должно проверяться вне хранилища или в тамбуре хранилища, в отдельной камере. При этом изделия необходимо выкладывать на столы, отвечающие установленным требованиям.

570. В случае выявления при проверке недостачи или излишков взрывчатых материалов об этом немедленно должно быть сообщено руководителю организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами, территориальному органу федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности и органам внутренних дел.

## **Х. Требования безопасности при эксплуатации пунктов производства и механизированной подготовки к применению взрывчатых веществ**

### **Общие требования**

571. Настоящие Правила устанавливают требования к устройству и эксплуатации стационарных пунктов производства гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ промышленного назначения, эмульсий для производства указанных взрывчатых веществ (далее - "пункты производства") и пунктов подготовки к применению (растаривание взрывчатых веществ заводского производства и их загрузка в зарядные (смесительно-зарядные) машины, транспортные машины) взрывчатых веществ заводского производства.

Настоящие Правила распространяются на все пункты производства и подготовки

гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ промышленного назначения (далее - взрывчатые вещества), размещаемые на поверхности и в подземных выработках рудников и шахт.

572. Требования настоящей главы Правил не распространяются на производство взрывчатых веществ в передвижных смесительно-зарядных машинах. Требования к устройству зарядного, доставочного и смесительного оборудования, предназначенного для механизации взрывных работ, приведены в главе XIV настоящих Правил.

573. На пунктах производства взрывчатых веществ разрешается производить взрывчатые вещества следующих составов:

смеси холодного смешения гранулированной аммиачной селитры с жидкими и твердыми нефтяными, порошкообразными или другого происхождения невзрывчатыми горючими;

смеси холодного смешения гранулированной аммиачной селитры с гранулированным или чешуируемым тротилом;

смеси холодного смешения гранулированной аммиачной селитры с гранулированным (чешуируемым) тротилом, жидкими и твердыми нефтяными, порошкообразными или другого происхождения невзрывчатыми горючими;

водосодержащие смеси-суспензии, эмульсии и эмульсионные взрывчатые вещества на основе раствора аммиачной селитры или ее раствора с добавками кальциевой или натриевой селитры или карбамида с порошкообразными и жидкими невзрывчатыми горючими.

574. При проектировании и строительстве пункта производства и (или) подготовки взрывчатых веществ необходимо учитывать безопасные расстояния по поражающему действию взрыва, определенные расчетом.

Для расчета безопасных расстояний принимается максимальное количество взрывчатого (взрывоопасного) вещества, находящегося на пункте производства и (или) подготовки взрывчатых веществ и способного к единовременному взрывному разложению при аварийных ситуациях.

Аммиачная, натриевая, кальциевая селитры и нитрит натрия в чистом виде и в растворе в расчетной загрузке не учитываются.

В производствах эмульсии в случаях, когда между аппаратом эмульгирования и смесительно-зарядной машиной предусмотрены меры по предупреждению передачи взрывного процесса и устройство для защиты баков с эмульсией смесительно-зарядной машины от прямого попадания осколков при возможном разрушении аппарата эмульгирования, масса эмульсии в смесительно-зарядной машине при расчете безопасных расстояний не учитывается.

575. На видных местах зданий и рабочих помещений должны быть вывешены знаки, указывающие места нахождения огнетушителей, расположения кнопок включения системы пожаротушения и извещателей о пожаре, а также знаки, указывающие категорию опасности производств.

576. При расположении в одном и том же здании (помещении) фаз и операций разных категорий опасности одного и того же производства на каждой фазе должны быть предусмотрены соответствующие защитные приспособления (устройства) от распространения пожара (противопожарная стена, дренчирование, защита проемов).

577. Фаза приготовления раствора нитрита натрия должна располагаться в отдельном изолированном помещении здания подготовки компонентов и приготовления раствора окислителей с организацией самостоятельного входа и отдельной площадкой разгрузки.

578. В зданиях и помещениях, где возможно образование пыли горючих и пожаровзрывоопасных веществ, не допускается применение конструкций с неконтролируемыми пустотами.

Полы производственных помещений должны быть бесшовными и иметь стоки в отстойники.

Полы и строительные конструкции в помещениях хранения и подготовки окислителей и взрывчатых веществ на основе окислителей должны иметь дополнительно кислотостойкое покрытие.

579. Утвержденные нормы загрузки каждого здания, помещения и рабочего места, где могут находиться взрывчатые вещества, полуфабрикаты или компоненты взрывчатых веществ, должны быть вывешены в этих зданиях, помещениях или около рабочих мест в виде табличек, а где это возможно, нормы загрузки должны быть продублированы масляной краской на стенах помещения около рабочих мест.

Места нахождения взрывопожароопасной продукции должны быть обозначены линиями, нанесенными на полу контрастной краской.

580. Перед нерабочей сменой технологическое оборудование пункта должно быть освобождено от взрывчатых веществ и их компонентов в соответствии с рабочей инструкцией, отключена электроэнергия, здания пункта закрыты на замок, опломбированы и сданы под охрану.

При необходимости поддержания части оборудования в рабочем состоянии за этим оборудованием должно быть обеспечено постоянное наблюдение.

При остановке пункта на период более двух суток оборудование и здание в целом должны быть полностью освобождены от взрывоопасных продуктов.

581. Отходы производства должны быть в конце рабочей смены удалены из помещения и отправлены на площадку временного хранения или на уничтожение. Периодичность уничтожения отходов должна быть установлена технологическим регламентом.

Тара для сбора сметок и отходов должна иметь отличительные признаки от тары с кондиционными продуктами.

Место установки тары должно быть обозначено.

Помещать в одну тару сметки или отходы вступающих между собой в реакцию продуктов запрещается.

582. Запрещается хранить в производственных помещениях предметы и материалы, не используемые непосредственно в данном производстве.

Все пришедшие в негодность аппараты, оборудование, узлы, детали, приборы, инструменты и другие предметы, бывшие в соприкосновении с взрывчатыми веществами, подлежащие ремонту или уничтожению, должны быть предварительно тщательно очищены от загрязнений продуктом и промыты. Выполнение очистки должно подтверждаться актом.

583. Не допускается накопление пыли продуктов и растворов окислителей на оборудовании, стенах здания, вентиляционных трубах, особенно на трущихся и соударяющихся частях

оборудования, на полу и на оборудовании, имеющем нагретую поверхность (паропроводы, отопительные приборы).

Способы и сроки уборки помещений и очистки оборудования от пыли, растворов, налипших продуктов должны быть предусмотрены в технологической документации и инструкциях.

584. При вводе трубопроводов в помещения с выделением взрывопожароопасной пыли в каналах устраиваются глухие перегородки с уплотнением мест прохода трубопроводов, чтобы избежать проникновение пыли в каналы теплосетей.

Проектом должна предусматриваться возможность полного опорожнения трубопроводов, соединяющих технологические аппараты с расходными и накопительными емкостями.

585. Рабочие столы для работ, связанных с обработкой взрывчатых веществ, должны быть гладкими, без щелей, иметь борта, не иметь выступающих частей, должны быть покрыты электропроводящим, заземленным материалом.

586. На территории пунктов производства и (или) подготовки взрывчатых веществ запрещается пользоваться открытым огнем.

Во все помещения пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ запрещается вносить средства инициирования и взрывания, огнестрельное оружие, курительные принадлежности, источники огня (спички, зажигалки).

Во взрывопожароопасных помещениях запрещается использование электронагревательных приборов.

## **Поверхностные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ**

587. Поверхностные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ должны располагаться на самостоятельных площадках или на территории склада взрывчатых материалов, а также в запретной зоне склада взрывчатых материалов, на безопасном расстоянии хранилищ взрывчатых веществ и средств инициирования, рассчитанном по передаче детонации из условий принятия за активные заряды пункты производства и пункты подготовки взрывчатых веществ. Территория поверхностных пунктов производства и (или) подготовки взрывчатых веществ во всех случаях должна иметь самостоятельное ограждение.

Территория, отводимая для размещения на складе взрывчатых материалов пунктов производства и (или) подготовки взрывчатых веществ, должна иметь самостоятельные въезд и выезд.

На видных, хорошо освещенных местах производственной территории, зданиях, рабочих помещениях и оборудовании должны быть вывешены знаки и условные символы безопасности, предупредительные плакаты, соответствующие характеру выполняемых работ и предназначенные для привлечения внимания работников к возможной опасности, а также указывающие действия для ее предупреждения, схема движения пешеходов и транспорта по территории.

Допускается размещение на одной площадке пункта производства и подготовки взрывчатых веществ. При этом безопасные расстояния между зданиями и сооружениями указанных пунктов принимаются в соответствии с требованиями, приведенными в главе XII настоящих

Правил.

588. Внутренние безопасные расстояния между зданиями, в которых производятся или подготавливаются взрывчатые вещества, а также между этими зданиями и хранилищами взрывчатых материалов рассчитываются из условия непердачи детонации.

589. Расположение пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ над горными выработками допускается при обеспечении мер, исключающих провалы земной поверхности (закладка, обрушение).

Не допускается размещение поверхностных пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ над действующими горными выработками, а также вблизи гор и крутых склонов, опасных по сходу снежных лавин, селей.

590. При необходимости расположения пункта производства или подготовки взрывчатых веществ на местности с торфяными отложениями, для предупреждения перехода огня в случае возгорания торфа ограда пункта должна быть расположена не ближе 200 м от края торфяного пласта и должны быть предусмотрены противопожарные мероприятия, согласованные с органами государственной противопожарной службы.

591. Территория пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ, расположенных на самостоятельных площадках, по внешнему периметру должна ограждаться и охраняться.

Требования к ограждению и охране определяются проектом.

592. В пределах опасной зоны поверхностных пунктов производства и (или) подготовки взрывчатых веществ, расположенных на самостоятельных площадках, могут располагаться только производственные и вспомогательные здания, сооружения и коммуникации, относящиеся к этому производству.

Внешние безопасные расстояния от зданий, в которых изготавливаются или перерабатываются взрывчатые вещества, а также эмульсия, должны определяться расчетом по действию ударной воздушной волны, как для складов взрывчатых материалов. При этом масса эмульсии должна приниматься с учетом тротилового эквивалента.

593. На территории поверхностного пункта производства эмульсии допускается ее временное хранение в передвижных емкостях (смесительно-зарядных машинах) на расстоянии, безопасном по передаче детонации друг от друга.

Допускается хранить взрывчатые вещества в зарядных машинах на специально выделенной площадке на территории поверхностного стационарного пункта подготовки и (или) изготовления взрывчатых веществ, при этом срок хранения не должен превышать двух суток.

594. Расстояния от производственных зданий до вспомогательных зданий и сооружений без постоянного присутствия людей, а также расстояние между вспомогательными зданиями и сооружениями определяются в соответствии со строительными нормами и правилами.

595. Защита зданий и сооружений, наружных установок от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться с учетом требований настоящих Правил.

Сети всех видов связи и сигнализации, к которым подключаются здания, оборудованные молниезащитой, не разрешается выполнять воздушными линиями (провода, подвешенные кабели).

596. Магистральные участки сетей должны прокладываться в телефонной канализации,

распределительная сеть - бронированным кабелем.

597. В производственных помещениях здания, в которых изготавливаются или перерабатываются взрывчатые вещества, должно быть не менее двух эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность эвакуации людей при возникновении опасности взрыва или пожара.

598. Временное хранение сгораемой и негораемой тары из-под взрывчатых веществ и окислителей в течение рабочей смены допускается организовывать под навесом с внешней стороны здания производства взрывчатых веществ, не имеющей оконных проемов.

Допускается временное хранение тары в рабочем помещении из расчета двухчасовой потребности в специально отведенных местах без загромождения проходов и аварийных выходов.

599. Допускается временное пребывание подвижных транспортных средств около производственного здания только в период погрузочно-разгрузочных работ.

600. В зданиях пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ, за исключением зданий, в которых непосредственно производятся или подготавливаются взрывчатые вещества, разрешается размещать слесарные мастерские для мелкого текущего ремонта (без сварочного оборудования), а также помещения временного пребывания дежурных слесарей и электриков. Эти помещения должны размещаться в самостоятельном отсеке здания, отделенном от производственных помещений противопожарной стеной.

601. Суммарная загрузка здания, в котором производятся или подготавливаются взрывчатые вещества, с учетом взрывчатых веществ, находящихся в вагоне, смесительно-зарядной машине или другом транспортном средстве и накопительных емкостях, не должна превышать 60 т.

## **Подземные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ**

602. Подземные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ должны располагаться в приспособленных или специально пройденных для этих целей горных выработках, не опасных по газу и пыли, а также допускается их размещение на территории подземных складов взрывчатых материалов.

Все камеры и отделения пункта должны проветриваться струей свежего воздуха с обеспечением четырехкратного воздухообмена.

Исходящую из пункта струю запрещается направлять в выработки со свежей струей воздуха.

603. Оборудуемые отдельно пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ размещаются в устойчивых необводненных породах, не ближе:

50 м от мест посадки людей в пассажирские вагоны и мест погрузки (выгрузки) горной массы;

100 м от ствола шахты, околоствольных выработок и вентиляционных дверей, регулирующих приток свежего воздуха на всю шахту или значительные участки;

30 м от поверхности;

25 м от выработок, служащих для постоянного прохода людей.

604. Оборудуемые отдельно подземные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ должны иметь главный и запасный выходы для людей, при этом главный может являться основным заездом, а запасный может быть оборудован как вспомогательный заезд. Разрешается использовать один из заездов для доставки нефтепродуктов и их хранения в емкостях при обеспечении свободного прохода для людей.

## **Площадки для испытания взрывчатых веществ и уничтожения отходов**

605. Отдельно оборудованные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ должны иметь площадки для испытаний и (или) уничтожения сжиганием или взрыванием различных взрывопожароопасных отходов, сметок, брака производства и взрывчатых веществ, пришедших в негодность и не отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

Место расположения площадки должно выбираться исходя из условий обеспечения безопасности зданий и сооружений пункта производства и (или) подготовки взрывчатых веществ, населенных пунктов, других охраняемых объектов, транспортных путей и инженерных коммуникаций.

Расстояния от объектов до мест взрывания и сжигания на площадке должны определяться проектом.

Для доставки к площадке взрывоопасной продукции должны быть предусмотрены подъезды и подходы.

Территория площадок и местность вокруг них на расстоянии 10 м должна очищаться от растительности и посторонних легковоспламеняющихся предметов.

Испытания взрывчатых веществ и уничтожение отходов не должны производиться одновременно.

606. Территория площадок должна быть ограждена. Площадка, расположенная за пределами ограждения пункта, должна иметь внешнюю предупредительную зону шириной 25 м с установлением на ней через каждые 100 м по длине предупредительных надписей.

607. Не допускается размещение площадок на заторфованных грунтах.

608. По периметру участков для уничтожения (испытания) должен устраиваться ров глубиной 1 м и шириной по верху 3 м или вспахиваться полоса шириной 5 м.

В условиях многолетнемерзлых пород необходимость принятия таких мер следует определять проектом. В скальных и щебенистых грунтах устройство канавы или вспаханной полосы необязательно.

609. В целях обеспечения безопасных условий ведения работ площадка должна иметь:

блиндаж или укрытие для людей;

блиндаж или укрытие для испытываемых взрывчатых материалов (уничтожаемых отходов).

Входы в блиндажи (укрытия) должны быть обращены в сторону, противоположную месту

сжигания или взрыва.

610. Необходимость оборудования площадок телефонной связью и звуковой сигнализацией определяется проектом.

611. Для проведения испытаний взрывчатых веществ и уничтожения отходов на пунктах производства и (или) подготовки взрывчатых веществ, расположенных на территории или в запретной зоне складов взрывчатых материалов, могут использоваться полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов складов, на которых размещен пункт.

## **Пути сообщения и транспорт. Механизация транспортно-технологических операций**

612. Транспортные пути для перевозок взрывчатых материалов на территории поверхностных пунктов производства (подготовки) должны располагаться на расстояниях:

не менее 15 м от зданий (помещений), в которых изготавливаются или перерабатываются взрывчатые вещества;

не менее 3 м от зданий, если пути предназначены для подъезда к этим зданиям;

не менее 50 м от зданий, где имеются открытые огневые топки и источники открытого огня или где производятся работы с открытым огнем (кузницы, котельные, сварочные мастерские), а также от хранилищ горючих и легковоспламеняющихся веществ;

не менее 15 м от вспомогательных зданий, находящихся на территории пункта;

не менее 6 м от всех прочих зданий, если строительные нормы и правила не требуют большего разрыва.

613. Въезд в здания и помещения поверхностных пунктов производства (подготовки), где проводятся изготовление и переработка взрывчатых веществ, разрешается транспорту, оборудованному в соответствии с требованиями пункта 54 настоящих Правил.

614. Непосредственный подъезд к загрузочным или разгрузочным устройствам пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ разрешается смесительно-зарядным машинам, а также другим видам автотранспорта, специально оборудованного и допущенного для перевозки взрывчатых материалов и компонентов в производстве эмульсии.

615. При подаче железнодорожных вагонов к зданиям поверхностных пунктов производства (подготовки), в которых возможно выделение пыли взрывчатых веществ, подъезд локомотива к этим зданиям допускается не ближе 10 м.

К зданию поверхностного пункта подготовки взрывчатых веществ разрешается подача одного железнодорожного вагона (полувагона, платформы) с взрывчатыми веществами для разгрузки продукции.

616. Передвижение вагонов разрешается только с закрытыми и запертыми накладкой дверями. Скорость движения железнодорожного подвижного состава с опасными грузами на территории пункта не должна превышать 15 км/ч. Маневрирование вагонов должно быть без толчков и резких остановок.

617. Зарядную для аккумуляторных погрузчиков, а также постоянную стоянку зарядных машин (смесительно-зарядных машин, транспортно-зарядных машин) необходимо

располагать за территорией поверхностных пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ на расстоянии не ближе 50 м от здания подготовки и (или) производства взрывчатых веществ.

618. Транспортные устройства, грузоподъемные и транспортирующие машины, применяемые в пунктах производства и пунктах подготовки взрывчатых веществ на транспортно-технологических операциях с взрывопожароопасной продукцией, должны быть во взрывозащищенном исполнении.

619. Для привода механизмов и машин, устанавливаемых во взрывоопасных зонах всех классов, допускается устанавливать электродвигатели без средств взрывозащиты с выносом их из помещения с взрывоопасной зоной (установка в машинном помещении). При этом должно быть предусмотрено устройство сальникового уплотнения вала привода в месте перехода его через стену.

620. Для транспортных устройств, грузоподъемных и транспортирующих машин, работающих во взрывопожароопасных помещениях и наружных установках, должно быть предусмотрено:

исключение электрических разрядов и искрообразования;

обеспечение герметичности смазываемых узлов машин, исключение попадания продукта в них;

исключение застойных зон, залеживания, скопления, коркообразования и заземления продукта;

применение конструкционных материалов для производства элементов машин с учетом характера агрессивного воздействия транспортируемых веществ, особенностей технологических процессов и требований техники безопасности.

621. Конвейеры (ленточные, цепные, винтовые), транспортирующие пожаровзрывоопасные вещества, должны иметь блокировочные устройства, обеспечивающие остановку при пробуксовке, обрыве тяговых органов, при заклинивании винта.

622. Конвейеры, транспортирующие взрывопожароопасные вещества и имеющие наклонные или вертикальные участки трассы, должны иметь предохранительные устройства, предупреждающие самопроизвольное движение тягового органа или транспортируемого груза.

623. При перемещении взрывчатых веществ из одного здания поверхностных пунктов производства (подготовки) в другое конвейерным транспортом продукт должен располагаться порциями (штуками) на расстоянии, исключающем передачу детонации от одного здания к другому.

624. Применение пневмотранспорта для транспортировки взрывчатых веществ из здания в здание поверхностных пунктов производства (подготовки) допускается при установке прерывателей горения и детонации.

Применение пневмотранспорта для транспортировки взрывчатых веществ между хранилищами и зданиями не допускается.

625. Управление движением грузоподъемных машин и механизмов, используемых для перемещения взрывопожароопасной продукции, должно быть напольным.

626. Рельсовые пути подземных пунктов производства должны быть электрически изолированы от общешахтных (рудничных) путей.

627. Доставка изготовленных взрывчатых веществ от подземного пункта производства (подготовки) в забои разрешается средствами общешахтного транспорта, специально оборудованного для этих целей.

628. Для доставки на нижележащий горизонт в подземном пункте производства (подготовки) может быть оборудована скважина для перепуска взрывчатых веществ. Перепуск осуществляется в бункеры или вагонетки (зарядно-транспортные машины), расположенные на нижележащем горизонте и оборудованные для перевозки или хранения взрывчатых веществ насыпью.

Для хранения и раздачи взрывчатых веществ место перепуска на нижележащем горизонте должно быть оборудовано в соответствии с требованиями к участковым пунктам хранения взрывчатых материалов или раздаточным камерам.

629. Механическая часть транспортирующих машин (конвейеров, транспортеров, элеваторов), предназначенных для работы во взрывоопасных помещениях, в которых по условиям ведения технологического процесса выделяются пыль и пары взрывоопасных веществ, должна исключать искрообразование.

630. Скорости, ускорения (замедления) при транспортировке грузов принимаются согласно техническим данным серийно-выпускаемого подъемно-транспортного оборудования.

## **Контроль и автоматизация технологических процессов. Связь и сигнализация**

631. В зданиях, в которых изготавливаются или перерабатываются взрывчатые вещества, допускается применение приборов с радиоизотопами соответствующей маркировки по взрывозащите при условии помещения радиоактивного источника во взрывоустойчивый контейнер.

632. С наружной стороны дверей и ворот (со стороны улицы), выходов из зон всех классов для взрывоопасных сред всех температурных классов и групп допускается установка электроаппаратуры в пылевлагозащищенном исполнении.

633. В зданиях и помещениях, в которых производятся или подготавливаются взрывчатые вещества, разрешается устанавливать различного типа бесконтактные датчики. При этом вторичные приборы должны располагаться в помещениях, атмосфера которых не содержит взрывчатых веществ, и связываться с датчиками искробезопасными цепями.

634. К телевизионным камерам и камерным блокам, к электромагнитным приводам гидроклапанов и фотоблокам систем автоматики пожаротушения и другим подвижным токоприемникам, а также для местного монтажа неподвижных токоприемников разрешается подводка кабеля с резиновыми или пластиковыми покрытиями (или шлангами) с гибкими медными жилами для условий работы в зонах всех классов взрывоопасности.

В местах, где возможны механические повреждения кабелей, последние должны быть защищены стальными трубами, угловой сталью или другим равноценным способом защиты.

Искробезопасные цепи допускается выполнять небронированными кабелями.

635. В производственных зданиях (помещениях), где ведутся работы с окислителями или их растворами, прокладка медных импульсных и командных труб запрещается; запрещается также применять кабели, бронированные с оцинкованной броней и с открытой свинцовой оболочкой.

Процесс приготовления растворов окислителей должен быть обеспечен постоянным автоматическим контролем уровня, температуры и сигнализацией отклонений от их предельных значений.

636. Прокладка пластмассовых импульсных труб допускается во взрывоопасных зонах всех классов при условии, если окружающая среда не разрушает пластмассу.

637. Пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ должны быть оборудованы телефонной связью, пожарной сигнализацией.

Подземные стационарные пункты производства взрывчатых веществ должны иметь телефонную связь с диспетчером шахты (рудника).

638. Во всех помещениях, где возможно выделение взрывопожароопасной пыли, паров или газов, аппаратура связи, в том числе громкоговорители производственной связи, должна соответствовать нормативам.

Громкоговорители проводного вещания допускаются к установке только в неопасных помещениях.

## **Хранилища окислителей и карбамида, горючего металлического порошка, нитрита натрия**

639. Аммиачную, натриевую и кальциевую селитру в мешках (контейнерах) допускается хранить совместно в одном хранилище окислителей, а также в одном помещении отдельными штабелями, уложенными на поддоны, или в отдельных секциях.

Хранилища аммиачной селитры допускается совмещать (блокировать) с помещением подготовки гранулированной селитры (просеивание, дробление, приготовление раствора селитры). Хранилище должно отделяться от помещения подготовки стеной.

640. Проезды между штабелями должны быть не менее 1,3 м, проходы - 1 м, центральные проезды - 2 м.

641. Высота штабеля мешков (контейнеров) должна быть не более 2,6 м, ширина - не более 5 м.

642. В бункерных или башенных хранилищах допускается хранить гранулированную аммиачную селитру без тары (россыпью), на открытых площадках с твердым покрытием - в контейнерах всех типов. Хранилища и площадки должны быть оборудованы соответствующими механизмами для погрузочно-разгрузочных работ.

643. В зданиях хранилищ окислителей должны быть предусмотрены вытяжные шахты.

644. В помещениях для хранения аммиачной, натриевой и кальциевой селитры, кроме хранилищ бестарного хранения бункерного и силосного типа, не допускается устройство приямков, каналов, лотков и других углублений в полу.

Помещения для хранения должны быть сухими, проникновение осадков через перекрытия и

полы не допускается.

Не реже одного раза в год места хранения селитры должны подвергаться очистке.

645. В помещениях для хранения аммиачной, натриевой и кальциевой селитры должна быть предусмотрена естественная вентиляция, обеспечивающая однократный воздухообмен в час.

646. Помещения площадью 200 м<sup>2</sup> и более для хранения аммиачной, натриевой и кальциевой селитры должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. В хранилищах аммиачной селитры запрещается пользоваться открытым огнем.

647. Верхний мостик (площадка) для транспортера в бункерных и башенных хранилищах аммиачной селитры (россыпью) должен иметь сплошной настил и борта по краям высотой 0,14 м.

648. В процессе хранения селитра должна подвергаться систематическому контролю на отсутствие признаков ее разложения (нагревание, наличие сильного характерного запаха окислов азота или аммиака).

649. Въезд в хранилище с незатаренной селитрой автотранспорта и погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания запрещается.

Оборудование, используемое в работе с селитрой, не должно загрязнять ее смазочными материалами. Под местами смазки должны быть устройства, исключающие попадание масла в твердую селитру и ее растворы.

Селитра, загрязненная серной кислотой, пролитой из аккумуляторного погрузчика, должна быть немедленно удалена из хранилища, а место тщательно промыто водой.

650. Хранение карбамида разрешается как в мешках, так и в контейнерах. Допускается совместное хранение карбамида, полиакриламида, карбоксиметилцеллюлозы отдельными штабелями в мешках, уложенными на поддоны.

651. Хранилища горючего металлического порошка должны быть выполнены из негорючих материалов, не дающих искры при ударе и трении.

Размещение подвалов и приемков в хранилищах горючего металлического порошка не допускается.

Хранилище металлических горючих должно быть защищено от проникновения атмосферных осадков и грунтовых вод, попадания прямых солнечных лучей на штабели с банками.

При высоких (35 °С и выше) летних температурах наружного воздуха хранилище в утренние или вечерние часы необходимо проветривать.

Проветривание хранилища необходимо проводить и в другое время в сухую погоду, если влажность в нем превышает относительную влажность наружного воздуха.

В хранилище не допускается производить растаривание и перезатаривание банок, выполнять огневые и другие работы, кроме погрузочно-разгрузочных.

652. Нитрит натрия должен храниться в мешках, уложенных в штабеля, в самостоятельных хранилищах. Совместное хранение нитрита натрия с селитрами и другими материалами не допускается.

## **Противопожарные системы. Отопление и вентиляция**

653. Автоматические системы пожаротушения должны дублироваться ручным включением. При срабатывании автоматических систем пожаротушения должны подаваться сигналы для оповещения работающих в здании, на пульт при дистанционном управлении технологическим процессом и в пожарную часть.

При дистанционном ведении технологического процесса запуск системы пожаротушения должен осуществляться автоматически или дистанционно с пульта управления.

654. Воздуховоды вытяжной вентиляции необходимо выполнять плавной конфигурации, без крутых поворотов. Воздуховоды должны иметь уклоны в сторону вытяжки и снабжаться специальными закрывающимися окнами (люками) для очистки от скапливающейся пыли. Крышки люков и конструкции запоров должны быть выполнены из материалов, не дающих искр при ударе и трении.

655. Элементы вытяжных вентиляционных систем пылеулавливающих устройств должны изготавливаться из материалов негорючих и не вступающих в активную химическую реакцию с взрывчатыми веществами и их компонентами, содержащимися в запыленном воздухе.

656. Скорость воздуха в воздуховодах принимается из расчета недопущения осаждения пыли, но не менее 10 м/с.

657. Выбрасываемый наружу вентиляционной установкой воздух, содержащий взрывопожароопасную пыль, подлежит очистке до предельно допустимых норм.

658. Вентиляционные системы, в которых может накапливаться пыль взрывчатых компонентов, должны иметь отдельный отвод от каждого участка пылевыделения.

Запрещается устройство общей вытяжной системы для источников пыли окислителей и металлических горючих компонентов, расположенных в изолированных помещениях.

659. Вентиляционное оборудование: вентиляторы, фильтры, клапаны и другое оборудование систем вытяжной общеобменной вентиляции и систем местных отсосов для помещений, в которых выделяется пыль взрывчатых веществ, должно предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.

660. Приточные вентиляторы, обслуживающие производственные помещения, где протекает технологический процесс, связанный с выделением пыли взрывчатых веществ или их компонентов, могут быть приняты в общепромышленном исполнении при условии установки на воздуховодах обратных клапанов, препятствующих проникновению в вентилятор при его остановке выделений из взрывоопасных помещений.

661. В зданиях с взрывопожароопасными производствами вентиляция должна осуществляться по системе, исключающей распространение пожара из одного помещения в другое.

662. Естественное проветривание взрывоопасных помещений должно обеспечивать не менее однократного обмена воздуха в час.

663. Источником теплоснабжения для производственных нужд, отопления и вентиляции может быть собственная котельная или теплоэлектроцентраль. Если котельная или теплоэлектроцентраль отпускают на производственные нужды, отопление и вентиляцию пар

с температурой выше 135 °С и горячую воду с температурой выше 100 °С, то теплоснабжение должно осуществляться через объектовые или местные (для каждого здания) тепловые пункты, где производится преобразование теплоносителей до требуемых параметров.

При вводе трубопроводов в помещения с выделением взрывопожароопасной пыли в каналах устраиваются глухие перегородки с уплотнением мест прохода трубопроводов, чтобы избежать проникновения пыли в каналы теплосетей.

## **Техническая и технологическая документация**

664. Производство и подготовка взрывчатых веществ осуществляются в соответствии с Регламентом технологического процесса производства (подготовки) взрывчатых веществ, который должен содержать:

перечень документов, на основании которых составлен соответствующий регламент;

общую характеристику производства;

характеристику изготавливаемой продукции, подготавливаемых взрывчатых веществ, образующихся в процессе производства горючей пыли, волокон, полуфабрикатов, исходного сырья и вспомогательных материалов с указанием их токсичности (предельно допустимой концентрации), взрывопожароопасности, правил обращения с ними;

параметры обрабатываемых в производстве веществ, характеризующие их электрические свойства (удельные электрические сопротивления) и чувствительность к электростатическим разрядам (минимальную энергию воспламенения), и описание средств защиты от статического электричества;

схему и описание технологического процесса в последовательности его выполнения с указанием технологических режимов и средств их контроля и измерения, времени и порядке отбора проб, требований транспортирования и хранения полуфабрикатов и готовой продукции;

схему управления и контроля технологического процесса;

нормы расхода сырья, материалов, порядок допуска сырья и материалов в производство (входной контроль);

краткую характеристику основного технологического оборудования, инструмента;

порядок подготовки оборудования к работе;

возможные неполадки в работе оборудования и меры их устранения;

порядок чистки и промывки оборудования;

виды брака, способы его предотвращения и исправления;

порядок утилизации и уничтожения отходов производства;

методы и средства обезвреживания и очистки сточных вод и выбросов в атмосферу;

мероприятия безопасного ведения работ, пожарной безопасности и промсанитарии, улавливания вредных выбросов, параметры технологического процесса, обеспечивающие электростатическую безопасность переработки каждого вида продуктов.

665. Регламент технологического процесса и изменения в него разрабатываются и оформляются организацией, в ведении которой находится пункт производства и (или) подготовки взрывчатых веществ.

Регламент технологического процесса и изменения в него утверждает руководитель (технический руководитель) эксплуатирующей организации.

Утвержденный регламент вводится в действие распорядительным документом организации.

666. Пересмотр Регламента технологического процесса проводится при внесении изменений, но не реже 1 раза в 5 лет. Необходимость пересмотра определяет руководитель (технический руководитель) эксплуатирующей организации.

Ответственным за своевременное внесение изменений в документацию является технический руководитель эксплуатирующей организации.

667. На каждом пункте производства и (или) подготовки взрывчатых веществ должны быть разработаны инструкции по безопасному ведению работ.

Инструкциями должны быть обеспечены все рабочие места. Инструкции пересматриваются и переоформляются при изменении содержания работ на соответствующем рабочем месте.

668. Количество работающих во взрывопожароопасных помещениях должно быть ограничено в соответствии с регламентом технологического процесса.

### **Требования к технологическому оборудованию пунктов производства и (или) подготовки взрывчатых веществ**

669. Все оборудование взрывопожароопасных помещений должно быть заземлено. Осмотр, проверка и испытание заземляющего устройства производятся в сроки, определенные правилами эксплуатации электроустановок.

670. Загрузка взрывчатых веществ или их компонентов в смесительно-зарядные машины должна производиться только после присоединения заземляющего проводника сечением не менее 6 мм от машины к заземляющему устройству при помощи резьбового соединения или разъема.

Заземляющие проводники и контактные поверхности должны быть защищены от коррозии.

671. Конструкция и состояние оборудования должны исключать попадание продуктов в зазоры между трущимися частями оборудования.

672. Крышки, фланцы, люки оборудования должны соединяться через прокладки из эластичных материалов, химически стойких к перерабатываемым веществам.

673. Конструкция оборудования пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ должна исключать возможность попадания смазочных материалов во взрывчатые вещества и окислители (растворы окислителей).

674. Все оборудование и емкости должны быть доступны для внутреннего осмотра и очистки.

675. Оборудование, в котором изготавливаются или перерабатываются вещества, способные к разложению при длительном нахождении в нем, а также коммуникации для транспортировки таких веществ не должны иметь мест, где возможны застои, залеживание

продукта, а поверхность аппаратов и коммуникаций должна быть гладкой, легко очищаемой от продукта.

Теплоизоляционные материалы должны быть несгораемыми и химически инертными по отношению к перерабатываемым веществам.

Конструкционные материалы оборудования не должны вступать во взаимодействие с перерабатываемыми взрывчатыми веществами, компонентами и полуфабрикатами.

Запрещается использовать для производства оборудования и его деталей медь, цинк, свинец и их сплавы там, где возможен контакт этих материалов с окислителями.

Части оборудования, соприкасающиеся с взрывопожароопасными веществами, должны быть выполнены из материалов, не дающих искр при ударе и трении.

676. Во всех случаях, когда вал находится внутри оборудования с взрывчатым веществом, подшипники вала должны быть выносными, установленными вне указанного оборудования. Видимый разрыв между подшипником и стенкой (поверхностью), отделяющей тракт прохождения взрывчатого вещества, должен быть не менее 40 мм.

677. Аппараты и емкости, в которых производится обработка веществ, способных застывать или кристаллизоваться при температурах окружающего воздуха, а также трубопроводы для продуктов, застывающих или кристаллизующихся при температурах окружающего воздуха, должны быть обогреваемыми и теплоизолированными.

678. Оборудование с дистанционным управлением должно иметь дублирующие устройства для его пуска и остановки с рабочих мест.

679. Принимаемое в эксплуатацию оборудование, приборы, средства контрольно-измерительных приборов и аппаратуры перед допуском к работе с взрывчатыми материалами должны быть проверены на холостом ходу и на имитаторах (если это требование предусмотрено документацией), о чем должен быть составлен акт, в котором указывается о возможности допуска его к работам с взрывчатыми веществами.

## **Меры защиты от статического электричества**

680. Проектирование пунктов производства и подготовки взрывчатых веществ должно производиться с учетом необходимости предотвращения опасной электризации перерабатываемых материалов.

Наиболее вероятно возникновение и накопление электростатических зарядов при таких операциях, как просеивание, измельчение, смешение, загрузка и выгрузка из аппаратов, пневмо- и вакуум-транспортирование. Допустимые параметры технологического процесса, обеспечивающие электростатическую безопасность переработки каждого вида продуктов, устанавливаются в регламенте технологического процесса.

681. Для предупреждения возможности возникновения опасных электростатических разрядов необходимо предусматривать с учетом особенностей производства следующие меры защиты:

заземление электропроводящего оборудования и коммуникаций;

применение нейтрализаторов;

применение антистатических клиновых ремней;

подбор пар контактирующих материалов, электризующихся зарядами разных знаков;  
увлажнение окружающей атмосферы;  
применение электропроводных материалов для оборудования;  
применение спецодежды.

682. Для снижения интенсивности возникновения зарядов статического электричества необходимо:

очищать от взвешенных жидких и твердых частиц, жидкости - от загрязнений твердыми и жидкими примесями паро- и пылевоздушные смеси, где это технологически возможно;

поддерживать концентрацию горючих сред вне пределов взрываемости;

исключить разбрызгивание, дробление, распыление веществ, где этого не требует технология производства;

исключать конденсацию и кристаллизацию паров и газов при истечении из трубопроводов, шлангов, форсунок, сопел;

поддерживать относительную влажность воздуха не ниже 65%, где это допускается условиями технологического процесса;

уменьшать скорости транспортирования и переработки, турбулентность потоков пыле-парогазовых смесей и жидкостей.

683. Все технологическое оборудование (аппараты, емкости, коммуникации, покрытия рабочих столов и стеллажей, оснастка, сливноналивные устройства и другое оборудование, предназначенное для приема, переработки и перемещения жидкостей, паров и сыпучих веществ), где возможно образование и накопление зарядов статического электричества, должно быть изготовлено из металла или электропроводных материалов и заземлено.

Аппараты, емкости, агрегаты, трубопроводы, в которых происходит перемещение, дробление, распыление, разбрызгивание продуктов, отдельно стоящие машины, агрегаты, аппараты, соединенные трубопроводами с общей системой аппаратов и емкостей, должны быть присоединены к внутреннему контуру заземления при помощи отдельного ответвления независимо от заземления соединенных с ними коммуникаций.

Последовательное включение в заземляющую шину (провод) нескольких заземляющих аппаратов, агрегатов или трубопроводов не допускается.

Допускается объединение заземляющих устройств для защиты от статического электричества с защитным заземлением электрооборудования.

Места для присоединения заземляющих проводников и способ их крепления должны быть указаны в технической документации оборудования.

В каждом производственном здании должна быть составлена схема (карта) заземления.

684. Сопротивление заземления любой наиболее удаленной точки внутренней поверхности оборудования, изготовленного из электропроводных (неметаллических) материалов, относительно внутреннего контура заземления не должно превышать 106 Ом.

Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного только для защиты от статического электричества, должно быть не более 100 Ом.

685. Заземляющие проводники и контур заземления должны быть проложены открыто, чтобы обеспечить возможность их осмотра. При этом должна быть обеспечена их устойчивость к механическим и химическим воздействиям.

686. Заземляющие проводники, предназначенные для защиты от статического электричества, в местах присоединения к технологическому оборудованию и внутреннему контуру заземления должны быть окрашены одной поперечной полосой шириной 15 мм красного цвета.

687. Соединение элементов контура заземления, присоединение заземлителей и заземляемых конструкций должны быть выполнены сваркой. В случае невозможности применения сварки допускается присоединение заземляющих проводников с помощью резьбового соединения. При этом заземляющие проводники должны иметь на концах неразрезанное кольцо, электрически соединенное с основной жилой. Резьбовые соединения должны быть защищены от коррозии.

688. Трубопроводы, расположенные параллельно на расстоянии до 0,1 м друг от друга, должны соединяться между собой перемычками через каждые 20 м. При пересечении трубопроводов друг с другом, с металлическими лестницами и конструкциями на расстоянии менее 0,1 м они должны также соединяться перемычками.

Металлические воздухопроводы вентиляции должны быть заземлены через каждые 20 м с помощью проводников из алюминиевых сплавов диаметром не менее 5 мм, ленты сечением не менее 24 мм<sup>2</sup>.

689. Способные электризоваться движущиеся части машин и аппаратов, контакт которых с заземленным корпусом может быть нарушен, должны иметь специальные устройства (токосъемники) для обеспечения заземления.

Аппараты, в которых имеет место интенсивная электризация веществ, а также подвижные узлы виброоборудования должны быть заземлены не менее чем в двух точках.

Запрещается загрузка сыпучих продуктов непосредственно из бумажных, полиэтиленовых, полихлорвиниловых и других электризующихся мешков в люки аппаратов, содержащих пары горючих жидкостей. В этом случае необходимо применять загрузочные устройства из проводящих материалов, обеспечивающие наименьшее пыление веществ.

Отбор проб сыпучего вещества, измерение технологических параметров посредством вносимых пробоотборников и приборов необходимо производить после осаждения пыли.

690. Измерение параметров электризации в условиях производства проводится периодически в соответствии с утвержденным техническим руководителем эксплуатирующей организации графиком проведения измерений, но не реже двух раз в год.

## **Обеспечение учета и хранения взрывчатых материалов на стационарных пунктах производства взрывчатых веществ**

691. На производственные отходы взрывчатых веществ пунктов производства и подготовки распространяется тот же порядок хранения и учета, что и на взрывчатые материалы.

692. Общая масса изготовленного взрывчатого вещества определяется по суммарной массе израсходованных компонентов.

693. Загрузочные и разгрузочные люки смесительно-зарядных машин после загрузки их на пунктах производства и пунктах подготовки взрывчатых веществ должны быть опломбированы.

694. Допускается хранение смесительно-зарядной машины, загруженной взрывчатыми веществами или эмульсией без металлических горючих, на охраняемой территории пункта сроком не более двух суток на специально отведенной площадке или в помещении загрузки смесительно-зарядных машин. Масса взрывчатых веществ в машине должна быть зарегистрирована, загрузочные и выгрузочные люки опломбированы.

## **XI. Требования безопасности при пневматическом зарядании гранулированных взрывчатых веществ в подземных выработках шахт и рудников**

695. Пневматическое зарядание шпуров, скважин и камер взрывчатыми веществами в подземных выработках рудников и шахт должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящих Правил, инструкций по эксплуатации зарядного оборудования, руководств (инструкций) по применению соответствующих взрывчатых материалов, а также инструкций, разрабатываемых в организации, ведущей взрывные работы, и определяющих требования по безопасности для рабочих, привлекаемых к механизированному заряданию.

696. Зарядное оборудование должно иметь дозирующие и смачивающие устройства, а также систему управления процессом зарядания, обеспечивающую безопасность работ.

697. Не допускается пневматическое зарядание гранулированных взрывчатых веществ, имеющих в своем составе нитроэфиры, гексоген, тэн или сенсibilизаторы, чувствительность которых к внешним воздействиям превышает чувствительность гранулолола.

698. На рудниках и шахтах, опасных по газу, пневматическое зарядание гранулированными аммиачно-селитренными взрывчатыми веществами допускается при соблюдении дополнительных требований по безопасности, утвержденных техническим руководителем организации, ведущей взрывные работы, или назначенным им лицом.

699. Пневматическое транспортирование рассыпных гранулированных взрывчатых веществ или их компонентов в приемные емкости, в том числе бункеры, вагонетки и другие емкости, допускается проводить без увлажнения или смачивания взрывчатых веществ, но при обязательном осуществлении мер по пылеподавлению и мер, обеспечивающих защиту от статического электричества.

700. Не допускается пневматическое транспортирование рассыпных гранулированных взрывчатых веществ в приемные емкости (бункеры) на расстояние более 20 м или вне прямой видимости без двухсторонней связи между операторами подающего и принимающего устройств.

701. При зарядании шпуров, скважин или камер более одной смены порядок учета, хранения и передачи взрывчатых материалов в каждом случае должен указываться в распорядке проведения массового взрыва.

## **Требования к оборудованию для пневмозарядания**

702. В организации, ведущей взрывные работы, должны быть назначены лица, ответственные за исправность зарядного оборудования, а также установлен порядок осмотров и ремонтов этого оборудования.

703. На зарядное оборудование должны быть заведены Журналы осмотра технического состояния и учета работы оборудования (рекомендуемый образец приведен в приложении N 20 к настоящим Правилам). Журналы осмотра технического состояния должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены техническим руководителем организации, ведущей взрывные работы.

Порядок хранения журналов должен устанавливаться распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы.

704. Состояние зарядных устройств проверяется и результаты проверок регистрируются в Журнале:

- а) перед вводом зарядного устройства в эксплуатацию и перед очередным заряданием;
- б) по окончании зарядания;
- в) перед консервацией зарядного устройства, направляемого для хранения (эксплуатационного отстоя) при возможном длительном его неэксплуатировании или передаче другому владельцу;
- г) после любого вида ремонта;
- д) не реже одного раза в месяц комиссией организации, эксплуатирующей зарядное оборудование.

705. Передаваемое в ремонт зарядное устройство должно быть очищено от остатков взрывчатых веществ, промыто и в собранном виде доставлено к месту ремонта.

706. При ремонте зарядного оборудования какие-либо конструктивные изменения и замена материалов не допускаются без согласования с организацией-разработчиком машины.

707. Произведенный ремонт должен быть отражен в техническом паспорте (формуляре) зарядного оборудования.

708. В процессе эксплуатации и ремонта зарядного оборудования его нельзя подвергать ударам, производить трение и скобление металлических поверхностей, имевших контакт с взрывчатыми веществами.

## **Общие требования к заземлению и защите от образования статического электричества**

709. Все зарядные устройства и трубопроводы необходимо заземлять. Узлы и детали зарядных устройств не должны иметь между собой диэлектрических прокладок, перемычек.

В пневмозарядных устройствах порционного действия с разовой дозой гранулированных взрывчатых веществ массой до 5 кг и длине зарядного трубопровода (металлической трубки) до 5 м специальное заземление может не выполняться.

710. Не допускается пневмозарядание гранулированными алюмо-и тротилсодержащими взрывчатыми веществами без предварительного их увлажнения.

711. Все зарядные устройства должны быть оборудованы узлами, обеспечивающими дозированную подачу воды или смачивающих добавок в заряжаемое взрывчатое вещество.

Транспортирование взрывчатых веществ сжатым воздухом производится только по электропроводящим трубопроводам. Все электропроводящие трубопроводы при механизированном зарядании взрывчатых веществ должны иметь удельное электрическое сопротивление материала не более  $104 \text{ Ом} \times \text{м}$ .

712. Для зарядания шпуров взрывчатым веществом гранулитом-игданитом допускается применение полиэтиленовых и резиновых трубопроводов (шлангов) с удельным объемным электрическим сопротивлением не более  $107 \text{ Ом} \times \text{м}$ .

713. Перед использованием для механизированного зарядания все трубопроводы, применяемые для механизированного зарядания, должны быть проверены на удельное объемное электрическое сопротивление.

714. Не допускается применение для других целей зарядных трубопроводов, применяемых для механизированного зарядания шпуров и скважин.

715. Запрещается пневмозарядание по одному трубопроводу взрывчатых веществ разных типов.

716. Без специального заземления допускается производить пневматическое зарядание шпуров в подземных горных выработках при относительной влажности рудничного воздуха более 70% зарядчиками с металлической зарядной трубкой или с электропроводящим зарядным трубопроводом длиной не более 7 м.

717. В забоях с породами, имеющими удельное объемное электрическое сопротивление выше  $104 \text{ Ом} \times \text{м}$ , при относительной влажности воздуха менее 70%, помимо заземления и применения электропроводящих трубопроводов, необходимо перед заряданием скважин орошать забои и промывать скважины водой, а также увлажнять места заземления.

Определение относительной влажности воздуха в забойном пространстве должно производиться при внедрении пневматического зарядания и далее не реже одного раза в квартал.

Результаты замеров удельного объемного электрического сопротивления и относительной влажности воздуха в забойном пространстве заносятся в Журнал замеров электрического сопротивления горных пород.

718. Перед началом пневматического зарядания все зарядные устройства и трубопроводы, за исключением случаев, оговоренных в настоящих Правилах, должны заземляться местным заземлителем, присоединяться к общему заземлителю или объединяться с заземляющими устройствами для электрооборудования. Местные заземлители устанавливаются на расстоянии, не превышающем 20 м от объекта, подлежащего заземлению.

719. При устройстве местного заземления в качестве заземлителя необходимо применять стальные полосы толщиной не менее 2 мм и площадью не менее  $0,06 \text{ м}^2$  или стальные трубы диаметром не менее 25 мм и длиной 0,3 м. Заземлители из стальных полос должны укладываться в водоотводные каналы или углубления в почве выработок, заполненные водой. Заземлитель из стальной трубы должен быть помещен в шпур глубиной не менее 0,25 м.

720. В качестве заземляющих проводников может применяться стальная проволока или трос сечением не менее  $15 \text{ мм}^2$ .

721. Самоходные машины, на платформе которых смонтированы зарядные устройства, на местах установки для зарядки скважин также должны быть заземлены местным заземлением, кроме того, оснащены заземляющей цепью, обеспечивающей контакт с почвой выработки длиной не менее 25 см.

722. Для подсоединения заземляющих проводников на зарядных машинах должны иметься специальные болты с гайками (диаметром болта не менее 8 мм), а на зарядных трубопроводах заземляющие проводники необходимо закреплять хомутами из стальной полосы сечением не менее 25 мм<sup>2</sup> с такими же болтами и гайками.

723. При наличии в трубопроводе металлических муфт последние должны быть заземлены. Вставка в трубопроводы отдельных участков труб, а также муфт, прокладок, шайб с большим, чем в основном трубопроводе электрическим сопротивлением, не допускается.

724. Электрическое сопротивление зарядной системы относительно заземляющего устройства не должно превышать 107 Ом, а заземляющего устройства - 100 Ом.

725. Осмотр и замер сопротивлений заземляющих цепей зарядного оборудования и транспортных трубопроводов должны производиться перед началом работы. Результаты осмотра и замеров сопротивления заносятся в Журнал осмотра технического состояния и учета работы зарядного оборудования и трубопроводов.

## **Основные мероприятия по борьбе с пылью**

726. При механизированном зарядании должны приниматься меры по предупреждению просыпания взрывчатых веществ, выделения пыли взрывчатых веществ в окружающее пространство, исключающие несанкционированный взрыв или отравление людей, а также меры, обеспечивающие защиту от статического электричества.

727. Для уменьшения пыления и просыпи взрывчатых веществ необходимо:

при зарядании - центрировать конец зарядного трубопровода относительно оси скважины;

выдерживать оптимальное расстояние от конца шланга до заряда (для уменьшения выноса пыли взрывчатых веществ из заряжаемых полостей);

при пневмозарядании алюмо- и тротилсодержащими рассыпными гранулированными взрывчатыми веществами добавлять во взрывчатые вещества воду или смачивающий раствор в количествах, установленных руководством по применению взрывчатых веществ и инструкциями по эксплуатации зарядных устройств. При этом вода или смачивающие добавки в массе взрывчатых веществ должны распределяться равномерно, взрывчатые вещества должны увлажняться или смачиваться в бункере зарядной машины или в начале зарядного трубопровода;

применять устройства для улавливания пыли.

728. С целью исключения выбросов пыли взрывчатых веществ из бункера зарядного оборудования необходимо постоянно поддерживать высоту слоя взрывчатых веществ в бункере не менее 15 - 20 см.

## **Требования безопасности при эксплуатации зарядного оборудования**

729. Зарядное оборудование должно быть доставлено к месту его установки до начала доставки взрывчатых веществ в район подготовки массового взрыва и тщательно заземлено.

730. Перед доставкой зарядного оборудования место его размещения необходимо тщательно осмотреть и принять меры по созданию безопасных условий труда.

731. Зарядное оборудование должно устанавливаться на свежей вентиляционной струе таким образом, чтобы загрязненный пылью взрывчатых веществ воздух при разгрузке мешка в бункер не поступал на рабочее место оператора и рабочих, занятых доставкой и растариванием взрывчатых веществ.

732. При транспортировке, растаривании и зарядании взрывчатых веществ необходимо принимать меры по предупреждению попадания инородных предметов в загрузочный бункер.

733. Запрещается при зарядании превышать давление сжатого воздуха в зарядном устройстве или трубопроводе выше показателей, установленных паспортом или техническими условиями на зарядные машины (устройства) и шланги (трубопроводы). Предельное давление сжатого воздуха должно ограничиваться предохранительным клапаном, а на машинах непрерывного действия - контролироваться по манометру.

Ограничение давления сжатого воздуха или контроль его посредством предохранительного клапана или манометра не предусматривается в случае величины подводимого рабочего давления, не превышающей паспортной для зарядного устройства.

### **Требования к организации работ по пневматическому и механизированному заряданию взрывчатых веществ в подземных выработках**

734. Механизированное зарядание необходимо осуществлять в соответствии с проектно-технической документацией: проектом (паспортом) буровзрывных (взрывных) работ, распоряжком проведения массового взрыва.

735. В проектно-технической документации следует предусматривать организационно-технические мероприятия при подготовке и проведении взрыва, в том числе по подготовке скважин, шпуров или камер к зарядке, мероприятия по приведению в безопасное состояние мест хранения взрывчатых материалов и зарядания (устройство ограждений, перекрытий, оборка заколов). В мероприятиях указывается применяемое при доставке взрывчатых материалов оборудование, тип применяемого зарядного оборудования, мероприятия по отводу статического электричества, безопасные расстояния на период зарядания, монтажа взрывной сети и взрыва, выработки, в которых на период зарядания прекращаются работы.

736. К механизированному заряданию допускаются взрывники, прошедшие обучение в соответствии с требованиями настоящих Правил.

При переводе на работу с новым типом зарядного оборудования взрывники должны быть ознакомлены под подпись с особенностями механизированного зарядания с применением нового зарядного оборудования, его конструкцией, правилами эксплуатации, а при переводе на новые типы взрывчатых материалов - с характеристиками, свойствами и мерами по безопасности при обращении с взрывчатыми материалами.

737. При пневматическом зарядании разрешается назначать помощников взрывнику.

Они должны быть проинструктированы и под непосредственным руководством и контролем взрывника могут выполнять работы, не связанные с управлением зарядным оборудованием, обращением со средствами инициирования, патронами-боевиками.

738. Работники, привлекаемые к выполнению вспомогательных операций при механизированном зарядании, должны быть ознакомлены под подпись с проектом (паспортом) буровзрывных (взрывных) работ, распоряжением проведения массового взрыва.

739. При пневматическом зарядании шпуров и скважин работники, привлекаемые в помощь взрывникам, должны быть под подпись ознакомлены с безопасными методами работы, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

## **Подготовка к пневматическому заряданию**

740. Перед началом работы по механизированному заряданию шпуров, скважин или камер взрывник и руководитель взрывных работ должны:

осмотреть состояние кровли и стенок выработки и принять меры по приведению их в безопасное состояние;

определить наиболее удобные и безопасные места для установки зарядного оборудования, прокладки трубопроводов, размещения взрывчатых материалов;

проверить состояние систем проветривания рабочих мест у оборудования и забоя;

проверить наличие противопожарных средств.

741. Перед началом работы взрывник обязан ознакомиться с техническим состоянием зарядного оборудования и проверить:

состояние узлов оборудования;

исправность подводящих рукавов сжатого воздуха и средств увлажнения взрывчатых веществ;

затяжку узлов крепления;

исправность заземления зарядного оборудования и трубопроводов;

наличие смазки в редукторе и двигателе;

наличие и исправность контрольно-измерительной аппаратуры;

устойчивость связи между оператором зарядной машины и взрывником у места зарядания взрывчатых веществ в скважины (средства связи должны быть заводского изготовления);

наличие предохранительных сеток и решеток;

прочность и плотность всех соединений (не допускается течь масла);

исправность устройств борьбы с пылью.

742. После осмотра машины необходимо проверить ее в работе на холостом ходу и продуть зарядный трубопровод водовоздушной смесью.

743. Результаты осмотра зарядной машины заносятся в Журнал осмотра технического состояния и учета работы зарядной машины.

744. Запрещается пуск зарядного оборудования без предупреждения лиц, участвующих в зарядании.

745. Все движущиеся и вращающиеся части машин должны быть ограждены кожухами или сетками.

746. Загрузка бункера зарядного оборудования и непосредственно зарядание начинается после того, как руководитель взрывных работ убедится в том, что блок и зарядные устройства к этим работам подготовлены.

747. В процессе пневмотранспортирования взрывчатых веществ в бункер зарядной машины или пневмозарядания должны применяться заранее обусловленные команды. Кроме того, должна быть обеспечена оперативная связь заряжающих с диспетчером. При отсутствии связи производить зарядание скважин запрещается.

При загрузке бункера зарядного оборудования взрывчатым веществом, а также зарядании шпуров, скважин или камер при расстоянии между оператором установки и взрывником более 20 м или без прямой видимости между ними также должна быть установлена двухсторонняя связь. Во время работы взрывник (оператор) обязан следить за действиями других членов бригады, поддерживать с ними связь и немедленно реагировать на сигналы. Любой непонятный сигнал должен означать "Стоп".

748. Зарядный трубопровод должен прокладываться таким образом, чтобы исключить его повреждение и пережимы посторонними предметами, а также избежать резких изгибов. Длина трубопровода выбирается из расчета доступа в любую точку заряжаемого забоя. При прокладке трубопровода по восстающим выработкам трубопровод должен быть прикреплен к элементам крепи. В отсутствие крепления в восстающей выработке следует принять меры по фиксации зарядного трубопровода в местах его ввода и вывода из восстающей выработки.

749. Перед подачей взрывчатых веществ в скважины (шпуры) необходимо проверить их глубину и чистоту, а при зарядании горизонтальных и нисходящих скважин - наличие воды. При наличии породы или воды в скважинах (шпурах), их следует продуть.

Зарядание шпуров, скважин и камер, имеющих несколько выходов в выработанное пространство, без предварительной их герметизации не допускается.

## **Пожарная безопасность. Опасные зоны и безопасные расстояния**

750. При механизированном зарядании на расстоянии, определяемом проектом (паспортом) буровзрывных (взрывных) работ, но не ближе 50 м от зарядного оборудования вводится запретная зона. За пределами запретной зоны в пределах опасной зоны допускается нахождение ограниченного распоряжением массового взрыва числа людей.

751. В пределах опасной зоны от места зарядания скважин и стоянки зарядной машины и трубопровода на расстоянии, определяемом проектом (паспортом) буровзрывных (взрывных) работ, но не ближе 50 м, запрещается производить какие-либо работы, непосредственно не связанные с заряданием. Контактная сеть по обе стороны от места зарядания скважины, расположения зарядной машины, взрывчатых веществ, зарядного трубопровода должна быть отключена на расстоянии 50 м, на автоматическом фидерном выключателе должна быть

вывешена табличка "Не включать! Идет зарядание!" и выставлены посты охраны.

752. Места хранения взрывчатых веществ, предназначенных для пневмозарядки, должны быть обеспечены средствами пожаротушения:

2 порошковых огнетушителя емкостью по 10 л, расположенных на расстоянии 2 м от места установки зарядной машины со стороны свежей струи;

2 порошковых огнетушителя емкостью по 10 л, расположенных на расстоянии 2 м от штабеля взрывчатых веществ со стороны свежей струи.

753. В случае хранения взрывчатых веществ в местах зарядания зарядное оборудование должно находиться на безопасном расстоянии, обеспечивающем невозможность передачи детонации от взрывчатого вещества, находящегося в бункере зарядной машины, к ближайшему вагону (штабелю) с взрывчатыми веществами. Безопасное расстояние определяется проектом массового взрыва.

754. Непосредственно у зарядного оборудования разрешается размещать взрывчатые вещества в количествах, установленных проектом (паспортом) буровзрывных (взрывных) работ, но не более сменной производительности оборудования.

755. Складирование порожней тары (мешки, ящики) из-под взрывчатых веществ следует производить в специальном месте, но не ближе 8 м от зарядного оборудования с противоположной стороны от вагона с взрывчатыми веществами. По окончании зарядания порожняя тара из-под взрывчатых веществ должна быть осмотрена, очищена от остатков взрывчатых веществ и уничтожена.

## **Требования безопасности по технике и технологии зарядания**

756. Управление зарядным оборудованием должно осуществляться взрывниками, прошедшими обучение механизированному заряданию на данном виде оборудования.

757. В процессе пневмотранспортирования или пневмозарядания необходимо применять заранее обусловленные команды. Значение команд и порядок подачи должны быть указаны в инструкциях по безопасности работ.

758. Запрещается:

производить одновременное зарядание взрывчатых веществ, содержащих в своем составе тротил или алюминиевую пудру, или смешивать два и более типа взрывчатых веществ;

применять зарядные трубопроводы, покрашенные красками или другими диэлектрическими материалами с удельным электрическим сопротивлением более 106 Ом x см;

использовать в магистралях, пневмотранспортирующих взрывчатые вещества, трубопроводы с непроконтролируемыми свойствами электропроводимости;

использовать подводящие сжатый воздух магистрали к месту зарядания забоев, когда не исключается несанкционированное их отключение;

приступать к заряданию в тупиковых выработках при отсутствии проветривания;

находиться в створе с заряжаемой скважиной (шпуром).

759. Не допускается одновременно производить в одном забое ручное формование

основного заряда с применением высокочувствительных к механическим воздействиям взрывчатых веществ и пневматическое зарядание.

760. Запрещается оставлять просыпь взрывчатых веществ на почве выработок. На месте зарядания под восходящими скважинами необходимо расстилать брезент или другой материал, обеспечивающий полный сбор возможной просыпи взрывчатых веществ. В случае образования просыпи взрывчатые вещества должны быть собраны и уничтожены в установленном порядке.

761. Запрещается использовать для механизированного зарядания взрывчатые вещества, собранные из просыпи, и допускать их скопление под заряжаемыми скважинами и возле зарядного оборудования.

762. При пневмозарядании камер вход в них разрешается только после прекращения процесса механизированного зарядания и полного проветривания камеры.

763. При пневмозарядании температура сжатого воздуха (при работе с автономным компрессором), а также нагрев узлов зарядных устройств, через которые проходят взрывчатые вещества, не должны превышать +60 °С.

764. Механизированная забойка шпуров россыпным забоечным материалом с помощью эжекторов должна производиться при давлении сжатого воздуха не более 0,6 МПа.

765. Допускается производить инициирование зарядов в скважинах промежуточными детонаторами (патронированными взрывчатыми веществами, шашками), при этом скорость детонации промежуточного детонатора должна быть не ниже скорости детонации взрывчатого вещества основного заряда.

766. Введение патрона-боевика или промежуточного детонатора в шпур, скважину, камеру должно осуществляться вручную. Допускается использовать для этой цели забойники и зарядные шланги.

767. При электрическом взрывании допускается только прямое инициирование зарядов. Патрон-боевик с электродетонатором должен вводиться в заряжаемую полость по окончании процесса пневмозарядания и удаления от места зарядания зарядного оборудования.

768. В период пневмозарядания запрещается нахождение электродетонаторов в забое.

769. При применении неэлектрических систем инициирования и взрывании зарядов с помощью детонирующего шнура допускается прямое и обратное инициирование, при этом патрон-боевик должен устанавливаться таким образом, чтобы исключить его смещение при подаче взрывчатого вещества, и обеспечить защиту капсюля-детонатора от механического воздействия потока взрывчатых веществ. Гильза капсюля-детонатора должна быть утоплена в патрон-боевик на всю длину.

Во всех случаях кумулятивная выемка капсюля-детонатора должна быть направлена в сторону заряда.

770. При наличии приточной воды в горизонтальных и нисходящих шпурах (скважинах) после зарядания устьевая незаряженная часть их должна заполняться забойкой, обеспечивающей фильтрацию воды. Инициирование заряда при этом следует производить патроном-боевиком из водоустойчивого взрывчатого вещества или водоустойчивым детонирующим шнуром.

## **Требования безопасности по окончании заряжания**

771. По окончании заряжания взрывник (оператор) должен тщательно продуть сжатым воздухом или промыть водой зарядное оборудование. При этом бункер и полость питателя должны быть тщательно очищены от взрывчатых веществ.

772. При наличии несмываемых остатков взрывчатых веществ оборудование промывается паром или горячей водой в специально отведенном для этих целей месте. Удалять остатки взрывчатых веществ металлическими предметами запрещается.

773. Зарядное оборудование и трубопроводы должны храниться в отдельном помещении. При ежедневном использовании зарядных машин допускается их хранение вблизи места работы в специально отведенных местах.

## **Требования безопасности при возникновении аварийных ситуаций**

774. При возникновении аварийной ситуации процесс заряжания должен быть немедленно остановлен. Взрывник должен отключить аварийно опасное оборудование, предупредить людей о возникшей аварийной ситуации, сообщить об аварийной ситуации руководителю взрывных работ.

775. При прекращении подачи сжатого воздуха взрывник (оператор) должен перекрыть все пусковые устройства.

776. При любых нарушениях связи между взрывником, обслуживающим зарядное оборудование, и взрывником, осуществляющим зарядание скважин на блоке, необходимо прекратить работы до восстановления связи.

777. В случае образования в транспортной системе пробок и неисправностей зарядного оборудования необходимо прекратить зарядание, снять давление воздуха, отсоединить зарядный шланг от машины и принять меры по устранению неполадок. Перед устранением пробки в зарядном трубопроводе его необходимо извлечь из скважины и закрепить. При ликвидации пробки сжатым воздухом (без подачи взрывчатых веществ) трубопровод встряхивается. При невозможности ликвидировать пробку сжатым воздухом взрывчатые вещества вымываются водой.

778. Производство ремонта, смазки и очистки машины от взрывчатых веществ и грязи, а также устранение неполадок в воздухоподводящем рукаве, водяной магистрали и зарядном трубопроводе осуществляется только на остановленной зарядной машине, при снятом давлении воды и воздуха.

## **ХII. Безопасные расстояния при производстве взрывных работ и хранении взрывчатых материалов. Порядок определения безопасных расстояний при взрывных работах и хранении взрывчатых материалов**

779. Безопасные расстояния для людей при производстве взрывных работ (работ с взрывчатыми материалами) должны устанавливаться проектом или паспортом и быть такими,

чтобы исключить несчастные случаи. При этом за безопасное расстояние необходимо принимать наибольшее из установленных по различным поражающим факторам.

Безопасные расстояния от места взрыва до механизмов, зданий, сооружений определяются в проектах буровзрывных (взрывных) работ с учетом конкретных условий.

780. Для защиты зданий и сооружений от сейсмического воздействия при взрывных работах и работах с взрывчатыми материалами масса зарядов взрывчатых веществ должна быть такой, чтобы при взрывании исключались повреждения, нарушающие их нормальное функционирование.

781. При размещении на земной поверхности нескольких объектов с взрывчатыми материалами (хранилищ, открытых площадок, пунктов изготовления, подготовки взрывчатых веществ) между ними должны соблюдаться расстояния, исключающие возможность передачи детонации при взрыве взрывчатых материалов на одном из объектов.

782. Для защиты людей, зданий, сооружений от поражающего действия ударной воздушной волны возможного взрыва на складах взрывчатых материалов, площадках хранения взрывчатых материалов и пунктах производства взрывчатых материалов должны соблюдаться расстояния, обеспечивающие безопасность. Указанные безопасные расстояния рассчитываются от мест нахождения взрывчатых материалов на складах, площадках или пунктах изготовления до мест нахождения людей и размещения охраняемых объектов.

783. Безопасные расстояния для людей при взрывных работах на земной поверхности следует принимать не менее величин, указанных в приложении N 21 к настоящим Правилам.

784. Расстояния, безопасные по разлету отдельных кусков породы (грунта) при взрывании скважинных зарядов рыхления.

Расстояние разл  $r_{\text{разл}}$  (м), безопасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании скважинных зарядов, рассчитанных на разрыхляющее (дробящее) действие, определяется по формуле:

$$r_{\text{разл}} = 1250\eta_s \times \sqrt{\frac{f}{1 + \eta_{\text{заб}}} \times \frac{d}{a}} \quad (1)$$

где  $\eta_s$  - коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом;

$\eta_{\text{заб}}$  - коэффициент заполнения скважины забойкой;

f - коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М. Протодяконова;

d - диаметр взрывающей скважины, м;

a - расстояние между скважинами в ряду или между рядами, м.

Коэффициент заполнения скважин взрывчатым веществом  $\eta_s$  равен отношению длины заряда в скважине  $l_s$  (м) к глубине пробуренной скважины L (м).

$$\eta_z = \frac{l_z}{L},$$

Коэффициент заполнения скважины забойкой  $\eta_{заб}$  равен отношению длины забойки  $l_{заб}$  (м) к длине свободной от заряда верхней части скважины  $l_n$  (м).

$$\eta_{заб} = l_{заб}/l_n,$$

При полном заполнении забойкой свободной от заряда верхней части скважины  $\eta_{заб} = 1$ , при взрывании без забойки  $\eta_{заб} = 0$ .

Коэффициент крепости пород

$$f = \sigma_{сж}/100, \text{ где}$$

$\sigma_{сж}$  - предел прочности пород на одноосное сжатие при стандартном испытании образцов правильной формы, кгс/см<sup>2</sup> (1 кгс/см<sup>2</sup> = 98066,5 Па).

При ведении взрывных работ в горных породах, классификация которых осуществляется по строительным нормам, в случае отсутствия или недостаточной представительности данных по прочностным характеристикам разрабатываемых грунтов ( $\sigma_{сж}$ ) коэффициент крепости  $f$  определяется по формуле:

$$f = (F/2,5)^2,$$

где  $F$  - номер группы взрывааемых грунтов по строительным нормам.

При взрывании серии скважинных зарядов одинакового диаметра с переменными параметрами  $\eta_z$ , а,  $\eta_{заб}$  расчет безопасного расстояния по формуле (1) должен проводиться по наименьшим значениям  $\eta_{заб}$ , а и наибольшему  $\eta_z$  из всех имеющихся в данной серии.

Если взрываемый участок массива представлен породами с различной крепостью, следует в расчете  $r_{разл}$  принимать максимальное значение коэффициента крепости грунта  $f$ . При взрывании параллельно сближенных (кустов, пучков) скважинных зарядов диаметром  $d$  принимается их эквивалентный диаметр

$$d_3 = d\sqrt{N_c},$$

где  $N_c$  - число параллельно сближенных скважин в кусте.

При определении опасных расстояний необходимо учитывать возможные в процессе производства буровзрывных работ отклонения отдельных параметров взрывания скважинных

зарядов  $\eta_{заб}$ , а,  $\eta_{з}$  от принятых проектных значений. Поэтому расчет  $r_{разл}$  по формуле (1) следует проводить с определенным запасом, принимая для этого минимально возможные в процессе производства взрывных работ значения параметров а,  $\eta_{заб}$  и максимально возможное значение  $\eta_{з}$ .

785. При производстве взрывов на косогорах, а также в условиях превышения верхней отметки взрываемого участка над участками границы опасной зоны более чем на 30 м размеры опасной зоны  $r_{разл}$  в направлении вниз по склону должны быть увеличены и безопасные расстояния по разлету отдельных кусков породы (м) рассчитаны по формуле:

$$R_{разл} = r_{разл} \times K_p \quad (2)$$

где  $R_{разл}$  - опасное расстояние по разлету отдельных кусков породы в сторону уклона косогора или местности, расположенной ниже 30 м, считая от верхней отметки взрываемого участка;

$K_p$  - коэффициент, учитывающий особенности рельефа местности.

При взрывании на косогоре

$$K_p = 1 + \operatorname{tg} \beta \quad (3)$$

где  $\beta$  - угол наклона косогора к горизонту, градус.

В тех случаях, когда вместо угла  $\beta$  известно превышение места взрыва над границей опасной зоны,

$$K_p = 0,5 \times \left( 1 + \sqrt{1 + \frac{4 \times H}{r_{разл}}} \right) \quad (4)$$

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

где Н - превышение верхней отметки взрываемого участка над участком границы опасной зоны, м.

Если в каком-либо направлении граница опасной зоны, рассчитанная по формуле (1) или (2), проходит по уклону (склону), необходимо учесть возможное скатывание отдельных кусков породы и увеличить в этом направлении безопасное расстояние. Также необходимо учитывать влияние силы ветра на возможное увеличение дальности разлета кусков породы.

786. Расчетное значение опасного расстояния округляется в большую сторону до значения, кратного 50 м. Окончательно принимаемое при этом безопасное расстояние не должно быть меньше минимальных расстояний, указанных в приложении N 21 к настоящим Правилам.

787. Расстояния, безопасные по разлету отдельных кусков породы при взрывании на выброс

и сброс, должны быть не менее величин, указанных в приложении N 22 к настоящим Правилам, в зависимости от значений показателей действия взрыва заряда  $p$  и линии наименьшего сопротивления  $W$ .

788. При взрывании серии зарядов с различными значениями  $W$  и  $p$  радиус опасной зоны определяется по приложению N 22 к настоящим Правилам. За исходную величину принимается наибольшее значение  $W$  при одинаковых  $p$  или наибольшее значение  $p$  при одинаковых  $W$ . Если же оба значения ( $W$  и  $p$ ) являются переменными, находят такие заряды, у которых сочетание  $W$  и  $p$  дают наибольший радиус зоны. Последнюю принимают в качестве опасной зоны для взрыва данной серии зарядов.

789. Для зарядов с существенно различными значениями  $W$  и  $p$  при образовании протяженной выемки (0,5 км и более) радиус опасной зоны для людей может быть принят различным для разных ее участков.

790. Радиусы зон, опасных по разлету отдельных кусков породы, при взрывах сосредоточенных зарядов рыхления ( $p < 1$ ) определяют следующим образом. Из всех зарядов данной серии выбирается заряд с наибольшей линии наименьшего сопротивления -  $W_{\max}$ . Для этого заряда рассчитывают значение длины той условной линии наименьшего сопротивления ( $W_{\text{нв}}$ ), при которой он явился бы зарядом нормального выброса ( $p = 1$ ).

Поскольку значение принято определять из соотношения  $W_{\text{нв}} = 5W_{\text{рыхл}}/7$ , для рассматриваемого случая  $W_{\text{нв}} = 5W_{\max}/7$ .

Полученное значение  $W_{\text{нв}}$  является отправным для определения радиусов опасных зон по разлету отдельных кусков для людей. Искомые значения радиусов  $r_{\text{разл}}$ , находятся в тех же графах приложения N 22 к настоящим Правилам, которые относятся к зарядам с  $p = 1$  и показаны на горизонтальной строке, соответствующей расчетному значению  $W_{\text{нв}}$ .

791. При определении максимальной высоты разлета отдельных кусков породы при  $p \leq 2$  ее следует приравнивать к значениям, определенным в соответствии с требованиями пунктов 779 - 790 Правил. При  $p > 2$  полученные значения необходимо увеличить в 1,4 раза.

792. Расстояния (м), на которых колебания грунта, вызываемые однократным взрывом сосредоточенного заряда взрывчатых веществ, становятся безопасными для зданий и сооружений, определяются по формуле:

$$r_c = K_r \times K_c \times a \times \sqrt[3]{Q} \quad (5)$$

где:

$r_c$  - расстояние от места взрыва до охраняемого здания (сооружения), м;

$K_r$  - коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого здания (сооружения);

$K_c$  - коэффициент, зависящий от типа здания (сооружения) и характера застройки;

$a$  - коэффициент, зависящий от условий взрывания;

Q - масса заряда, кг.

#### Значения коэффициента $K_r$

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Скальные породы плотные, ненарушенные                                                   | 5  |
| Скальные породы, нарушенные,<br>неглубокий слой мягких грунтов на<br>скальном основании | 8  |
| Необводненные песчаные и глинистые<br>грунты глубиной более 10 м                        | 12 |
| Почвенные обводненные грунты и грунты<br>с высоким уровнем грунтовых вод                | 15 |
| Водонасыщенные грунты                                                                   | 20 |

В тех случаях, когда характеристика грунта не в полной мере соответствует приведенной выше или известна ориентировочно, следует принимать для расчета ближайшее большее значение коэффициента  $K_r$ .

#### Значения коэффициента $K_c$

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Одиночные здания и сооружения<br>производственного назначения с<br>железобетонным или металлическим<br>каркасом | 1   |
| Одиночные здания высотой не более<br>двух-трех этажей с кирпичными и<br>подобными стенами                       | 1,5 |
| Небольшие жилые поселки                                                                                         | 2   |

#### Значения коэффициента $a$

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Камуфлетный взрыв и взрыв на рыхление | 1   |
| Взрыв на выброс                       | 0,8 |
| Взрыв полууглубленного заряда         | 0,5 |

При размещении заряда в воде или в водонасыщенных грунтах значения коэффициента  $a$  следует увеличить в 1,5 - 2 раза.

При взрыве наружных зарядов на поверхности земли сейсмическое действие не учитывается.

Сейсмическая безопасность зданий и сооружений при взрывах предполагает отсутствие повреждений, нарушающих нормальное их функционирование (вероятность появления в отдельных зданиях и сооружениях легких повреждений составляет около 0,1).

793. При одновременном (без замедления) взрывании группы из  $N$  зарядов взрывчатых веществ общей массой  $Q$  в тех случаях, когда расстояния от охраняемого объекта до ближайшего заряда и до наиболее удаленного заряда различаются не более чем на 20%,

безопасное расстояние (м):

$$r_c = N^{1/6} \times K_r \times K_c \times a \times \sqrt[3]{Q} \quad (6)$$

При большем различии в расстояниях охраняемый объект будет находиться вне сейсмически опасной зоны, если будет соблюдаться условие:

$$(K_r K_c a)^3 \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^3} \leq 1 \quad (7)$$

где N - число зарядов взрывчатых веществ;

$q_i$  - масса отдельного заряда взрывчатых веществ, кг;

$r_i$  - расстояние от отдельного заряда взрывчатых веществ до охраняемого объекта, м.

794. При одновременном взрывании N зарядов взрывчатых веществ общей массой Q со временем замедления между взрывами каждого заряда не менее 20 мс безопасное расстояние (м):

$$r_c = \frac{K_r K_c a}{N^{1/4}} \times Q^{\frac{1}{3}} \quad (8)$$

При определении N и Q можно не учитывать заряды, масса которых в 3 раза и более меньше массы максимального заряда взрывающей группы.

В тех случаях, когда расстояние  $r_i$  от крайних зарядов массой  $q_i$  до охраняемого объекта различается более чем на 20%, последний будет находиться вне сейсмически опасной зоны, если будет соблюдаться условие:

$$\left( \frac{K_r K_c a}{N^{1/4}} \right)^3 \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^3} \leq 1 \quad (9)$$

При определении N не учитываются заряды, для которых величина  $q_i / r_i^3$  в 3 раза и более меньше максимальной из всей взрывающей группы.

При взрывании групп зарядов с замедлениями между взрывами в отдельной группе менее 20 мс каждую такую группу следует рассматривать как отдельный заряд с общей массой для группы.

При этом  $r_c$  с определять по формулам (8), (9), где N - число групп.

795. Приведенные в пунктах 792 - 794 настоящих Правил методы определения безопасных расстояний относятся к зданиям, находящимся в удовлетворительном техническом

состоянии.

При наличии повреждений в зданиях безопасные расстояния, определенные по формулам (5) - (9), должны быть увеличены. Это увеличение устанавливается в соответствии с заключениями специализированных (научных, экспертных) организаций. При отсутствии таких заключений безопасные расстояния должны быть увеличены не менее чем в 2 раза.

Указанные методы определения безопасных расстояний неприменимы для зданий и сооружений уникального характера (здания атомных электростанций, башни, высотные здания, монументальные общественные здания) и для ответственных и сложных инженерных сооружений (мосты, реакторы различного назначения, гидротехнические сооружения, радиомачты). Для таких объектов вопросы сейсмической безопасности должны решаться с привлечением специализированных (научных, экспертных) организаций.

Условия взрывания, не предусмотренные пунктами 792 - 795 настоящих Правил, и такие факторы, как направленность сейсмического действия группы зарядов большой протяженности, наличие повреждений зданий при повторяющихся взрывах, особенности сейсмического действия мощных 1000 т взрывчатых веществ и более) взрывов, следует определять с привлечением специализированных (научных, экспертных) организаций.

796. Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны при взрыве на земной поверхности для зданий и сооружений рассчитываются по формулам:

$$r_{\text{в}} = K_{\text{в}} \sqrt[3]{Q} \quad (10)$$

$$r_{\text{в}} = k_{\text{в}} \sqrt{Q} \quad (11)$$

где  $r_{\text{в}}$  - безопасное расстояние от заряда, м;

$Q$  - масса заряда взрывчатых веществ, кг;

$K_{\text{в}}$ ,  $k_{\text{в}}$  - коэффициенты пропорциональности, значения которых зависят от условий расположения и массы заряда, а также от степени допускаемых повреждений зданий или сооружений (приложение N 23 к настоящим Правилам).

Формулы (10) и (11) следует применять для определения безопасных расстояний до зданий (сооружений) от мест изготовления взрывчатых веществ, хранения взрывчатых материалов на складах (хранилища, площадки), мест погрузки, разгрузки и переработки взрывчатых материалов, а также отстоя транспортных средств с ними, от мест взрывов наружных зарядов и зарядов выброса.

Формула (10) должна применяться при допустимости первой - третьей степеней повреждений для открытых (наружных) зарядов массой больше 10 т и для зарядов, углубленных на свою высоту, массой больше 20 т при допустимости первой - второй степеней повреждений. Формулу (11) нужно применять при допустимости первой - третьей степеней повреждений для открытых зарядов массой менее 10 т и первой - второй степеней повреждений - для зарядов, углубленных на свою высоту, с массой менее 20 т, а также для соответствующих зарядов выброса. Кроме того, формула (11) применима при допустимости четвертой - пятой степеней повреждений независимо от массы и расположения заряда.

797. При пользовании приложением N 23 к настоящим Правилам необходимо руководствоваться следующим:

а) при выборе степени повреждения и значений коэффициентов должна учитываться вся совокупность местных условий, причем в сложных случаях в выборе степени безопасности должны участвовать руководитель взрывных работ, представители заинтересованных организаций, владеющих охраняемым объектом, и представитель территориального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности;

б) степень повреждения и значения коэффициентов при выборе местоположения складов взрывчатых материалов должны устанавливаться в зависимости от значимости объектов, расположенных в районе склада.

В общих случаях при расчете безопасных расстояний от складов взрывчатых материалов, пунктов производства взрывчатых веществ и тому подобных объектов до населенных пунктов, авто- и железнодорожных магистралей, крупных водных путей, заводов, складов взрывчатых и огнеопасных материалов и сооружений федерального и регионального значения принимается третья степень повреждения.

Для отдельно стоящих зданий и других сооружений второстепенного значения, автомобильных и железных дорог с небольшим движением, для особо прочных сооружений (стальные и железобетонные мосты, стальные и железобетонные копры, элеваторы, углемойки), а также при расположении складов взрывчатых материалов и тому подобных объектов на высоких берегах (при расчете расстояний до крупных водных путей) принимается четвертая степень повреждения;

Обвалованные хранилища при первой и второй степенях повреждений рассматриваются как наружные заряды. При необходимости принимать в расчетах степени повреждений выше второй обвалованные хранилища приравниваются к зарядам, углубленным на свою высоту.

При расчете безопасных расстояний хранящаяся на складах взрывчатых материалов и пунктах производства взрывчатых веществ аммиачная селитра не учитывается;

в) при определении расстояний до линии электропередачи следует исходить из значений радиуса разлета кусков выбрасываемой взрывом породы, поскольку линии электропередачи относятся к категории конструкций, стойких по отношению к действию ударной воздушной волны;

г) коэффициенты, указанные в приложении N 23 к настоящим Правилам, следует выбирать в зависимости от состояния объекта, для которого устанавливаются безопасные расстояния: чем прочнее этот объект, тем меньшее значение коэффициента может быть принято при расчете в пределах значений, указанных в приложении N 23 к настоящим Правилам;

д) свойства взрывчатых веществ при расчете безопасных расстояний не учитываются.

798. Если защищаемый объект расположен непосредственно за преградой (на опушке густого леса, у подножия холма), стоящей на пути распространения ударной воздушной волны, то безопасное расстояние, определенное по приведенным формулам, может быть уменьшено, но не более чем в 2 раза.

799. При производстве взрыва в узкой долине (ущелье) или между домами улицы безопасное расстояние должно быть увеличено в 2 раза.

800. Если за местом взрыва в радиусе  $1,5\sqrt{Q}$  имеются прочные преграды в виде стен, валов,

в направлении, противоположном этим преградам, безопасное расстояние должно увеличиваться: при расчете по формуле (10) - в 1,3, а по формуле (11) - в 1,4 раза.

801. Для уменьшения поражающей способности ударно-воздушной волны могут быть использованы следующие способы:

а) засыпка (забойка) наружного заряда слоем грунта. При слое засыпки, равном не менее пяти высот заряда над всей площадью его основания, безопасное расстояние может быть уменьшено в 4 раза. Материал засыпки не должен содержать тяжелых предметов (камней, гальки);

б) удаление створок оконных рам или открывание окон и закрепление их в открытом положении; закрывание оконных проемов прочными щитами;

в) защита мешками или ящиками, заполненными песком.

802. Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны при выборе местоположения складов взрывчатых материалов и тому подобных мест хранения взрывчатых материалов, а также при выборе мест размещения иных объектов в отношении складов взрывчатых материалов могут приниматься согласно приложению N 24 к настоящим Правилам.

803. Расстояния, безопасные по действию ударных воздушных волн на застекление при взрывании наружных зарядов и скважинных (шпуровых) зарядов рыхления, определяются в проекте для случаев, когда разрушение стекол недопустимо.

804. При одновременных взрывах наружных и скважинных (шпуровых) зарядов рыхления безопасные расстояния гв по действию ударно-воздушной волны на застекление при взрывании пород VI - VIII групп по классификации строительных норм определяют по формулам:

$$r_{\text{в}} = 200 \sqrt[3]{Q_{\text{э}}} \text{ м, при } 5000 > Q_{\text{э}} \geq 1000 \text{ кг (12)}$$

$$r_{\text{в}} = 65 \sqrt{Q_{\text{э}}} \text{ м, при } 2 \leq Q_{\text{э}} < 1000 \text{ кг (13)}$$

$$r_{\text{в}} = 65 \sqrt[3]{Q_{\text{э}}^2} \text{ м, при } Q_{\text{э}} \leq 2 \text{ кг (14)}$$

где  $Q_{\text{э}}$  - эквивалентная масса заряда, кг.

При взрывании пород IX группы и выше по строительным нормам радиус опасной зоны, определенный по формулам (12) - (14), должен быть увеличен в 1,5 раза, а при взрывании пород V группы и ниже радиус опасной зоны может быть уменьшен в 2 раза.

Эквивалентную массу заряда определяют следующим образом:

а) для наружных зарядов (высотой  $h_{\text{зар}}$  с засыпкой слоем грунта  $h_{\text{зас}}$ ), взрываемых одновременно:

$$Q_3 = K_H Q \quad (15)$$

где  $Q$  - суммарная масса зарядов, кг;

$K_H$  - коэффициент, значение которого зависит от отношения  $h_{заб} / h_{зар}$  ;

### Значение коэффициента $K_H$ для расчета эквивалентной массы заряда при взрывании наружных зарядов, засыпанных грунтом

|                   |   |     |     |     |      |
|-------------------|---|-----|-----|-----|------|
| $h_{зар}/h_{заб}$ | 0 | 1   | 2   | 3   | 4    |
| $K_H$             | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,03 |

б) для группы в количестве  $N$  скважинных (шпуровых) зарядов (длиной менее 12 своих диаметров), взрываемых одновременно:

$$Q_3 = Pl_{зар} K_3 N \quad (16)$$

где  $P$  - вместимость взрывчатых веществ 1 м скважины (шпура), кг;

$l_{зар}$  - длина заряда, м;

$K_3$  - коэффициент, значение которого зависит от отношения длины забойки  $l_{зар}$  к диаметру скважины (шпура)  $d$  (при отсутствии забойки зависит от отношения длины свободной от заряда части скважины  $l_{св}$  к  $d$ );

### Значение коэффициента $K_3$ в зависимости от отношения $l_{заб}/d$ или $l_{св}/d$

|               |   |      |      |       |       |
|---------------|---|------|------|-------|-------|
| $l_{зар} / d$ | 0 | 5    | 10   | 15    | 20    |
| $K_3$         | 1 | 0,15 | 0,02 | 0,003 | 0,002 |
| $l_{св} / d$  | 0 | 5    | 10   | 15    | 20    |
| $K_3$         | 1 | 0,3  | 0,07 | 0,02  | 0,004 |

в) для группы из  $N$  скважинных (шпуровых) зарядов (длиной более 12 своих диаметров), взрываемых одновременно:

$$Q_3 = 12PdK_3N \quad (17)$$

805. Во всех случаях, когда заряды инициируются детонирующим шнуром, суммарная масса взрывчатых веществ сети детонирующего шнура добавляется к значениям  $Q_3$ , вычисленным по формулам (15) - (17).

806. В случае короткозамедленного взрывания под  $Q_э$  и N следует понимать соответственно массу эквивалентного заряда и число зарядов одной группы. При наличии нескольких групп зарядов, взрывааемых с замедлениями, к расчету принимается группа с максимальным  $Q_э$ . Если интервал замедления между группами 50 мс и более, безопасное расстояние определяется по формулам (12) - (14). При интервале замедления от 30 до 50 мс безопасное расстояние, рассчитанное по формулам (12) - (14), должно быть увеличено в 1,2; от 20 до 30 мс - в 1,5 и от 10 до 20 мс - в 2 раза.

Суммарная масса зарядов и число групп замедлений не ограничиваются.

807. Если взрывные работы проводятся при отрицательной температуре воздуха, безопасное расстояние, определенное по формулам (12) - (14), должно быть увеличено не менее чем в 1,5 раза.

808. При взрывах вблизи лечебных, детских учреждений и зданий с большой площадью застекления, значительным скоплением людей вопрос определения безопасных расстояний следует решать с привлечением специализированных (научных, экспертных) организаций.

809. Определение безопасного расстояния по действию ударной воздушной волны на человека.

Расстояние (м), безопасное по действию на человека ударной воздушной волны наружного заряда, следует определять по формуле:

$$r_{\min} = 15 \sqrt[3]{Q} \quad (18)$$

где Q - масса взрываемого наружного заряда взрывчатых веществ, кг.

Формула (18) используется только, если по условиям работ необходимо максимальное приближение работников, производящих взрывание, к месту взрыва. В остальных случаях полученное по формуле расстояние следует увеличивать в 2 - 3 раза.

При наличии блиндажей расстояние, рассчитанное по формуле (18), может быть сокращено не более чем в 1,5 раза.

810. Расстояние  $r_d$ , исключающее возможность передачи детонации от взрыва на земной поверхности одного объекта с взрывчатыми материалами - активного заряда к другому такому объекту - пассивному заряду, определяется по формуле:

$$r_d = K_d \sqrt[3]{Q \cdot b} \quad (19)$$

где:

$r_d$  - безопасное расстояние от центра активного до поверхности пассивного заряда, м;

$K_d$  - коэффициент, значение которого зависит от вида взрывчатых материалов зарядов и условий взрыва (приложение N 25 к настоящим Правилам);

Q - масса взрывчатых веществ активного заряда, кг;

$b$  - меньший линейный размер пассивного заряда (ширина штабеля), м.

При определении коэффициента  $K_d$  для расчета безопасных расстояний по передаче детонации (приложение N 25 к настоящим Правилам) необходимо приравнять:

обвалованные хранилища (объекты) - к зарядам, углубленным на свою высоту в грунт;

необвалованные, расположенные на поверхности хранилища и площадки с взрывчатыми материалами - к открытым зарядам.

811. Определять безопасное расстояние между двумя объектами (хранилищами) следует по формуле (19), считая поочередно каждый объект за активный заряд. За безопасное расстояние между объектами принимается большее из двух рассчитанных. При размещении взрывчатых материалов в расположенных по одной оси хранилищах удлиненной формы безопасное расстояние между ними во всех случаях должно составлять не менее удвоенной ширины большего (по ширине) хранилища.

При любом расположении хранилищ (площадок) безопасное расстояние должно быть не менее разрыва, установленного правилами противопожарной защиты.

Если при проектировании склада взрывчатых материалов необходимо сблизить объекты (хранилища) на расстояние меньшее, чем определено по формуле (19), безопасные расстояния для такого склада взрывчатых материалов должны определяться исходя из суммарного запаса взрывчатых материалов на складе.

Объекты повышенной опасности (хранилища средств инициирования, стационарные пункты растаривания и изготовления взрывчатых веществ, бункеры с взрывчатыми веществами), вместимость которых меньше вместимости основных хранилищ взрывчатых веществ, можно располагать только на таких расстояниях от каждого из хранилищ взрывчатых материалов, чтобы их взрыв не вызывал детонацию взрывчатых материалов в хранилищах.

Это расстояние определяется по формуле (19), причем в качестве активного заряда принимаются взрывчатые материалы, находящиеся на объектах повышенной опасности.

При расчете безопасных расстояний хранящаяся на складах взрывчатых материалов и пунктах производства взрывчатых веществ аммиачная селитра не учитывается.

812. Безопасные расстояния по передаче детонации можно определять также с помощью приложения N 26 к настоящим Правилам.

813. Если пассивный заряд состоит из разных взрывчатых материалов (например, аммонита и тротила), при расчете безопасных расстояний значение коэффициента  $K_d$  выбирается для того взрывчатого материала (из числа входящих в состав заряда), который обладает наибольшей чувствительностью к детонации.

814. При одновременном взрывании зарядов выброса общей массой более 200 т должна быть учтена газоопасность взрыва и установлено безопасное расстояние  $r_g$ , за пределами которого содержание ядовитых газов (в пересчете на условную окись углерода) не должно превышать предельно допустимых концентраций.

815. Безопасное по действию ядовитых газов расстояние  $r_g$ , (м) в условиях отсутствия ветра или в направлении, перпендикулярном к распространению ветра, при взрыве зарядов на выброс определяется по формуле:

$$r_r = 160 \sqrt[3]{Q} \quad (20)$$

где Q - суммарная масса взрываемых зарядов, т.

В направлении, противоположном распространению ветра, радиус газоопасной зоны следует принимать также равным  $r_r$ . По направлению ветра радиус газоопасной зоны  $r_{r1}$  определяется по формуле:

$$r_{r1} = 160 \sqrt[3]{Q(1 + 0,5V_v)} \quad (21)$$

где  $V_v$  - скорость ветра перед взрывом, м/с.

### **Определение безопасных расстояний по воздействию ударной воздушной волны при производстве взрывных работ в подземных горных выработках**

816. Для определения безопасных расстояний по воздействию ударной воздушной волны (далее - УВВ), исключающих травмирование людей, повреждение сооружений и технологического оборудования при производстве взрывных работ в подземных горных выработках, определяется значение избыточного давления на фронте УВВ.

817. Избыточное давление на фронте УВВ следует рассчитывать по формуле: (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

$$\Delta P = \left( 3410 \frac{Q_z}{R \sum S} + 794 \sqrt{\frac{Q_z}{R \sum S}} \right) e^{-\frac{\beta R}{d}} \quad (22)$$

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

где:

$\Delta P$  - избыточное давление на фронте УВВ, кПа;

$Q_z$  - масса одновременно (мгновенно) взорванного эквивалентного заряда, кг. В зависимости от метода производства взрывных работ (взрывы наружных, шпуровых или скважинных зарядов) массу эквивалентного заряда следует рассчитывать в соответствии с указаниями пункта 804 настоящих Правил;

R - расстояние, пройденное УВВ от заряда до расчетной точки, м;

$\sum S$  - суммарная площадь поперечного сечения выработок, примыкающих к заряду взрывчатых веществ, для которых производится расчет давления в УВВ, м<sup>2</sup>;

e - основание натурального логарифма, e=2,71;

$d$  - приведенный диаметр выработки, м:

$$d = 1,12\sqrt{S} \quad (23)$$

$\beta$  - коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности выработок. Значения коэффициентов шероховатости для различных видов крепи приведены в приложении N 29 к настоящим Правилам.

Если заряд взрывается не в тупике выработки, то в формулу (22) следует подставлять суммарное сечение выработок, по которым распространяется УВВ от взрыва.

Если выработка или несколько выработок, по которым распространяется УВВ, переменного сечения, их приведенный диаметр следует определять по формуле:

$$d = \frac{d_1 + d_2 + \dots + d_n}{n} \quad (24)$$

где:

$d_1, d_2, d_n$  - приведенные диаметры соответствующих выработок, м;

$n$  - количество выработок.

При взрывании пород IX группы и выше по строительным нормам (коэффициент крепости  $f = 12 - 20$ ) величина давления в УВВ, определенная по формуле (22), должна быть увеличена в 1,5 раза.

Полученное значение избыточного давления на фронте УВВ не должно превышать предельно допустимого для людей и охраняемых объектов.

Предельно допустимое избыточное давление на фронте УВВ для людей следует принимать 0,1 кг/см<sup>2</sup> (10 кПа).

Перечень предельно допустимых значений избыточного давления на фронте УВВ для некоторых объектов приведен в приложении N 28 к настоящим Правилам.

Если давление в расчетном месте окажется больше предельно допустимого, посты охраны опасной зоны необходимо перенести дальше и произвести повторный расчет.

818. Если на пути движения УВВ по выработкам встречаются местные сопротивления, то определенное по формуле (22) значение величины избыточного давления необходимо разделить на коэффициенты ослабления (усиления), соответствующие каждому местному сопротивлению. Значения коэффициентов ослабления (усиления) для местных сопротивлений приведены в приложении N 30 к настоящим Правилам.

Коэффициенты ослабления давления УВВ в местных сопротивлениях справедливы как для сквозных, так и тупиковых выработок (отводов), если длина последних более четверти пути, пройденного волной. Если же длина тупиковой выработки меньше четверти пройденного волной пути, то такое местное сопротивление в расчет не принимается. Плавные закругления выработок также не учитываются.

819. Расчет давления на фронте УВВ производят отдельно по всем сквозным выработкам, которые сообщаются с зарядами взрывчатых веществ (в зарядной машине, заряжаемых скважине, камере, шпуре).

820. При расчете давления на фронте УВВ в местах установки постов охраны запретной зоны (до ввода опасной зоны) необходимо принимать следующие максимально возможные количества взрывчатых веществ:

при механизированном и пневмозаряжении - максимальную массу взрывчатых веществ, которое размещается в бункере зарядного оборудования, а также максимальную массу одного скважинного, шпурового или камерного заряда;

при заряжении шпуровых, скважинных, камерных зарядов иным способом - максимальную массу взрывчатых веществ в одном шпуре, скважине, камере.

821. При определении границ опасных зон действия УВВ на людей принимается вся масса взрываемого взрывчатых веществ, вне зависимости от используемых замедлений между зарядами.

822. При расчете давления на фронте УВВ для оценки сохранности оборудования, подземных сооружений, коммуникаций и определения параметров защитных устройств для локализации взрыва принимается наибольшая масса одновременно взрываемого взрывчатого вещества в серии замедлений, если интервал замедления между взрывом соседних групп зарядов составляет 50 мс и более. При меньших интервалах замедления принимается суммарная масса взрываемого взрывчатого вещества.

### **ХIII. Проектирование, устройство и эксплуатация молниезащиты складов взрывчатых материалов**

823. Молниезащита складов взрывчатых материалов должна устраиваться независимо от грозовой активности местности. Исключение составляют склады, расположенные выше 66°33' северной широты, которые оборудовать молниезащитой не обязательно.

824. Молниезащиту складов взрывчатых материалов необходимо выполнять в соответствии с проектом.

Порядок расчета зон защиты молниеотводов представлен в Приложении N 31 к настоящим Правилам.

Значения импульсного коэффициента  $a$  в зависимости от типа заземлителя и удельного сопротивления грунта представлены в Приложении N 32 к настоящим Правилам.

Размеры элементов токоотводов, перемычек и заземлителей представлены в Приложении N 33 к настоящим Правилам.

825. Для хранилищ постоянных и временных поверхностных, полууглубленных и углубленных (при толщине покрывающего слоя менее 10 м) складов взрывчатых материалов, расположенных на земной поверхности зданий подготовки взрывчатых материалов, а также пунктов изготовления боевиков с электродетонаторами обязательна защита как от прямых ударов, так и от вторичных воздействий молний.

Стационарные пункты изготовления и подготовки взрывчатых веществ также должны оборудоваться молниезащитой.

826. Площадки для хранения взрывчатых материалов в контейнерах и пункты отстоя транспортных средств с взрывчатыми материалами должны защищаться только от прямого удара молнии. Кратковременные склады взрывчатых материалов (за исключением плавучих складов) молниезащитой могут не оборудоваться.

827. Во время грозы перемещение людей в зоне расположения заземляющих устройств молниезащиты не должно допускаться.

В целях снижения опасности шаговых напряжений следует применять углубленные и рассредоточенные заземлители в виде колец и расходящихся лучей.

828. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, указанных в пункте 825 настоящих Правил, должна выполняться отдельно стоящими стержневыми или тросовыми молниеотводами (приложение N 34 к настоящим Правилам, рисунки 1 и 2), включающими молниеприемники, токоотводы и заземлители.

829. Подводка воздушных проводов к зданиям и сооружениям, защищаемым от прямых ударов молнии, запрещается.

830. Наименьшие допустимые расстояния от токоотвода отдельно стоящего стержневого молниеотвода в точке А на рисунке 1 приложения N 34 к настоящим Правилам до защищаемого сооружения выбираются в зависимости от импульсного сопротивления заземления  $R_{\text{и}}$  по рисунку 3 приложения N 34 к настоящим Правилам.

Наименьшие допустимые расстояния  $S_{\text{в1}}$  и  $S_{\text{в2}}$  (приложение N 34 к настоящим Правилам, рисунок 2) от тросового молниеотвода (соответственно в точках А и С) до защищаемого сооружения определяются по рисункам 4 и 5 приложения N 34 к настоящим Правилам.

Расстояние между молниеотводами и хранилищами должно обеспечивать свободный проезд транспортных средств.

831. Для исключения заноса высоких потенциалов в защищаемые сооружения по подземным металлическим коммуникациям необходимо располагать заземлители защиты от прямых ударов молнии и подводы к ним на расстоянии  $S_{\text{з}}$  от коммуникаций, вводимых в здания или сооружения (приложение N 34 к настоящим Правилам, рисунки 1 и 2), в том числе от электрических кабелей любого назначения. Это расстояние определяется по соотношениям:

$S_{\text{з}} - 0,5R_{\text{и}}$  - расстояние для стержневых молниеотводов, м;

$S_{\text{з}} - 0,3R_{\text{и}}$  - расстояние для тросовых молниеотводов, м.

где  $R_{\text{и}}$  - импульсное сопротивление каждого заземлителя защиты от прямых ударов молнии, Ом.

Расстояние  $S_{\text{з}}$  должно приниматься не менее 3 м, за исключением случаев, когда металлические подземные трубопроводы и кабели не вводятся в защищаемое здание, а расстояние до места их ввода в соседние защищаемые здания более 50 м. Тогда  $S_{\text{з}}$  может быть уменьшено до 1 м.

832. Каждый молниеотвод должен иметь свой заземлитель. Импульсное сопротивление заземлителя для каждого отдельного стержневого молниеотвода и для каждого токоотвода тросового молниеотвода должно быть не более 10 Ом.

В грунтах с электрическим удельным сопротивлением 500 Ом·м и выше допускается

увеличение импульсного сопротивления каждого заземлителя до 40 Ом с удалением молниеотводов от защищаемого сооружения на расстояние согласно пунктов 830 и 831 настоящих Правил. При электрическом удельном сопротивлении грунта более 500 Ом·м допускается уменьшение расстояний  $S_{\text{з}}$  и  $S_{\text{в}}$  до 1 м, если значение  $R_{\text{и}}$  более 25 Ом.

При наличии на складах взрывчатых материалов нескольких хранилищ взрывчатых веществ в районах с электрическим удельным сопротивлением грунтов 1000 Ом·м и выше допускается заземлители каждого молниеотвода объединять в единую заземляющую систему. Импульсное сопротивление системы должно определяться проектом.

Предельно допустимые длины соединительных проводников заземляющей системы в зависимости от электрического удельного сопротивления грунта приведены ниже.

| Электрическое удельное сопротивление грунта, Ом·м           | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10 000 | 20 000 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|--------|
| Предельная длина соединительных проводников заземлителей, м | 100  | 150  | 200  | 250  | 350    | 450    |

Соединительные проводники между отдельными заземлителями должны быть удалены от защищаемых сооружений на расстояния, указанные в пунктах 830 и 831 настоящих Правил.

833. При наличии в хранилищах и зданиях металлических коммуникаций большой протяженности, а также в случаях, когда взрывчатые материалы хранятся в металлических упаковках (коробах), для защиты от электростатической индукции необходимо обеспечивать наложение металлической сетки по крыше здания с соответствующим заземлением и заземление всех металлических конструкций, находящихся в здании.

Заземлитель защиты от вторичных воздействий должен выполняться в виде контура, прокладываемого в земле снаружи хранилища по его периметру на расстоянии 0,5 - 1 м от фундамента на глубине 0,5 м. Сопротивление контура растеканию тока промышленной частоты должно быть не более 10 Ом. Для снижения этого сопротивления допускается присоединять к заземлителю все трубопроводы, расположенные в земле.

В грунтах с электрическим удельным сопротивлением 500 Ом·м и выше сопротивление заземляющего устройства не нормируется.

Заземлители защиты от прямых ударов молнии и защиты от вторичных воздействий должны быть удалены друг от друга на расстояния, не менее указанных в пунктах 831 и 832 настоящих Правил.

При выполнении защиты от электростатической индукции наложением металлической сетки по крыше здания к заземлителю от вторичных воздействий должны присоединяться кратчайшими путями все металлические предметы.

При наличии металлической кровли защиту необходимо осуществлять присоединением кровли к заземлителю защиты от вторичных воздействий путем прокладки вертикальных токоотводов по наружным сторонам зданий на расстоянии до 25 м. Верхние концы токоотводов подлежат соединению с металлом крыши, а нижние - с заземлителем.

Если кровля выполнена из непроводящего материала, то по верху крыши необходимо накладывать металлическую сетку с размером ячеек до 5 х 5 м, выполненную из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм, и присоединять ее токоотводами из того же материала к заземлителю.

834. Для защиты от электромагнитной индукции все проложенные по территории склада трубопроводы, бронированные кабели необходимо соединять друг с другом в местах их сближения менее чем на 10 см, а также через 15 - 20 м их длины при параллельном расположении для того, чтобы не допустить образования незамкнутых контуров. Такие же соединения должны быть сделаны и во всех других случаях сближения металлических протяженных предметов с каркасами стальных конструкций зданий, оборудованием, оболочками кабелей. При этом нужно обеспечить контакты в местах соединения трубопроводов, во фланцах, муфтах. В местах соединения переходное электрическое сопротивление не должно превышать 0,05 Ом на один контакт, в том числе путем устройства дополнительных металлических перемычек из стальной проволоки площадью сечения не менее 16 мм<sup>2</sup> или других проводников соответствующей площади сечения.

835. Защита хранилищ от заноса высоких потенциалов при вводе в них электрических сетей освещения обеспечивается:

а) при бронированных кабелях, проложенных в земле, - присоединением металлической брони и оболочки кабеля к заземлителю защиты от вторичных воздействий, а при его отсутствии - к специальному заземлителю с импульсным сопротивлением не более 10 Ом. Кабели должны быть удалены от заземлителей молниеотводов на расстояние, указанное в пункте 831 настоящих Правил;

б) при небронированных кабелях - путем присоединения к заземлителю, указанному в подпункте "а" пункта 835 настоящих Правил;

в) при кабелях, присоединенных к воздушной линии, - подключением в месте перехода воздушной линии в кабель (приложение N 34 к настоящим Правилам, рисунок 6) металлической брони и оболочки, а также штырей (крючьев) к специальному заземлителю с импульсным сопротивлением  $R_{и1}$  не более 10 Ом.

В месте перехода между жилой кабеля и заземленными элементами должны быть устроены закрытые воздушные промежутки с межэлектродными расстояниями 2 - 3 мм или установлен низковольтный вентильный разрядник. Штыри (крючья) изоляторов воздушной линии на ближней опоре от места перехода линии в кабель должны быть присоединены к заземлителю с импульсным сопротивлением  $R_{и2}$  не более 20 Ом.

В грунтах с электрическим удельным сопротивлением 500 Ом·м и выше допускается увеличение импульсных сопротивлений  $R_{и}$ ,  $R_{и1}$  и  $R_{и2}$ , заземлителей до 40 Ом, а в многолетнемерзлых и скальных грунтах - по проекту.

836. Хранилища, в которых размещаются взрывчатые материалы, нечувствительные к воздействию электростатической или электромагнитной индукции (взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры, детонирующий шнур), оборудовать защитой от вторичных воздействий молнии не обязательно.

#### **XIV. Требования к устройству зарядного, доставочного и**

## **смесительного оборудования, предназначенного для механизации взрывных работ**

837. Требования настоящей главы распространяются на зарядное и смесительное оборудование, применяемое при механизированном зарядании скважин, шпуров и камер на открытых и подземных горных работах, за исключением шахт (рудников), опасных по газу или пыли, а также машины и устройства, используемые при производстве взрывчатых веществ на стационарных пунктах и передвижных установках для доставки взрывчатых веществ и (или) их компонентов к местам ведения взрывных работ, растаривания, измельчения, перегрузки взрывчатых веществ в другие средства механизации (в дальнейшем по тексту - "оборудование").

### **Общие требования**

838. Оборудование должно разрабатываться с учетом физико-химических и взрывчатых свойств намечаемых к использованию взрывчатых веществ: чувствительности к удару и трению, воздействию положительных и отрицательных температур, химической активности и способности образования новых продуктов, электризуемости, склонности к пылению, слеживаемости, расслаиваемости, пригодности к пневмотранспортированию или перекачиванию по трубам и иным свойствам, прямо или косвенно влияющих на безопасность функционирования системы "взрывчатое вещество - оборудование".

839. Конструкция оборудования должна обеспечивать безопасность обслуживающих работников, а также технические характеристики и режимы работы, соответствующие требованиям технической документации на намечаемые к использованию взрывчатые вещества, в том числе:

возможность свободного доступа для осмотра и очистки узлов, где взрывчатые вещества подвергаются механическим воздействиям, а также к местам, где возможно накопление остатков взрывчатых веществ, смазки и иных продуктов;

ограничение механических нагрузок на взрывчатые вещества до безопасных пределов;

защиту рукавов, заземляющих проводников трубопроводов, тяг, электропроводки от истирания при эксплуатации;

соблюдение параметров заданного теплового режима, в том числе исключение перегревов в узлах и деталях, контактирующих со взрывчатыми веществами, и, в необходимых случаях, контроль за температурой;

дозировку компонентов взрывчатых веществ;

установленное пылеподавление;

блокировку от опасного нарушения последовательности операций;

дистанционное управление опасными операциями;

достоверный и своевременный контроль осуществляемых технологических процессов;

световую и (или) звуковую сигнализацию о возникновении или приближении опасных (аварийных) режимов;

840. Узлы и детали оборудования, контактирующие со взрывчатыми веществами, должны

быть выполнены из материалов, не вступающих в химическую реакцию с компонентами взрывчатых веществ, не кородирующих при контакте с аммиачной селитрой и ее растворами, а также не дающих искр при соударениях, нагрузках трения и сдвига. При этом нагруженные детали, работающие в режиме трения, необходимо изготавливать из хромоникелевой стали. Ненагруженные детали могут быть изготовлены из алюминия или его сплавов с содержанием магния не более 1%.

Для изготовления отдельных деталей могут применяться жаростойкие электропроводящие пластмассы достаточной прочности.

Детали изделий, контактирующих со взрывчатыми веществами, не должны изготавливаться из меди, цинка, кадмия, свинца или их сплавов. Это требование распространяется и на материалы покрытия.

841. Узлы с трущимися и соударяющимися деталями, не имеющими прямого контакта со взрывчатыми веществами, но выполненные из материалов, дающих искры, должны быть изолированы от взрывчатых веществ или покрыты пластиком, либо герметично закрыты кожухом, изготовленным из материалов, не дающих искр.

842. Во всех узлах и деталях, где взрывчатое вещество может подвергаться нагрузкам трения, нормальное давление между трущимися поверхностями, независимо от материала, из которого они изготовлены, не должны превышать 4 МПа (40 кгс/см<sup>2</sup>).

843. Во всех случаях, если это не определяется специально регламентированными условиями эксплуатации узлов, конструкция оборудования должна исключать попадание взрывчатых веществ в зазоры между трущимися и соударяющимися деталями.

844. В трактах прохождения взрывчатых веществ не должно быть крепежных деталей (болтов, шпилек, шпонок, пальцев, шплинтов).

845. В резьбовых соединениях вне тракта прохождения взрывчатых веществ необходимо предусматривать шплинтовку или иной способ фиксации крепежных деталей.

846. Тракты прохождения взрывчатых веществ и их компонентов не должны иметь углублений и карманов (мертвых зон), где возможно скопление продуктов.

847. Конструкция узлов оборудования должна исключать возможность попадания смазочных материалов во взрывчатые вещества.

848. При эксплуатации оборудования разогрев поверхностей узлов и деталей, на которые возможно оседание пыли взрывчатых веществ, не должен превышать 60 °С.

849. При необходимости подогрева взрывчатых веществ или их компонентов непосредственно в изделиях, емкостях (бункерах) должна применяться вода или водяной пар с температурой менее 100 °С. Уровень температуры взрывчатого вещества в пределах установленных требований должен обеспечиваться теплоизоляцией. Предельно допустимые температуры перерабатываемых продуктов в оборудовании должны быть указаны в эксплуатационной документации.

850. Все оборудование, коммуникации и емкости с температурой поверхности более 45 °С, с которыми могут контактировать люди, должны быть ограждены или теплоизолированы негорючими составами. Материалы таких коммуникаций и емкостей не должны вступать в химическую реакцию со взрывчатыми веществами и входящими в их состав компонентами. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

851. Узлы оборудования, безопасность работы которых зависит от соблюдения установленных режимов, должны оснащаться контрольно-измерительной, регулирующей и защитной аппаратурой. Системы контроля и управления должны обеспечивать возможность настройки оборудования и аппаратуры на установленный режим работы, поддержание заданных параметров процессов.

Ручки, кнопки, рукоятки управления оборудования должны иметь обозначения, указывающие их назначение. На шкалах контрольно-измерительных приборов должны быть четко обозначены предельно допустимые величины контролируемых параметров (красная черта, стрелка, иное). Органы управления изделиями конструктивно и по исполнению должны исключать возможность самопроизвольного включения (выключения) и обозначаться информационными надписями либо символами.

852. Для контроля за температурным режимом в местах возможного нагрева узлов выше предельно допустимых температур оборудование должно оснащаться датчиками, а также контрольно-измерительными приборами, вынесенными на пульт управления.

853. Конструкция оборудования должна обеспечивать текущий контроль количества заряженного (перегруженного) взрывчатого вещества с использованием весового или объемного способа дозирования. В обоснованных случаях допускается визуальный контроль расхода (остатка) взрывчатого вещества через смотровые окна с делениями или по меткам на зарядном трубопроводе, обмером колонки заряда и др. Точность дозирующих устройств должна быть указана в технической документации.

854. Выброс пыли в атмосферу и концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны при работе оборудования не должны превышать санитарных норм, в том числе для тротила 0,5 мг/м<sup>3</sup>, алюминиевой пудры 2 мг/м<sup>3</sup>, аммиачной селитры 10 мг/м<sup>3</sup>, дизельного топлива 100 мг/м<sup>3</sup>.

В руководствах по эксплуатации оборудования должны указываться меры защиты органов дыхания людей согласно установленным требованиям.

855. Конструкция оборудования должна исключать розлив и просыпь взрывчатых веществ и их компонентов. Для исключения образования опасных концентраций аэрозолей и пыли необходимо предусматривать соответствующие меры с применением специальных устройств.

856. Оборудование с дистанционным управлением, а также работающее в автоматическом режиме должно иметь дублирующие устройства для ручного управления (остановки), расположенные непосредственно на оборудовании.

857. Размещение органов управления должно обеспечивать свободный выход оператора (работающих) из опасной зоны в случаях возникновения аварийных ситуаций.

858. Оборудование, предназначенное для пневмозаряжания шпуров и скважин гранулированными взрывчатыми веществами, должно оснащаться устройством для их регулируемого увлажнения. Смачивающую жидкость (воду или специальные растворы) следует подавать на выходе из камеры смесителя.

Зарядное оборудование должно иметь устройство, автоматически отключающее его в случае прекращения подачи смачивающей жидкости, или оснащаться средством непрерывного контроля за подачей жидкости и взрывчатого вещества.

859. Оборудование, предназначенное для изготовления взрывчатых веществ в процессе заряжания, должно иметь дозирующие устройства, питатели и смесители, обеспечивающие

соответствие состава взрывчатых веществ требованиям технической документации на них. При этом должно обеспечиваться отключение (блокировка) таких органов в случае аварийной остановки одного из них.

860. Все движущиеся части оборудования должны быть ограждены кожухами или иметь конструктивное исполнение, исключающее случайный доступ и травмирование обслуживающих работников.

861. Наружные поверхности узлов и деталей не должны иметь острых кромок.

862. Конструкция оборудования должна исключать попадание во взрывчатые вещества и их компоненты посторонних предметов, веществ, а также атмосферных осадков. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

863. Техническое описание и инструкция (руководство) по эксплуатации должны содержать подробное описание оборудования, его назначение и условия применения, изложение принципов работы, технические характеристики, наименования (типы) взрывчатых веществ, предназначенных для применения с использованием оборудования, а также параметры зарядных полостей и конструкции зарядов, формируемых с применением зарядного оборудования; перечень обязательных работ по техническому обслуживанию оборудования, порядок его выполнения и состав. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

864. Коммутационные аппараты, электродвигатели и аккумуляторные батареи на самоходном шасси должны иметь защитные кожухи в исполнении не ниже IP54.

## **Требования к основным узлам**

865. Оборудование, имеющее дозаторы, выгрузочные люки должно быть снабжено крышками (приспособлениями), исключающими просыпь и пролив взрывчатых веществ при движении и эксплуатационном отстое.

866. Крышки загрузочных люков и люков дозаторов должны иметь замки.

867. Изготовленные из стали крышки и сетки, снимающиеся в процессе эксплуатации, в местах стыков с рамкой люка бункера должны армироваться материалом, смягчающим удар и не дающим искр (резина, эластичный пластик).

868. В целях исключения попадания посторонних предметов в тракт прохождения взрывчатых веществ на загрузочных люках и отверстиях емкостей должны устанавливаться сетки.

Размеры ячеек сеток не должны превышать для граммонитов, гранулошлака, алюмотола - 15 x 15 мм, для прочих взрывчатых веществ и аммиачной селитры - 10 x 10 мм, в случаях перфорированных (круглых) отверстий, соответственно, диаметров: 18 и 12 мм. Во избежание образования пробок при пневмозарядании необходимо соблюдать условие, чтобы размеры ячеек сита составляли не более 1/2 диаметра условного прохода зарядного трубопровода.

869. Конструкция оборудования должна исключать зависание материалов в бункерах, камерах и других накопительных и перепускных узлах.

870. Восстановление сыпучести гранулированных взрывчатых веществ, не содержащих сенсibilизаторов, допускается проводить на измельчителях двух-, одновалкового и

конического типа.

871. Во всех типах измельчителей привод должен иметь устройство, предохраняющее (отключающее) его при перегрузках (попадании твердых примесей).

872. Конструкция двухвалкового измельчителя должна исключать возможность касания валков. Валки могут быть гладкими, рифлеными или зубчатыми. Не допускается применение валков с разной скоростью вращения. Подшипниковые опоры одного из валков необходимо оборудовать амортизаторами.

873. Линейная скорость рабочих органов измельчающих устройств относительно взрывчатого вещества не должна превышать 1 м/с.

874. Применение конструкции, предусматривающих рыхление или просеивание взрывчатых веществ "протиркой", не допускается.

875. Для перемещения гранулированных взрывчатых веществ или их компонентов по внутренним трактам оборудования следует использовать шнековые питатели, вибропитатели, пневмодиафрагмы, пневмотранспорт, другие транспортные механизмы, конструкция которых исключает воздействие на гранулы, приводящее к их разрушению от механических нагрузок. Применение для этих целей колесных, цепных и других подобных устройств не допускается.

876. Количество оборотов шнек-винта диаметром 200 мм и более при горизонтальном и наклонном расположении не должна превышать 90 об/мин., при вертикальном - 150 об/мин.

877. В шнековых транспортерах должна быть исключена возможность запрессовки взрывчатых веществ или их компонентов в торцовых частях шнеков, попадания продуктов в подшипники и трения шнек-винта о внутренние стенки кожуха.

Для исключения запрессовки взрывчатых веществ в торцевых частях шнека в конструкции шнек-винта должна предусматриваться отсечка потока взрывчатых веществ путем применения в торце шнека отбойных витков.

Длина шнеков во всех случаях должна приниматься такой, чтобы исключалось трение его ребер о кожух, в том числе за счет прогиба.

878. Приводы шнековых транспортеров должны подключаться к транспортерам через муфты, предохраняющие от передачи вращающегося момента, превышающего номинальный в 1,3 раза.

879. Для перемещения по трактам оборудования жидких компонентов и льющихся взрывчатых веществ следует использовать шланговые и винтовые насосы.

880. Ленточные транспортеры для подачи взрывчатого вещества должны иметь защиту от пробуксовки и оборудоваться системой, обеспечивающей дублированное отключение в любой точке по длине. Ширина транспортной ленты должна соответствовать конструкции транспортера и составлять не более полуторной ширины мешка со взрывчатым веществом. При транспортировании гранулированных взрывчатых веществ насыпью ширина ленты должна быть не менее чем в 3 раза шире навала взрывчатого вещества на ленте.

Конструкция ленточных конвейеров должна исключать попадание взрывчатых веществ на натяжные барабаны и опорные ролики, а также обеспечивать очистку транспортной ленты от прилипших частиц взрывчатых веществ.

В конвейерах разрешается применять только ленты, изготовленные из

трудновоспламеняемых материалов.

881. В качестве дозирующих устройств на зарядном оборудовании могут применяться:

- для гранулированных взрывчатых веществ - шнековые, объемные (камерные) и весовые дозаторы, а также калиброванные отверстия;
- для льющихся взрывчатых веществ и компонентов - объемные дозаторы, винтовые и шланговые насосы.

882. При применении гранулированных взрывчатых веществ на выходные патрубки дозирующих и зарядных устройств следует устанавливать фильтры.

883. Конструкция оборудования должна обеспечивать скорость движения частиц взрывчатых веществ относительно неподвижной или движущейся поверхности не более 5 м/с.

884. В случаях, когда вал приводит в движение исполнительные органы измельчающих, перемещающих, транспортирующих или дозирующих устройств, расположенных в камерах или полостях, где может находиться взрывчатое вещество, подшипники вала должны быть выносными. Видимый разрыв между подшипниками и стенкой, отделяющей тракт прохождения взрывчатого вещества, должен составлять не менее 40 мм. Устройство подвесных подшипников, расположенных внутри потока взрывчатого вещества, не допускается.

В месте прохождения вала через стенку, отделяющую тракт движения взрывчатого вещества, необходимо размещать уплотнения.

885. Выносные подшипники должны герметизироваться установкой сальников в крышках подшипников.

Редукторы и подшипниковые узлы должны иметь конструкцию, предохраняющую от утечки масла и исключаящую попадание в них влаги, грязи и пыли.

886. Во всех случаях прокладочные и набивочные (уплотняющие) материалы должны не вступать в химическую реакцию со взрывчатыми веществами и их компонентами.

887. Емкости для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей на зарядных машинах должны иметь гасящие перегородки или предохранительные клапаны в виде мембран, рассчитанных на выдавливание содержимого при давлении на 0,05 МПа выше предельно допустимого или плавкий элемент, разрушающийся при температуре 110 - 115 °С.

Предохранительные клапаны следует располагать в верхней части емкости. Необходимо предусматривать меры, защищающие клапаны от любых повреждений.

888. Степень наполнения емкостей для горючих легковоспламеняющихся жидкостей и растворов окислителей не должна превышать 90% их вместимости.

889. Для обслуживания загрузочных люков, расположенных на высоте более 1,5 м от уровня пола (площадок) необходимо предусматривать рабочие площадки, оборудованные лестницами для подъема, ограждениями и поручнями.

## **Защита от статического электричества**

890. Конструкции оборудования должны предусматривать меры, предупреждающие накопление зарядов статического электричества в опасных пределах путем:

заземления электропроводящих узлов и деталей; увлажнения взрывчатого вещества;

применения электропроводящих материалов (с удельным электрическим сопротивлением не выше  $10^4$  Ом.м).

891. Заземлению подлежат все электроизолированные между собой части оборудования, в которых происходит электризация перерабатываемых взрывчатых веществ.

В пневмозарядных устройствах порционного действия с разовой дозой гранулированных взрывчатых веществ массой до 5 кг при длине зарядного трубопровода до 5 м специальное заземление не обязательно.

892. Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного для защиты от статического электричества, не должно превышать 100 Ом.

893. Сопрягаемые узлы и детали изделий, на которых возможно накопление зарядов статического электричества, должны быть электрически связаны с заземляющим контуром проводящими перемычками. В этих целях допускается использование болтов, шпилек, арматуры гидро-, пневмо- и электропроводок.

Для присоединения заземляющих проводников в конструкции оборудования необходимо предусматривать болты с гайками диаметром не менее 10 мм. Инвентарный заземляющий проводник должен иметь сечение не менее 6 мм<sup>2</sup>.

894. Заземляющие крепления должны устанавливаться на выступающих площадках, приливах или приваренных планках. Место крепления заземлителя должно иметь выделяющееся обозначение (стрелка, надпись). Для заземления металлических элементов трубопроводов допускается использование металлических хомутов сечением не менее 25 мм<sup>2</sup>.

895. Зарядное и смесительно-зарядное оборудование, монтируемое на колесной базе с неэлектропроводящими покрышками, необходимо заземлять проводящими элементами (цепи, плетеные металлические шины).

896. Для уменьшения образования зарядов статического электричества в конструкции оборудования при пневмозарядании следует предусматривать устройства для дозированного смачивания взрывчатых веществ водой или специальными составами.

897. Штуцера для присоединения зарядных трубопроводов должны изготавливаться из электропроводящих материалов.

898. На оборудовании разрешается применение ременных передач (плоские, клиновые), а также транспортерных лент, с удельным электрическим сопротивлением, не превышающим  $10,0 \text{ кОм} \cdot \text{м}$ . Также допускается использование конвейерных лент с поверхностным удельным электрическим сопротивлением до 300,0 МОм, если скорость их движения не превышает 1,5 м/с.

899. Тканевые рукава, направляющие поток взрывчатого вещества от выгрузочного люка растаривающей установки (бункера накопителя) в зарядную машину или от зарядной машины в устье скважины, должны обрабатываться растворами поверхностно-активных веществ, не вступающих в химическую реакцию с компонентами взрывчатых веществ. Периодичность обработки рукавов поверхностно-активными веществами следует определять в соответствующей инструкции, утвержденной техническим руководителем организации, эксплуатирующей оборудование.

Зарядные рукава, предназначенные для подачи в скважины и шпурь водосодержащих взрывчатых веществ, могут быть резинотканевыми.

Независимо от материала рукавов, конструкции их креплений должны обеспечивать контакт рукавов с заземленными металлическими узлами зарядного оборудования.

900. Не допускается применение в оборудовании подшипников или вкладышей к ним из неэлектропроводящих материалов.

901. Меры по защите от статического электричества должны указываться в эксплуатационной документации.

## **Техническое обслуживание оборудования**

902. Техническое обслуживание зарядного, смесительного и доставочного оборудования должно проводиться в порядке, установленном техническим руководителем организации.

903. Конструктивные изменения и замена материалов без согласования с организацией-разработчиком не допускаются.

904. Пункт утратил силу. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

*Приложение N 1  
к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

*Рекомендуемый образец*

## **АКТ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

Комиссия в составе:

Председатель \_\_\_\_\_  
(должность, организация, фамилия и инициалы)

члены комиссии:

1. \_\_\_\_\_  
(должность, организация, фамилия и инициалы)
2. \_\_\_\_\_  
(должность, организация, фамилия и инициалы)
3. \_\_\_\_\_  
(должность, организация, фамилия и инициалы)

назначенная приказом (распоряжением) N \_\_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

провела приемочные испытания \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование продукции)

в соответствии с программой и методикой испытаний \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование и обозначение документа)

и письмом Ростехнадзора \_\_\_\_\_  
(N, дата)

в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

В результате приемочных испытаний комиссия установила:

1. Результаты проверки соответствия состава и комплектности продукции технической документации.
2. Данные и результаты испытаний продукции согласно программе и методике испытаний в конкретных производственных условиях.
3. Общая оценка показателей качества продукции по результатам испытаний и соответствия требованиям технического задания (преимущества, недостатки).
4. Дополнительные данные.

В процессе проведения испытаний членами комиссии были сделаны следующие замечания (в случае их наличия): \_\_\_\_\_

На основании результатов приемочных испытаний комиссия считает предъявленную продукцию

\_\_\_\_\_  
(наименование продукции)

выдержавшей (невыдержавшей) приемочные испытания в конкретных производственных условиях и соответствующей требованиям технической документации.

Предлагается:

---

(рекомендации о постановке продукции на производство, постоянном применении в  
конкретных производственных условиях, доработке, уточнении технической  
документации)

---

---

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

*Приложение N 2  
к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

*Рекомендуемый образец*

## **АКТ ИСПЫТАНИЙ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ**

N \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

---

вид контроля (причина проведения испытаний)

Испытания проведены на складе \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

комиссией в составе: \_\_\_\_\_

заведующего складом взрывчатых материалов, взрывника (лаборанта по испытанию взрывчатых материалов)

### Паспортные данные взрывчатых материалов

| Наименование взрывчатых материалов | Завод-изготовитель | Номер партии | Дата изготовления | Гарантийный срок хранения | Дата поступления | Примечание |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------|
| 1                                  | 2                  | 3            | 4                 | 5                         | 6                | 7          |

1. Результаты наружного осмотра тары и взрывчатых материалов:
2. Результаты физического обследования взрывчатых материалов:
3. Результаты испытаний (на полноту детонации, на полноту и равномерность горения, другие исследования в соответствии с технической документацией):

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец \_\_\_\_\_ от партии N \_\_\_\_  
(наименование взрывчатых материалов)

Удовлетворяет (не удовлетворяет)  
требованиям

\_\_\_\_\_  
(наименование стандарта, технических  
условий)

Партия N \_\_\_\_\_  
(наименование взрывчатых материалов)

допускается (не допускается) к взрывным  
работам

\_\_\_\_\_  
(условия выполнения взрывных работ)

Подписи:

*Приложение N 3  
к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых*

материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ УЧЕТА ИСПЫТАНИЙ ВЗРЫВЧАТЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

наименование склада (шахты, рудника, карьера)

1. Взрывчатые вещества

| Организация-изготовитель | Номер партии | Дата изготовления | Гарантийный срок хранения, мес. | Дата испытаний | Выдержало (да) или не выдержало (нет) |                 |            |                  |       |
|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-------|
|                          |              |                   |                                 |                | осмотр внешнего вида упаковки         | наружный осмотр | экссудацию | содержание влаги | и др. |
| 5                        | 6            | 7                 | 8                               | 9              | 10                                    | 11              | 12         | 13               |       |
|                          |              |                   |                                 |                |                                       |                 |            |                  |       |

2. Средства инициирования

| Дата изготовления | Гарантийный срок хранения, мес. | Дата испытаний | выдержало (да) или не выдержало (нет) испытание |                 |                           |                    |         |                       |
|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
|                   |                                 |                | осмотр внешнего вида упаковки                   | наружный осмотр | средства электровзрывания | огнепроводный шнур |         | детонирующее вещество |
|                   |                                 |                |                                                 |                 | электрическое             | скорость,          | полноту | Восприимчивость       |

|   |   |   |   |    | сопротивление | полноту и<br>равномерность<br>горения | горения<br>после<br>замачивания<br>в воде | и полноту<br>детонации |
|---|---|---|---|----|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11            | 12                                    | 13                                        | 14                     |
|   |   |   |   |    |               |                                       |                                           |                        |

*Приложение N 4*  
*к Федеральным нормам и правилам*  
*в области промышленной безопасности*  
*"Правила безопасности при производстве,*  
*хранении и применении взрывчатых*  
*материалов промышленного назначения",*  
*утвержденным приказом Федеральной*  
*службы по экологическому,*  
*технологическому и атомному надзору*  
*от 3 декабря 2020 г. N 494*

Обложка

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Единая книжка взрывника

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Стр. 1

---

(наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти  
в области промышленной безопасности)

---

(наименование организации, проводившей обучение)

Место  
Фотографии

М.П. территориального органа  
федерального органа исполнительной власти

в области промышленной безопасности

## ЕДИНАЯ КНИЖКА ВЗРЫВНИКА

N \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_

Отчество (при наличии) \_\_\_\_\_

Имеет право \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Выдана " \_\_\_\_\_ "

\_\_\_\_\_ г.

Стр. 2

Квалификационной комиссией \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

на основании протокола от " \_\_\_\_\_ "

\_\_\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.  
территориального органа  
федерального органа исполнительной  
власти в области промышленной  
безопасности

Председатель квалификационной комиссии

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Представитель организации, проводившей  
обучение

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Личная подпись лица, получившего ЕКВ  
Стажировку прошел с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
по " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы руководителя взрывных работ организации)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.  
организации (при наличии)

Личная подпись лица, получившего ЕКВ \_\_\_\_

Стр. 3 - 7

(Всего в Единой книжке взрывника 5 таких страниц. Их заполнение производится при каждом получении дополнительных прав.)

Получил дополнительно право

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Квалификационной комиссией \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

на основании протокола от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_

М.П.  
территориального органа  
федерального органа исполнительной  
власти в области промышленной  
безопасности

Председатель квалификационной комиссии

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Представитель организации, проводившей \_\_\_\_\_

обучение \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Личная подпись лица, получившего ЕКВ  
Стажировку прошел

с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
по " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы руководителя взрывных работ организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.  
организации (при наличии)

Личная подпись лица, получившего ЕКВ \_\_\_\_\_

## **Сводный перечень серий для заполнения и регистрации Единых книжек взрывника**

| Серия | Наименование территории |
|-------|-------------------------|
| 01.   | г. Москва               |
| 02.   | Московская область      |
| 03.   | Рязанская область       |
| 04.   | Смоленская область      |
| 05.   | Тверская область        |
| 06.   | Белгородская область    |
| 07.   | Курская область         |
| 08.   | Брянская область        |
| 09.   | Калужская область       |
| 10.   | Орловская область       |
| 11.   | Тульская область        |
| 12.   | Воронежская область     |
| 13.   | Липецкая область        |
| 14.   | Тамбовская область      |
| 15.   | Владимирская область    |
| 16.   | Ивановская область      |
| 17.   | Костромская область     |

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 18. | Ярославская область                             |
| 19. | г. Санкт-Петербург                              |
| 20. | Ленинградская область                           |
| 21. | Калининградская область                         |
| 22. | Новгородская область                            |
| 23. | Псковская область                               |
| 24. | Республика Карелия                              |
| 25. | Республика Коми и Ненецкий автономный округ     |
| 26. | Мурманская область                              |
| 27. | Архангельская область                           |
| 28. | Вологодская область                             |
| 29. | Ростовская область                              |
| 30. | Краснодарский край и Республика Адыгея (Адыгея) |
| 31. | Республика Ингушетия                            |
| 32. | Республика Дагестан                             |
| 33. | Чеченская Республика                            |
| 34. | Кабардино-Балкарская Республика                 |
| 35. | Ставропольский край                             |
| 36. | Карачаево-Черкесская Республика                 |
| 37. | Республика Северная Осетия - Алания             |
| 38. | Астраханская область                            |
| 39. | Волгоградская область и Республика Калмыкия     |
| 40. | Нижегородская область                           |
| 41. | Республика Башкортостан                         |
| 42. | Республика Марий Эл                             |
| 43. | Республика Татарстан (Татарстан)                |
| 44. | Чувашская Республика                            |
| 45. | Республика Мордовия                             |
| 46. | Удмуртская Республика                           |
| 47. | Кировская область                               |
| 48. | Пермский край                                   |
| 49. | Оренбургская область                            |
| 50. | Пензенская область                              |
| 51. | Саратовская область                             |
| 52. | Ульяновская область                             |
| 53. | Самарская область                               |
| 54. | Свердловская область                            |
| 55. | Курганская область                              |
| 56. | Челябинская область                             |
| 57. | Тюменская область                               |
| 58. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра        |
| 59. | Ямало-Ненецкий автономный округ                 |
| 60. | Новосибирская область                           |
| 61. | Омская область                                  |
| 62. | Томская область                                 |
| 63. | Республика Алтай и Алтайский край               |

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 64. | Республика Бурятия                                                   |
| 65. | Республика Хакасия и Республика Тыва                                 |
| 66. | Красноярский край, кроме г. Норильск (Норильский промышленный район) |
| 67. | Иркутская область                                                    |
| 68. | Кемеровская область (Кузбасс)                                        |
| 69. | Забайкальский край                                                   |
| 70. | г. Норильск (Норильский промышленный район)                          |
| 71. | Хабаровский край, Еврейская автономная область                       |
| 72. | Амурская область                                                     |
| 73. | Республика Саха (Якутия)                                             |
| 74. | Приморский край                                                      |
| 75. | Камчатский край                                                      |
| 76. | Магаданская область                                                  |
| 77. | Сахалинская область                                                  |
| 78. | Чукотский автономный округ                                           |
| 79. | г. Севастополь                                                       |
| 80. | Республика Крым                                                      |

*Приложение N 5*  
*к Федеральным нормам и правилам*  
*в области промышленной безопасности*  
*"Правила безопасности при производстве,*  
*хранении и применении взрывчатых*  
*материалов промышленного назначения",*  
*утвержденным приказом Федеральной*  
*службы по экологическому,*  
*технологическому и атомному надзору*  
*от 3 декабря 2020 г. N 494*

*Рекомендуемый образец*

## ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОТКАЗОВ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ

| N<br>п/п | Дата,<br>смена<br>взрывания | Наименование<br>места взрыва | Всего<br>зарядов,<br>шт. | Результаты взрыва     |                      | Подпись<br>взрывника,<br>выявившего<br>отказ | Ликвидировано<br>отказов | Дата,<br>смена | Подпись<br>взрывника,<br>проводившего<br>ликвидацию | Подпись<br>руководителя<br>взрывных<br>работ |
|----------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                             |                              |                          | взорвалось<br>зарядов | произошло<br>отказов |                                              |                          |                |                                                     |                                              |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |                              |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | отказов | руководи<br>ликвида<br>отказ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | 11                           |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |                              |

*Приложение N 6*  
*к Федеральным нормам и правилам*  
*в области промышленной безопасности*  
*"Правила безопасности при производстве,*  
*хранении и применении взрывчатых*  
*материалов промышленного назначения",*  
*утвержденным приказом Федеральной*  
*службы по экологическому,*  
*технологическому и атомному надзору*  
*от 3 декабря 2020 г. N 494*

## МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ

| Условия взрывания   | Минимально допустимое расстояние (м) между смежными шпуровыми зарядами при применении взрывчатых веществ класса |          |     |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|
|                     | II                                                                                                              | III - IV | V   | VI   |
| По углю             | 0,6                                                                                                             | 0,6      | 0,5 | 0,4  |
| По породе:          |                                                                                                                 |          |     |      |
| при $f < 7$         | 0,5                                                                                                             | 0,45     | 0,3 | 0,25 |
| при $f = 7 \div 10$ | 0,4                                                                                                             | 0,3      | -   | -    |

*Приложение N 7*  
*к Федеральным нормам и правилам*  
*в области промышленной безопасности*  
*"Правила безопасности при производстве,*  
*хранении и применении взрывчатых*  
*материалов промышленного назначения",*  
*утвержденным приказом Федеральной*

службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494

Рекомендуемый образец

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)  
УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_

# ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАССОВОГО ВЗРЫВА

## 1. Общая часть

Шахта (рудник) \_\_\_\_

участок \_\_\_\_ горизонт \_\_\_\_ м

Назначение взрыва \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подэтаж (блок, панель) N \_\_\_\_

Время производства взрыва \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

\_\_\_\_\_  
(день)

\_\_\_\_\_  
(месяц)

\_\_\_\_\_  
(год)

Ответственный руководитель массового взрыва

\_\_\_\_\_  
(фамилии, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(должность)

## 2. Показатели массового взрыва



|  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

Одинаковые показатели могут указываться общей записью вертикально в соответствующей графе.

#### 4. Приложения к техническому расчету

1. Планы по горизонтам или выкопировки из них с указанием опасных зон по факторам опасного воздействия ударных воздушных волн и ядовитых газов.
2. Планы и разрезы по подэтажу (блоку, панели) с откорректированными геолого-маркшейдерскими данными.
3. Схемы расположения скважин, шпуров, камер.
4. Схемы взрывной (электровзрывной) сети с расчетом силы тока, поступающей к каждому электродетонатору, и интервалов замедлений.
5. Схема вентиляции с расчетом времени проветривания.
6. Акт технической готовности к производству массового взрыва.
7. Список лиц, назначенных для проведения работ по подготовке и проведению массового взрыва, в том числе отдельно в запретной зоне.
8. План обслуживания аварийно-спасательным формированием работ по подготовке, проведению и ликвидации последствий массового взрыва.

Согласовано:

Фамилии руководителей служб организации, принимающих участие в подготовке, проведении и ликвидации последствий массового взрыва:

—  
—  
—

Проектировал

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Проект проверил

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Приложение N 8  
к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

*Рекомендуемый образец*

## **РАСПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО ВЗРЫВА**

Ответственный руководителя массового взрыва \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **1. Доставка взрывчатых материалов**

Взрывчатые вещества доставляются с \_\_\_\_\_

склада по маршруту N \_\_\_\_\_

на погрузочно-разгрузочную площадку шахты \_\_\_\_\_

автомобилями \_\_\_\_\_, перегружаются в специальные  
NN \_\_\_\_\_

вагоны и опускаются по стволу \_\_\_\_\_

в руддвор горизонта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Вагоны с взрывчатыми веществами формируются в электровозный состав, которым по маршруту \_\_\_\_\_

доставляются к зарядной машине, установленной \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Временное хранение взрывчатых веществ осуществляется в выработках \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Средства инициирования доставляются со склада взрывниками

\_\_\_\_\_ по маршруту \_\_\_\_\_  
Ответственный за доставку взрывчатых веществ:

на поверхности \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

в шахте \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за доставку средств инициирования \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Перечень лиц, занятых ежемесячно на доставке взрывчатых материалов, зарядании скважин, обслуживании зарядных машин, изготовлении и вводе боевиков, монтаже взрывной сети, охране запретных и опасных зон, составляется на шахте (руднике) и заносится в книгу нарядов или прилагается к проекту.

Ответственный за выделение людей на указанные работы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

## 2. Заряжание скважин (шпуров), камер

Электроэнергию в блоке N \_\_\_\_\_, панель N \_\_\_\_\_ отключить "\_\_\_" \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ в \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

При этом обесточить электроустановки, контактные провода и кабели, в том числе кабели осветительной сети, кроме имеющих напряжение 42 В, в радиусе (по выработкам от мест расположения зарядных машин, вагонов с взрывчатыми веществами и зарядов на все время производства работ по заряданию)  
\_\_\_\_\_ м.

Ответственный за отключение  
электроэнергии в блоке и  
установку закороток

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Начало заряжания \_\_\_ час. \_\_\_ мин. "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Окончание заряжания \_\_\_ час. \_\_\_ мин. "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

С момента доставки взрывчатых веществ в блок N \_\_\_\_\_ работы в районе \_\_\_\_\_ зоны от мест хранения взрывчатых веществ и зарядной машины прекращаются, а люди, не связанные с доставкой и заряданием, выводятся за пределы зоны

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать зону)

Очередность заряжания: \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ежесменно в блоке работает \_\_\_\_ человек.

Ответственный за заряжание и вывод людей из запретной (опасной) зоны

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

### 3. Ввод боевиков

Все люди, не связанные с изготовлением и вводом боевиков в заряды, к \_\_\_ час. \_\_\_ мин. "\_\_\_"  
\_\_\_\_\_ г. выводятся за пределы зоны

\_\_\_\_\_.  
(указать зону)

Начало ввода боевиков \_\_\_ час. \_\_\_ мин.;

окончание \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Для бескапсюльного взрывания зарядов боевики изготавливаются

\_\_\_\_\_.  
(указать места)

Для электровзрывания боевики изготавливаются через \_\_\_ часов после окончания заряжания, удаления зарядных машин, зарядных труб и остатков взрывчатых веществ.

Ответственный за изготовление и ввод боевиков и вывод людей из запретной  
(опасной) зоны \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указать зону, должность, фамилию, инициалы ответственного)

### 4. Монтаж взрывной сети

Отключение электроэнергии и установка закороток в шахте производится в \_\_\_ час. \_\_\_ мин.  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Ответственный за отключение электроэнергии и установку закороток \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Люди, не связанные с монтажом взрывной сети, выводятся за пределы опасной зоны  
\_\_\_\_\_ в \_\_\_ час. \_\_\_ мин. "\_\_\_"  
\_\_\_\_\_ г.

Начало монтажа взрывной сети \_\_\_ час. \_\_\_ мин. "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Окончание монтажа взрывной сети \_\_\_ час. \_\_\_ мин. "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Ответственный за монтаж взрывной сети и вывод людей из опасной зоны

\_\_\_\_\_  
(указать зону)

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Выпрямительная станция \_\_\_\_

подключается к шахтной силовой сети \_\_\_\_

Электровзрывная сеть подключается к выпрямительной станции или к двум фазам силового трансформатора через контактор (магнитный пускатель), или к электронному устройству, взрывному прибору

\_\_\_\_\_  
(указать)

Ответственный \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Закоротки на шахтной  
силовой сети  
устанавливаются \_\_\_\_\_

Снятие закороток на шахтной силовой сети проводится по распоряжению ответственного за массовый взрыв после доклада ответственного за монтаж

взрывной сети \_\_\_\_  
о выводе людей из опасной зоны.

Место взрывной станции \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ответственный за проверку взрывной сети \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за включение источника  
тока на производство массового взрыва

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

(включение источника тока проводится по письменному указанию ответственного  
руководителя взрыва после получения им письменных подтверждений руководителей  
участков о том, что все люди выведены за пределы опасной зоны)

\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
(указать зону)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

## 5. Проветривание района взрыва

Ответственный за вызов и ознакомление аварийно-спасательных формирований с  
районом массового взрыва

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за вентиляцию района массового взрыва, шахты (рудника)

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Проветривание района взрыва производится следующим образом:

Время проветривания \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Проветривание контролируется в следующем порядке:

## 6. Опасные зоны по действию ударных воздушных волн на период подготовки массового взрыва

Опасные зоны устанавливаются на период выполнения следующих работ:

На время заряджания

В опасную зону входят выработки \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать зону)

Места выставления постов (или предупредительных знаков)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ответственный за расстановку и снятие постов и предупредительных знаков

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

На время ввода боевиков

В опасную зону входят выработки \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать зону и перечислить выработки)

На границе этой зоны посты выставляются в следующих местах:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать номера постов, места их расположения, фамилии и инициалы постовых)

Ответственный за расстановку и снятие постов \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

На время монтажа (и проверки) взрывной сети

В опасную зону входят выработки \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать зону и перечислить выработки)

На границе этой зоны посты выставляются в следующих местах:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать номера постов, места их расположения, фамилии и инициалы постовых)

Ответственный за расстановку и снятие постов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

На время проверки взрывной сети и взрыва зарядов взрывчатых веществ

В опасную зону входят выработки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указать зону и перечислить выработки)

Места выставления постов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать номера постов,  
фамилии и инициалы  
постовых)

Посты охраны опасной зоны на поверхности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать номера постов, места их расположения,  
фамилии и инициалы постовых)

Ответственный за расстановку и снятие постов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

## **7. Допуск людей в шахту и другие мероприятия**

Спуск горноспасателей в шахту для проверки состояния выработок и анализа воздуха после взрыва, а также для отключения магистральных проводов электровзрывной сети проводится в \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. по стволу шахты \_\_\_\_\_, горизонту \_\_\_\_\_ м.

Включение электроэнергии в районе массового взрыва производится после отключения магистральных проводов взрывной сети от выпрямительной станции по распоряжению ответственного за массовый взрыв или его заместителя.

Допуск в шахту горнорабочих проводится ответственным руководителем взрыва после

проверки состояния выработок и их проветривания:

а) для обслуживания электроподстанций, вентиляторных, водоотливных и подъемных установок

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(перечислить объекты и места их расположения)

Ответственные: \_\_\_\_\_  
(должности, фамилии, инициалы)

б) для работы на участках вне границ опасной зоны

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(перечислить объекты и места их расположения)

Ответственные \_\_\_\_\_  
(должности, фамилии, инициалы)

в) для работы на участках в пределах опасной зоны

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(перечислить объекты и места их расположения)

Ответственные \_\_\_\_\_  
(должности, фамилии, инициалы)

г) для работы в районе взрыва

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(перечислить объекты и места их  
расположения)

Ответственные \_\_\_\_\_  
(должности, фамилии, инициалы)

Ответственный за допуск людей в соседние шахты \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Оповещение шахт, цехов и других организаций и населения близлежащего района о производстве массового взрыва и его завершении проводит

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за организацию оповещения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за инструктаж работников, занятых на подготовке и производстве массового взрыва, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

## **8. Дополнительные мероприятия:**

- а) выделить \_\_\_ огнетушителей из расчета по два у зарядной машины и по \_\_\_\_ у каждого места зарядания. Подключить противопожарный рукав;
- б) обеспечить работников, осуществляющих доставку взрывчатых веществ и зарядание, изолирующими самоспасателями в количестве \_\_\_\_ шт.;
- в) контактный провод на расстоянии не менее \_\_\_\_\_ м от места хранения взрывчатых веществ и расположения зарядной машины отключить от силовой сети и заперемычить на рельсовый путь;
- г) за сутки до начала работы по заряданию разработать соответствующие позиции плана ликвидации аварии;
- д) обеспечить своевременный сбор просыпи взрывчатых веществ и сдачу ее на склад взрывчатых материалов для уничтожения;
- е) зарядание скважин, шпуров и камер производить только после уборки бурового оборудования;
- ж) обеспечить ответственных за зарядание выкопировками из проекта с таблицей параметров взрыва, обязать их вести учет заряжаемых взрывчатых материалов, передавать остатки взрывчатых материалов по смене и докладывать ответственному руководителю взрыва о количестве заряженных скважин (камер, шпуров), расходе и остатках взрывчатых

материалов;

з) тару из-под взрывчатых веществ выдавать на поверхность.

Лица, ответственные за выполнение дополнительных мероприятий:

пункты "а", "д" и "з": \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы) |

пункт "в": \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

пункт "е": \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

пункт "ж": \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

пункты "б" и "г": \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы) |

Распорядок проведения массового взрыва составил \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, дата)

(подпись)

Распорядок проведения массового взрыва проверил \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, дата)

(подпись)

*Приложение N 9*

*к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,*

технологическому и атомному надзору

от 3 декабря 2020 г. N 494

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель  
(Технический руководитель)  
организации

\_\_\_\_\_ г.

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОИЗВОДСТВУ МАССОВОГО ВЗРЫВА ПОДЭТАЖА (БЛОКА, ПАНЕЛИ)

N \_\_\_\_\_ горизонт \_\_\_\_\_ м

Шахты \_\_\_\_\_  
Рудника \_\_\_\_\_

| N<br>п/п | Дата<br>обследования | Состояние технической<br>готовности блока, горных<br>выработок, транспорта,<br>зарядного оборудования и<br>выводы комиссии | Состав комиссии (данные о<br>руководителях соответствующих<br>служб) |                      |         |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|          |                      |                                                                                                                            | должность                                                            | фамилия,<br>инициалы | подпись |
| 1        | 2                    | 3                                                                                                                          | 4                                                                    | 5                    | 6       |
|          |                      |                                                                                                                            |                                                                      |                      |         |

Приложение N 10

к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

(наименование карьера, разреза,  
объекта строительства, горизонта, N  
блока)

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАССОВОГО ВЗРЫВА

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

1. Общие сведения.
2. Геология и гидрогеология.
3. Объем взрываемого массива.
4. Диаметр скважин, величина перебура, наименование взрывчатых веществ и средств инициирования, удельный расход взрывчатых материалов, расчет зарядов в скважинах, расстояния между скважинами в ряду и рядами скважин.
5. Способы инициирования зарядов, взрывной сети.
6. Расчет электровзрывной (взрывной) сети и силы тока, проходящего через один электродетонатор (электрозажигательный патрон).
7. Рисунки конструкции заряда и боевика с указанием места размещения боевика (боевиков) в заряде (зарядах). Вид и величины забойки.
8. Тип детонирующего шнура (ленты), замедлителей.
9. Схема взрывания с указанием величин интервалов замедлений.
10. Предполагаемый расход взрывчатых веществ (кг), в том числе по наименованиям:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11. Предполагаемый расход промежуточных детонаторов (кг), в том числе по наименованиям:

—  
—  
—  
12. Предполагаемый расход средств инициирования, в том числе по наименованиям:

—  
—  
—  
—  
13. Расчет безопасных расстояний по разлету кусков горной массы.

14. Расчет безопасных расстояний по действию ударной воздушной волны.

15. Расчет сейсмически безопасных расстояний.

16. Расчет безопасного расстояния по воздействию газов, образующихся при массовом взрыве.

17. Прочие сведения.

Расчет составил

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и инициалы, дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Расчет проверил

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и инициалы, дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

К пояснительной записке прилагается следующий графический материал: схемы расположения скважин, поперечные профили через заряды, схемы отвода оборудования, зарядания и забойки скважин, ситуационный план местности с указанием опасной зоны и находящихся в ее пределах зданий, сооружений, линий электропередачи, коммуникаций, а также мест расположения постов охраны опасной зоны, взрывной станции, схемы взрывных сетей.

План блока и схемы фактического расположения скважин подписываются исполнителями съемки с указанием должностей.

*Приложение N 11*

*к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",*

утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494

Рекомендуемый образец

## ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

на блоке N \_\_\_\_ горизонта \_\_\_\_

(наименование карьера, разреза, объекта, организации, строительства)

(дата массового взрыва, время его проведения)

| N<br>скважины | Диаметр<br>скважины,<br>мм |   | Высота<br>уступа,<br>м |   | Глубина<br>скважины,<br>м |   | Перебур,<br>м |   | Высота<br>столба<br>воды,<br>м | Линия<br>сопротивления<br>по подошве, м |   | Расстояние<br>между<br>скважинами,<br>м |   | Расстояние<br>между<br>рядами, м |   | Масса<br>заряда в<br>скважине,<br>кг |   | Длина<br>забойки,<br>м |   | При |
|---------------|----------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|---|---------------|---|--------------------------------|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------|---|-----|
|               | Р                          | Ф | Р                      | Ф | Р                         | Ф | Р             | Ф | Ф                              | Р                                       | Ф | Р                                       | Ф | Р                                | Ф | Р                                    | Ф | Р                      | Ф |     |
|               |                            |   |                        |   |                           |   |               |   |                                |                                         |   |                                         |   |                                  |   |                                      |   |                        |   |     |

1. Р - расчетная, Ф - фактическая величина показателя.
2. Фактические показатели необходимо указывать во время или после зарядания скважин.
3. Одинаковые данные могут указываться общей записью в графе вертикально.
4. При одинаковых геологических и гидрогеологических условиях допускается объединять в отдельные группы параметры тех скважин, которые предназначены для равных зарядов и имеют отклонения по глубине и величине линии сопротивления по подошве не более +/- 0,5 м. В таких случаях в таблице указываются средние величины параметров по группам, в примечании - имеющиеся отклонения от параметров проекта буровзрывных (взрывных) работ по приведенным показателям в отдельных скважинах.
5. Высота столба воды и линия сопротивления по подошве указываются при необходимости.

Приложение N 12  
к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,

*хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

*Рекомендуемый образец*

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель  
(Технический руководитель)  
подрядной организации

Руководитель  
(Технический руководитель)  
карьера (разреза, артели, прииска,  
рудника, рудо-, карьероуправления,  
комбината, строительства)

\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_

## РАСПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО ВЗРЫВА

блок N \_\_\_\_\_  
горизонт \_\_\_\_\_  
карьера \_\_\_\_\_  
организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. Дата взрыва

2. Место взрыва

3. Время взрыва (местное)

4. Заряжание проводится с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

5. Общее расчетное количество взрывчатых веществ на взрыв

6. Общее количество взрываваемых скважин \_\_\_\_\_

шт.

7. Взрывание \_\_\_\_\_  
(наименование способа)

с интервалами замедлений, количество ступеней замедлений \_\_\_\_\_

8. Фамилия старшего взрывника и взрывника, который будет монтировать электровзрывную (взрывную) сеть \_\_\_\_\_

9. Порядок заряжания скважин \_\_\_\_\_

10. Порядок монтажа электровзрывной (взрывной) сети \_\_\_\_\_

11. Место расположения взрывной станции \_\_\_\_\_

12. Опасная зона:

для людей \_\_\_\_\_

для оборудования \_\_\_\_\_м,

для сооружений \_\_\_\_\_м

13. Объекты, находящиеся в опасной зоне \_\_\_\_\_

14. Мероприятия по предотвращению повреждений охраняемых объектов \_\_\_\_\_

15. Оборудование отводится от ближайшей скважины: \_\_\_\_\_

экскаваторы - на \_\_\_\_\_м,

буровые станки - на \_\_\_\_\_м,

прочее оборудование - на \_\_\_\_\_м

16. Схема расстановки постов охраны опасной зоны прилагается

17. Ответственным руководителем массового взрыва назначен

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

18. Подвозка взрывчатых материалов к месту взрыва производится

\_\_\_\_\_  
(вид транспорта)

в сопровождении

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

19. Для очистки скважин перед заряданием на блоке используются

\_\_\_\_\_  
(технические средства)

Обслуживающая бригада \_\_\_\_\_  
(фамилии и инициалы бригадира и рабочих)

Инструктаж бригады проведен \_\_\_\_\_  
(кем, когда)

20. Ответственным за вывод людей с территории запретной и опасной зон назначен

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

21. Ответственным за зарядание и монтаж  
взрывной (электровзрывной) сети назначен \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

22. Ответственным за вывод внутрикарьерного транспорта из запретной и опасной зон  
назначен

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

23. Ответственным за охрану запретной и опасной зон назначен

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

24. Ответственным за отвод оборудования  
из запретной и опасной зон назначен

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

25. Ответственным за отключение электроэнергии, удаление в безопасное место аппаратуры  
перед взрывом, а также за проверку и подключение ее после взрыва назначен

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

26. Ответственным за подачу звуковых и световых сигналов назначен

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

27. Ответственным за оповещение соседних организаций (организаций, производственных  
подразделений) назначен

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

28. подача сигналов проводится по распоряжению ответственного руководителя взрыва

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

исполнителями

\_\_\_\_\_  
(фамилии, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(технические средства, место)

28.1. После выставления постов подается предупредительный сигнал

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(вид сигнала, кем подается)

28.2. По указанию ответственного за вывод людей все трудящиеся, не занятые заряданием, должны удалиться за пределы запретной зоны

\_\_\_\_\_  
(указать куда)

28.3. Осуществляются перечисленные в распоряжке проведения массового взрыва дополнительные меры безопасности, связанные с вводом запретной зоны

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

28.4. После удаления людей, не связанных с подготовкой взрыва, охрану запретной зоны осуществляют

\_\_\_\_\_  
(фамилии, инициалы)

28.5. Зарядание скважин осуществляют

\_\_\_\_\_  
(фамилии, инициалы)

Место сбора лиц, выполнявших зарядание, перед выходом из запретной зоны

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
По завершении зарядания в установленном в организации порядке выставляются посты охраны опасной зоны. В распоряжке проведения массового взрыва указывается, где выставляются посты, кто осуществляет охрану, излагается система вывода за пределы опасной зоны лиц, не связанных с укладкой в заряды боевиков с электродетонаторами, монтажом взрывной (электровзрывной) сети.

28.6. Укладку в заряды боевиков с электродетонаторами, монтаж взрывной (электровзрывной) сети осуществляют

\_\_\_\_\_  
(фамилии, инициалы)

под руководством

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

28.7. Боевой сигнал \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(вид сигнала, кем подается)  
\_\_\_\_\_

29. После подачи боевого сигнала производится взрыв

\_\_\_\_\_  
(способ взрывания)

30. Сигнал "Отбой"

\_\_\_\_\_  
(вид сигнала, кем подается)

после получения указания \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

31. Время проветривания и допуска людей: в карьер, к месту взрыва

\_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_  
32. С распоряжком проведения массового взрыва ознакомлены:

Ответственный руководитель взрыва \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ответственный за вывод людей с территории запретной и опасной зон \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ответственный за зарядание, монтаж взрывной (электровзрывной) сети \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ответственный за вывод внутрикарьерного транспорта из запретной и  
опасной зон \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ответственный за отвод оборудования из запретной и опасной зон \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ответственный за отключение электроэнергии

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ответственный за охрану запретной и опасной зон

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ответственный за подачу сигналов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ответственный за оповещение соседних организаций

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Распорядок проведения массового взрыва составил

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Распорядок проведения массового взрыва проверил

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Приложение N 13*

*к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

*Рекомендуемый образец*

\_\_\_\_\_  
(наименование карьера (разреза, объекта) организации)

## АКТ О ГОТОВНОСТИ БЛОКА К ЗАРЯЖАНИЮ

горизонт \_\_\_\_\_

блок N \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, начальник бурового участка

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)  
начальник взрывного участка (цеха)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)  
составили настоящий акт о том, что блок N \_\_\_\_\_ горизонта \_\_\_\_\_ полностью  
подготовлен к заряданию. Скважины пробурены в соответствии с проектом и очищены. Блок  
очищен от посторонних предметов.

Начальник взрывного участка (цеха)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, дата)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Начальник бурового участка

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, дата)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Приложение N 14  
к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых*

*материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

*Рекомендуемый образец*

---

(наименование организации, эксплуатирующей склад взрывчатых материалов)

## КНИГА УЧЕТА ПРИХОДА И РАСХОДА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Начата      —      —

Наименование взрывчатого материала      —

| Приход          |                                  |                                               |                      |                 |                       |                                | Расход          |                                             |                 |                       |                                | Подпись<br>проверяющего |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| число,<br>месяц | остаток<br>на<br>каждое<br>число | откуда, по<br>каким<br>документам<br>получено | дата<br>изготовления | номер<br>партии | приход<br>за<br>сутки | всего<br>с<br>начала<br>месяца | число,<br>месяц | куда, по<br>каким<br>документам<br>отпущено | номер<br>партии | расход<br>за<br>сутки | всего<br>с<br>начала<br>месяца |                         |
| 1               | 2                                | 3                                             | 4                    | 5               | 6                     | 7                              | 8               | 9                                           | 10              | 11                    | 12                             | 13                      |
|                 |                                  |                                               |                      |                 |                       |                                |                 |                                             |                 |                       |                                |                         |
|                 |                                  |                                               |                      |                 |                       |                                |                 |                                             |                 |                       |                                |                         |

*Приложение N 15*

*к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,*

технологическому и атомному надзору

от 3 декабря 2020 г. N 494

Рекомендуемый образец

(наименование организации, эксплуатирующей склад взрывчатых материалов)

## КНИГА УЧЕТА ВЫДАЧИ И ВОЗВРАТА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Начата \_\_\_\_\_ г.

| Графа | Фамилия и<br>инициалы<br>взрывника | Дата, номер<br>наряд-путевки | Наименование<br>выдаваемых<br>ВМ, номера<br>партий,<br>изделий | Единица<br>измерения | Количество<br>выданных<br>ВМ | Подпись<br>о<br>получении<br>ВМ | Количество<br>израсходованных<br>ВМ | Количество<br>возвращенных<br>ВМ, номера<br>изделий | Подпись<br>раздатчика<br>(зав.<br>складом)<br>получения<br>ВМ |
|-------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                  | 3                            | 4                                                              | 5                    | 6                            | 7                               | 8                                   | 9                                                   | 10                                                            |
|       |                                    |                              |                                                                |                      |                              |                                 |                                     |                                                     |                                                               |

При использовании различных взрывчатых материалов графы 4, 6, 8 и 9 должны быть дополнительно разделены для записи в каждой графе только одного вида взрывчатых веществ (ВВ), средств инициирования (СИ), прострелочно-взрывной аппаратуры (ПВА), а также ступеней замедления электродетонаторов.

Приложение N 16

к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494

Рекомендуемый образец

(наименование организации)

# КНИГА УЧЕТА ПРИХОДА И РАСХОДА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ УЧАСТКОВОГО ПУНКТА ХРАНЕНИЯ ВМ N \_\_\_\_

Начата \_\_\_\_\_ г.

| Приход                            |                                                   |   |   |   |   |                                                                                                             |    |    |    | Подпись лица       |                  | Получено для взрывания |                                                   |    |    |    |                                                                                                             |    |    |    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| номер<br>наряд-накладной,<br>дата | наименование ВМ                                   |   |   |   |   |                                                                                                             |    |    |    |                    |                  | номер<br>наряд-путевки | Наименование ВМ                                   |    |    |    |                                                                                                             |    |    |    |
|                                   | Взрывчатые<br>вещества,<br>кг, номера<br>патронов |   |   |   |   | Средства<br>инициирования<br>(детонаторы,<br>электродетонаторы,<br>ДШ, ОШ,<br>волноводы, иное),<br>шт, п/м. |    |    |    | доставившего<br>ВМ | принявшего<br>ВМ |                        | Взрывчатые<br>вещества,<br>кг, номера<br>патронов |    |    |    | Средства<br>инициирования<br>(детонаторы,<br>электродетонаторы,<br>ДШ, ОШ,<br>волноводы, иное),<br>шт, п/м. |    |    |    |
|                                   |                                                   |   |   |   |   |                                                                                                             |    |    |    |                    |                  |                        |                                                   |    |    |    |                                                                                                             |    |    |    |
| 3                                 | 4                                                 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                                                                                                           | 10 | 11 | 12 | 13                 | 14               | 15                     | 16                                                | 17 | 18 | 19 | 20                                                                                                          | 21 | 22 | 23 |
|                                   |                                                   |   |   |   |   |                                                                                                             |    |    |    |                    |                  |                        |                                                   |    |    |    |                                                                                                             |    |    |    |

Продолжение

| Дата,<br>смена | Возвращено                                        |    |                                                                                                              |    |    | Подпись лица   |                  |      |                                                   |    | Остаток в участковом пункте                                                                                  |    |    |                                         |    |    |    |    | Подпись лица |    |    |    |
|----------------|---------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|------------------|------|---------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------|----|----|----|----|--------------|----|----|----|
|                | наименование ВМ                                   |    |                                                                                                              |    |    |                |                  |      |                                                   |    | наименование ВМ                                                                                              |    |    |                                         |    |    |    |    |              |    |    |    |
|                | Взрывчатые<br>вещества,<br>кг, номера<br>патронов |    | Средства<br>инициирования<br>(детонаторы,<br>электродетонаторы,<br>ДШ, ОШ,<br>волноводы, иное.),<br>шт, п/м. |    |    | сдавшего<br>ВМ | принявшего<br>ВМ | Дата | Взрывчатые<br>вещества,<br>кг, номера<br>патронов |    | Средства<br>инициирования<br>(детонаторы,<br>электродетонаторы,<br>ДШ, ОШ,<br>волноводы, иное.),<br>шт, п/м. |    |    | Ответственно<br>за учет ВМ на<br>пункте |    |    |    |    |              |    |    |    |
|                |                                                   |    |                                                                                                              |    |    |                |                  |      |                                                   |    |                                                                                                              |    |    |                                         |    |    |    |    |              |    |    |    |
| 26             | 27                                                | 28 | 29                                                                                                           | 30 | 31 | 32             | 33               | 34   | 35                                                | 36 | 37                                                                                                           | 38 | 39 | 40                                      | 41 | 42 | 43 | 44 | 45           | 46 | 47 | 48 |
|                |                                                   |    |                                                                                                              |    |    |                |                  |      |                                                   |    |                                                                                                              |    |    |                                         |    |    |    |    |              |    |    |    |

При использовании различных взрывчатых материалов, графы с наименованиями должны быть разделены для записи отдельных видов взрывчатых веществ, а также детонаторов и

электродетонаторов отдельных ступеней замедления.

*Приложение N 17*  
*к Федеральным нормам и правилам*  
*в области промышленной безопасности*  
*"Правила безопасности при производстве,*  
*хранении и применении взрывчатых*  
*материалов промышленного назначения",*  
*утвержденным приказом Федеральной*  
*службы по экологическому,*  
*технологическому и атомному надзору*  
*от 3 декабря 2020 г. N 494*

*Рекомендуемый образец*

\_\_\_\_\_  
наименование организации

Наряд-накладная N \_\_\_\_\_

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Складу взрывчатых материалов

\_\_\_\_\_  
Отпустить для

\_\_\_\_\_  
Через

\_\_\_\_\_  
Дата отпуска

| Наименование<br>ВМ | Единица<br>измерения | Затребовано | Отпущено   |                    |                      |                 | Подпись<br>выдавшего<br>ВМ | Подпись<br>получившего<br>ВМ |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
|                    |                      |             | количество | завод-изготовитель | дата<br>изготовления | номер<br>партии |                            |                              |

Руководитель организации (лицо, уполномоченное распоряжаться документом)

*Приложение N 18*

*к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

*Рекомендуемый образец*

Организация \_\_\_\_\_  
Участок \_\_\_\_\_ смена \_\_\_\_\_

Наряд-путевка N \_\_\_\_\_  
на производство взрывных работ " \_\_\_\_\_ "  
взрывнику

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

| Место работы<br>(наименование<br>выработок,<br>объектов) | Подлежит взрыванию |   | Выписано                                          |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    | Выдано                                             |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
|                                                          |                    |   | Взрывчатые<br>вещества по<br>наименованиям,<br>кг |   |   |   |   | Средства<br>инициирования<br>(детонаторы и<br>электродетонаторы<br>по замедлениям,<br>огнепроводный<br>шнур,<br>детонирующий<br>шнур, волноводы,<br>зажигательные<br>трубки, иное), шт.,<br>м |    |    |    |    | Взрывчатые<br>вещества по<br>наименованиям,<br>кг, |    |    |    |    | Средства<br>инициирования<br>(детонаторы и<br>электродетонаторы<br>по замедлениям,<br>огнепроводный<br>шнур,<br>детонирующий<br>шнур, волноводы,<br>зажигательные<br>трубки иное), шт.,<br>м |    |    |    |    |
|                                                          |                    |   |                                                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |                                                    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |
| 1                                                        | 2                  | 3 | 4                                                 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                                                                                                                                                                                             | 10 | 11 | 12 | 13 | 14                                                 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19                                                                                                                                                                                           | 20 | 21 | 22 | 23 |
|                                                          |                    |   |                                                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |                                                    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |

Всего выписано \_\_\_\_\_

Всего выдано \_\_\_\_\_  
 Руководитель участка \_\_\_\_\_  
 Руководитель вентиляционной службы <1> \_\_\_\_\_

ВМ выдал \_\_\_\_\_ Руководитель службы  
 взрывных работ <2> \_\_\_\_\_  
 (заведующий складом  
 или раздатчик)  
 Утверждаю <3> \_\_\_\_\_  
 (технический  
 руководитель шахты)

Дата выдачи \_\_\_\_\_  
 ВМ получил \_\_\_\_\_ Взрывные работы  
 разрешаю \_\_\_\_\_  
 (взрывник) (руководитель  
 взрывных работ в  
 данной смене)

-----  
 <1> Только для шахт и рудников, опасных по газу или пыли.

<2> Только для шахт и рудников, опасных по газу или пыли.

<3> Только для шахт и рудников, опасных по газу или пыли.

(оборотная сторона)

| Место работы<br>(наименование<br>выработок,<br>объектов) | Взорвано                                   |                                                | Израсходовано                                     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    | Подпись<br>руководителя<br>взрывных работ,<br>подтверждающего<br>расход ВМ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | зарядов в<br>шпурах<br>(скважинах),<br>шт. | масса заряда<br>в шпурах<br>(скважинах),<br>кг | Взрывчатые<br>вещества по<br>наименованиям,<br>кг |    |    |    |    | Средства<br>инициирования<br>(детонаторы и<br>электродетонаторы<br>по замедлениям,<br>огнепроводный<br>шнур,<br>детонирующий<br>шнур, волноводы,<br>зажигательные<br>трубки, иное), шт.,<br>м |    |    |    |    |                                                                            |
|                                                          |                                            |                                                |                                                   |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |                                                                            |
| 24                                                       | 25                                         | 26                                             | 27                                                | 28 | 29 | 30 | 31 | 32                                                                                                                                                                                            | 33 | 34 | 35 | 36 | 37                                                                         |
|                                                          |                                            |                                                |                                                   |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |                                                                            |

Всего израсходовано \_\_\_\_\_

|                                                                                             |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Остаток ВМ принял                                                                           | _____<br>(подпись взрывника)                   |
| Дата                                                                                        | _____<br>(заведующий складом ВМ или раздатчик) |
| Фамилия и инициалы руководителя взрывных работ в данной смене,<br>подтверждающего расход ВМ | _____                                          |
| Фамилия и инициалы рабочих, привлекаемых к доставке ВВ                                      | _____                                          |

При использовании различных взрывчатых материалов графы с наименованиями должны быть разделены для записи отдельных видов взрывчатых веществ, а также детонаторов и электродетонаторов отдельных ступеней замедления.

*Приложение N 19  
к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

*Рекомендуемый образец*

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

## ПАСПОРТ СКЛАДА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Склад ВМ   | _____<br>(наименование и местонахождение склада)                                            |
| 2. Тип склада | _____<br>(постоянный, временный, поверхностный,<br>полууглубленный, углубленный, подземный) |

3. Хранилища, расположенные на территории склада:

для хранения ВВ \_\_\_\_\_  
(число и номера хранилищ)

для хранения СИ \_\_\_\_\_  
(число и номера хранилищ)

для хранения ПВА \_\_\_\_\_  
(число и номера хранилищ)

4. Из какого материала построены здания:

а) для хранения ВВ \_\_\_\_\_  
хранилище N \_\_\_\_\_  
хранилище N \_\_\_\_\_

б) для хранения средств инициирования:

хранилище N \_\_\_\_\_  
хранилище N \_\_\_\_\_

в) для хранения прострелочных и взрывных аппаратов:

хранилище N \_\_\_\_\_  
хранилище N \_\_\_\_\_

|    |                                                   | Единица измерения | Номер хранилища, показатель |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1  | 2                                                 | 3                 | 4                           |
| 5. | Характеристика стеллажей:                         |                   |                             |
|    | высота от уровня пола до верхней полки            | м                 |                             |
|    | расстояние от нижней полки до пола                | м                 |                             |
|    | расстояние от верхней полки до потолка            | м                 |                             |
|    | расстояние от стены до стеллажа                   | м                 |                             |
|    | ширина прохода между стеллажами                   | м                 |                             |
|    | число полок                                       | шт.               |                             |
| 6. | Характеристика помостов для штабельного хранения: |                   |                             |
|    | высота помостов                                   | м                 |                             |

|    |                                                                                                          |             |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|    | (поддонов) над полом                                                                                     |             |  |
|    | расстояние от стены до помостов (поддонов)                                                               | м           |  |
|    | ширина прохода между помостами (поддонами)                                                               | м           |  |
| 7. | Характеристика площадок:                                                                                 |             |  |
|    | длина                                                                                                    | м           |  |
|    | ширина                                                                                                   | м           |  |
|    | высота над уровнем грунта                                                                                | м           |  |
|    | вид покрытия                                                                                             |             |  |
| 8. | Максимальная фактическая загрузка склада (номенклатура взрывчатых материалов определяется организацией): |             |  |
|    | тротил и его сплавы                                                                                      | т           |  |
|    | ВВ на основе аммиачной селитры                                                                           | т           |  |
|    | порох                                                                                                    | т           |  |
|    |                                                                                                          |             |  |
|    |                                                                                                          |             |  |
|    | капсюли-детонаторы (масса ВВ - числитель, количество - знаменатель)                                      | кг/тыс. шт. |  |
|    | электродетонаторы (масса ВВ - числитель, количество - знаменатель)                                       | кг/тыс. шт. |  |
|    | детонирующий шнур (масса ВВ - числитель, количество - знаменатель)                                       | кг/тыс.м    |  |
|    | огнепроводный шнур (масса пороха - числитель, количество - знаменатель)                                  | кг/тыс.м    |  |
|    |                                                                                                          |             |  |
|    | электронные детонаторы                                                                                   |             |  |
|    | пиротехнические реле                                                                                     |             |  |
|    | неэлектрические системы инициирования (тип)                                                              | комплектов  |  |
|    |                                                                                                          |             |  |
|    |                                                                                                          |             |  |
|    |                                                                                                          |             |  |
|    |                                                                                                          |             |  |
| 9. | Устройство земляных                                                                                      |             |  |

|     |                                                                                                         |     |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|     | валов:                                                                                                  |     |  |
|     | высота вала                                                                                             | м   |  |
|     | материал вала                                                                                           |     |  |
|     | ширина по низу                                                                                          | м   |  |
|     | ширина по верху                                                                                         | м   |  |
|     | расстояние от стен здания до нижней кромки вала                                                         | м   |  |
| 10. | Молниезащита:                                                                                           |     |  |
|     | число молниеотводов                                                                                     | шт. |  |
|     | высота молниеотводов                                                                                    | м   |  |
|     | расстояние между молниеотводами и стеной здания хранилища                                               | м   |  |
|     | сопротивление заземления (расчетное)                                                                    | Ом  |  |
|     | число молниеотводов от вторичных воздействий молнии                                                     | шт. |  |
|     | минимальное расстояние между контуром заземления защиты от вторичных воздействий молнии и стеной здания | м   |  |
| 11. | Противопожарные мероприятия:                                                                            |     |  |
|     | на какое расстояние вокруг здания снят дерн (ширина минерализованной полосы)                            | м   |  |
|     | число огнетушителей                                                                                     | шт. |  |
|     | число бочек с водой                                                                                     | шт. |  |
|     | число ящиков с песком                                                                                   | шт. |  |
|     |                                                                                                         |     |  |

Противопожарная канава:

ширина (по верху), м \_\_\_\_

глубина, м \_\_\_\_

расстояние от ограждения, м \_\_\_\_

Запретная зона вокруг склада: ширина, м \_\_\_\_

Очистка от хвойного леса, м \_\_\_\_

Водоемы: число и вместимость (искусственных, естественных)

\_\_\_\_\_  
(ненужное зачеркнуть)

пожарные насосы (тип, производительность) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
прочее оборудование (ведра, багры, ломы) \_\_\_\_\_

12. Ограждение:

материал \_\_\_\_\_

высота и длина (каждой стороны), м \_\_\_\_\_

расстояние до стен ближайшего хранилища, м \_\_\_\_\_

ворота, калитки (число, конструкция, материал) \_\_\_\_\_

13. Освещение склада: \_\_\_\_\_

напряжение сети, В \_\_\_\_\_

тип светильников \_\_\_\_\_

число осветительных точек \_\_\_\_\_

источник тока \_\_\_\_\_

наличие резервного освещения \_\_\_\_\_

14. Сигнализация и связь (какая):

а) с охраной \_\_\_\_\_

б) с пожарной частью \_\_\_\_\_

в) с организацией \_\_\_\_\_

15. Охрана склада:

вид охраны \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

общее количество работников днем \_\_\_\_\_

общее количество работников ночью \_\_\_\_\_

число постов днем \_\_\_\_\_

число постов ночью \_\_\_\_\_

количество блокпостов, сторожевых собак \_\_\_\_\_

16. Наименование приборов (какие, сколько):

для измерения температуры воздуха \_\_\_\_\_

прочие (для проверки молниезащиты) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

17. Подсобные помещения на территории склада (перечислить):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

18. Доставка ВМ от железнодорожной станции (пристани) к складу:

тип дороги \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

расстояние \_\_\_\_\_

название станции (наименование дороги) или пристани (местонахождение)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

19. Для подземных складов:

тип склада

\_\_\_\_\_  
(ячейковый, камерный)

местонахождение \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(горизонт,  
выработка,  
подводящая к  
складу)

расстояние от ствола шахты, м

расстояние по вертикали от поверхности, м

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

20. Дата приемки в эксплуатацию \_\_\_\_\_

21. Приложение к паспорту поверхностного склада:

а) план расположения склада и прилегающей местности в радиусе, соответствующем безопасному расстоянию, рассчитанному по ударной воздушной волне от наибольшего по вместимости хранилища ВМ (масштаб не менее 1:10000), с нанесением всех зданий, дорог, естественных преград движению воздушной волны и пр. с указанием расстояний;

б) план территории склада (масштаб не менее 1:500) с нанесением на него всех зданий, оград, ворот, калиток и пр. с указанием расстояний;

в) схема расположения заземлителей молниезащиты.

| Дата | Смена | Результаты проверки | Фамилия и подпись лица, | Фамилия и подпись лица, | Количество отработанных | Количество заряженных | Неисправности, выявленные в | Фамилия и подпись | Приме |
|------|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
|------|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------|

|   |   |                                                                            |                          |                                          |       |        |                        |                                   |    |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------|--------|------------------------|-----------------------------------|----|
|   |   | технического<br>состояния<br>зарядного<br>оборудования<br>перед<br>работой | проводившего<br>проверку | допустившего<br>оборудование<br>к работе | часов | ВВ, кг | работе<br>оборудования | лица,<br>проводившее<br>заряжание |    |
| 1 | 2 | 3                                                                          | 4                        | 5                                        | 6     | 7      | 8                      | 9                                 | 10 |
|   |   |                                                                            |                          |                                          |       |        |                        |                                   |    |

*Приложение N 21*

*к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

## **БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

| N<br>п/п | Виды и методы взрывных работ            | Минимально допустимые<br>радиусы опасных зон, м                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                       | 3                                                                                                                                           |
| 1.       | Взрывание на открытых работах методами: |                                                                                                                                             |
|          | 1.1. Наружных зарядов,                  | 300                                                                                                                                         |
|          | в том числе кумулятивных                | По проекту                                                                                                                                  |
|          | 1.2. Шпуровых зарядов                   | 200<br>При взрывании на косогорах в<br>направлении вниз по склону<br>величина радиуса опасной зоны<br>должна приниматься не менее<br>300 м. |
|          | 1.3. Котловых шпуров                    | 200<br>При взрывании на косогорах в<br>направлении вниз по склону<br>величина радиуса опасной зоны<br>должна приниматься не менее           |

|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          | 300 м.                                                                                                                                                                                                |
|    | 1.4. Малокамерных зарядов (рукавов)                                      | 200<br>При взрывании на косогорах в направлении вниз по склону величина радиуса опасной зоны должна приниматься не менее 300 м.                                                                       |
|    | 1.5. Скважинных зарядов                                                  | Не менее 200<br>При взрывании на косогорах в направлении вниз по склону величина радиуса опасной зоны должна приниматься не менее 300 м. Радиус опасной зоны указан для взрывания зарядов с забойкой. |
|    | 1.6. Котловых скважин                                                    | Не менее 300                                                                                                                                                                                          |
|    | 1.7. Камерных зарядов                                                    | Не менее 300                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Дробление валунов зарядами в подкопах                                    | 400                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | Корчевка пней                                                            | 200                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | Прокладка защитных полос в грунте при борьбе с лесными пожарами          | 50                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | Взрывание при посадке насыпей на болотах                                 | 100                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | Дноуглубительные работы:                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 6.1. Без ледяного покрова на поверхности водного бассейна при взрывании: |                                                                                                                                                                                                       |
|    | Нескальных грунтов                                                       | 100                                                                                                                                                                                                   |
|    | Скальных грунтов зарядами:                                               |                                                                                                                                                                                                       |
|    | шпуровыми                                                                | 50                                                                                                                                                                                                    |
|    | накладными массой до 100 кг                                              | 200                                                                                                                                                                                                   |
|    | накладными массой более 100 кг                                           | 300                                                                                                                                                                                                   |
|    | 6.2. При ледяном покрове вне зависимости от свойств взрывааемых грунтов  | 200                                                                                                                                                                                                   |
| 7. | Ледоходные работы при взрывании:                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 7.1. Льда толщиной до 1 м                                                | 100                                                                                                                                                                                                   |
|    | 7.2. Льда толщиной 1 - 2 м                                               | 200                                                                                                                                                                                                   |
|    | 7.3. Заторов                                                             | 200                                                                                                                                                                                                   |
|    | 7.4. По шуге                                                             | 50                                                                                                                                                                                                    |
|    | 7.5. Льда толщиной более 2 м и заторов зарядами более 300 кг             | 300                                                                                                                                                                                                   |
| 8. | Работы по металлу:                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
|    | 8.1. На открытых полигонах                                               | По проекту                                                                                                                                                                                            |
|    | 8.2. При взрывании в бронеях                                             | 30                                                                                                                                                                                                    |
|    | 8.3. При взрывании на территории заводских площадок                      | По проекту<br>В проект должен включаться раздел, в котором излагаются специальные меры по обеспечению безопасности                                                                                    |

|     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 | людей.                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 8.4. При взрывании в горячих массивах                                                           | 30                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 8.5. При штамповке изделий                                                                      | 25                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.  | Валка зданий и сооружений                                                                       | 100                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | Дробление фундаментов                                                                           | по проекту                                                                                                                                                                                                              |
| 11. | Простреливание шпуров для образования котловых зарядов                                          | 50                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. | Простреливание скважин для образования котловых зарядов                                         | 100                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | При торпедировании и прострелочно-взрывных работах в нефтяных, газовых и артезианских скважинах | 50<br>Радиус опасной зоны при торпедировании и перфорации может быть уменьшен до 10 м после спуска аппарата в скважину на глубину более 50 м. Для морских буровых установок радиус опасной зоны определяется в проекте. |
| 14. | При взрывах для сейсмической разведки:                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | В шурфах и на земной поверхности                                                                | 100                                                                                                                                                                                                                     |
|     | в скважинах                                                                                     | 30                                                                                                                                                                                                                      |
| 15. | Взрывные работы на стройплощадке                                                                | По проекту<br>В проект должен включаться раздел, в котором излагаются специальные меры по обеспечению безопасности людей.                                                                                               |
| 16. | Взрывные работы с применением защитных укрытий                                                  | По проекту<br>В проект должен включаться раздел, в котором излагаются специальные меры по обеспечению безопасности людей.                                                                                               |
| 17. | Взрывные работы по уничтожению взрывоопасных предметов, противоловинные работы                  | По проекту<br>В проект должен включаться раздел, в котором излагаются специальные меры по обеспечению безопасности людей.                                                                                               |

*Приложение N 22*

*к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых*

*материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

## **РАССТОЯНИЯ, БЕЗОПАСНЫЕ ПО РАЗЛЕТУ ОТДЕЛЬНЫХ КУСКОВ ПОРОДЫ**

| Линия наименьшего<br>сопротивления W, м | Расстояния, безопасные по разлету отдельных кусков<br>породы при взрывании на выброс и сброс |      |      |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
|                                         | Значения показателя действия взрыва заряда п                                                 |      |      |           |
|                                         | 1.0                                                                                          | 1.5  | 2.0  | 2.5 - 3.0 |
| 1.5                                     | 200                                                                                          | 300  | 350  | 400       |
| 2                                       | 200                                                                                          | 400  | 500  | 600       |
| 4                                       | 300                                                                                          | 500  | 700  | 800       |
| 6                                       | 300                                                                                          | 600  | 800  | 1000      |
| 8                                       | 400                                                                                          | 600  | 800  | 1000      |
| 10                                      | 500                                                                                          | 700  | 900  | 1000      |
| 12                                      | 500                                                                                          | 700  | 900  | 1200      |
| 15                                      | 600                                                                                          | 800  | 1000 | 1200      |
| 20                                      | 700                                                                                          | 800  | 1200 | 1500      |
| 25                                      | 800                                                                                          | 1000 | 1500 | 1800      |
| 30                                      | 800                                                                                          | 1000 | 1700 | 2000      |

*Приложение N 23  
к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

# ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ $K_B$ И $k_B$ ДЛЯ РАСЧЕТА РАССТОЯНИЙ, БЕЗОПАСНЫХ ПО ДЕЙСТВИЮ УВВ ПРИ ВЗРЫВЕ

| Степень повреждения | Возможные последствия                                                                                                  | Наружный заряд |               |               | Заряд, углубленный на свою высоту |              |          | n=3                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
|                     |                                                                                                                        | Q, т           | $k_B$         | $K_B$         | Q, т                              | $k_B$        | $K_B$    | $k_B$                         |
| 1.                  | Отсутствие повреждений                                                                                                 | < 10<br>> 10   | 50 - 150<br>- | -<br>400      | < 20<br>> 20                      | 20 - 50<br>- | -<br>200 | 3 - 10<br>-                   |
| 2.                  | Случайные повреждения застекления                                                                                      | < 10<br>> 10   | 10 - 30<br>-  | -<br>60 - 100 | < 20<br>> 20                      | 5 - 12<br>-  | -<br>50  | -<br>1 - 2                    |
| 3.                  | Полное разрушение застекления. Частичное повреждение рам, дверей, нарушение штукатурки и внутренних легких перегородок | < 10<br>> 10   | 5 - 8<br>-    | -<br>30 - 50  | -<br>-                            | -<br>2 - 4   | -<br>-   | -<br>0,5 - 1                  |
| 4.                  | Разрушение внутренних перегородок, рам, дверей, барачков, сараев                                                       | -              | 2 - 4         | -             | -                                 | 1 - 2        | -        | Разрушение в пределах воронки |
| 5.                  | Разрушение малостойких каменных и деревянных зданий, опрокидывание железнодорожных составов                            | -              | 1,5 - 2       | -             | -                                 | 0,5 - 1      | -        | -                             |

Приложение N 24

к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых

материалов промышленного назначения",  
 утвержденным приказом Федеральной  
 службы по экологическому,  
 технологическому и атомному надзору  
 от 3 декабря 2020 г. N 494

## ДОПУСТИМЫЕ РАССТОЯНИЯ ПО ДЕЙСТВИЮ УДАРНОЙ ВОЗДУШНОЙ ВОЛНЫ ОТ СКЛАДОВ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНАЛОГИЧНЫХ МЕСТ ХРАНЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

| Исходный перечень объектов, до которых учитываются опасные расстояния                                             | Условия расположения хранилищ (площадок) складов взрывчатых материалов и тому подобных мест хранения взрывчатых материалов | Расчетные формулы          | Минимально допустимые расстояния до объектов (м) при массе взрывчатых |                 |                 |                 |                 |                   |                   |                 |                   |                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|
|                                                                                                                   |                                                                                                                            |                            | 500                                                                   | $1 \times 10^3$ | $2 \times 10^3$ | $4 \times 10^3$ | $1 \times 10^4$ | $1,5 \times 10^4$ | $2,5 \times 10^4$ | $5 \times 10^4$ | $7,5 \times 10^4$ | $1 \times 10^5$ | 2  |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                                                          | 3                          | 4                                                                     | 5               | 6               | 7               | 8               | 9                 | 10                | 11              | 12                | 13              |    |
| ельные и сения, автомобильные с шим ием, особенно по ивляемости ю й ной волны сения обетонные ные элеваторы, йки) | Углубленные (обвалованные)                                                                                                 | $r_{\text{в}} = \sqrt{Q}$  | 20                                                                    | 30              | 40              | 65              | 100             | 120               | 160               | 220             | 270               | 320             | 4  |
|                                                                                                                   | Открыто расположенные                                                                                                      | $r_{\text{в}} = 2\sqrt{Q}$ | 45                                                                    | 60              | 90              | 130             | 200             | 240               | 320               | 450             | 550               | 630             | 90 |

|                                                                                                                                    |                               |                                                                                    |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|----|
| ленные<br>, авто- и<br>одорожные<br>рали,<br>е водные<br>аводы,<br>и, склады<br>атых<br>асных<br>алов,<br>ения<br>оственного<br>ия | Углубленные<br>(обвалованные) | $r_b = 2\sqrt{Q}$                                                                  | 45  | 60  | 90  | 130 | 200  | 240  | 320  | 450  | 550  | 630  | 90 |
|                                                                                                                                    | Открыто<br>расположенные      | $r_b = 5\sqrt{Q}$<br>при $Q \leq 10$ т<br>$r_b = 30\sqrt[3]{Q}$<br>при $Q > 10$ т  | 100 | 160 | 220 | 320 | 500  | 740  | 880  | 1100 | 1250 | 1400 | 17 |
| екты, для<br>х<br>имы<br>случайные<br>ждения<br>ения                                                                               | Углубленные<br>(обвалованные) | $r_b = 10\sqrt{Q}$<br>при $Q \leq 10$ т<br>$r_b = 60\sqrt[3]{Q}$<br>при $Q > 10$ т | 220 | 320 | 450 | 630 | 1000 | 1500 | 1750 | 2200 | 2500 | 2800 | 32 |
|                                                                                                                                    | Открыто<br>расположенные      |                                                                                    |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |    |

Приложение N 25  
 к Федеральным нормам и правилам  
 в области промышленной безопасности  
 "Правила безопасности при производстве,  
 хранении и применении взрывчатых  
 материалов промышленного назначения",  
 утвержденным приказом Федеральной  
 службы по экологическому,  
 технологическому и атомному надзору  
 от 3 декабря 2020 г. N 494

## ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА $K_d$ ДЛЯ РАСЧЕТА РАССТОЯНИЙ, БЕЗОПАСНЫХ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДЕТОНАЦИИ

|                         |                |                                     |                                         |        |            |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------|
| Взрывчатые<br>материалы | Местоположение | Взрывчатые<br>вещества на<br>основе | Взрывчатые<br>вещества с<br>содержанием | Тротил | Детонаторы |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------|

|                                                                                                                              |             |                                                                                                                                      |      |                         |     |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----|-----|-----|------|------|
|                                                                                                                              |             | аммиачной селитры без нитроэфиров и взрывчатые вещества с содержанием нитроэфиров до 40%, детонирующий шнур (изделия, содержащие ДШ) |      | нитроэфиров 40% и более |     |     |     |      |      |
|                                                                                                                              |             | О                                                                                                                                    | У    | О                       | У   | О   | У   | О    | У    |
| Активный заряд                                                                                                               |             | Пассивный заряд                                                                                                                      |      |                         |     |     |     |      |      |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                                                    | 4    | 5                       | 6   | 7   | 8   | 9    | 10   |
| Взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры с содержанием нитроэфиров до 40% Детонирующий шнур, (изделия, содержащие ДШ) | Открытый    | 0,8                                                                                                                                  | 0,5  | 1,1                     | 0,8 | 1,3 | 1   | 0,8  | 0,5  |
|                                                                                                                              | Углубленный | 0,5                                                                                                                                  | 0,3  | 0,8                     | 0,5 | 1   | 0,6 | 0,5  | 0,3  |
| Взрывчатые вещества с содержанием нитроэфиров 40% и более                                                                    | Открытый    | 1,6                                                                                                                                  | 1    | 2,3                     | 1,6 | 2,5 | 2   | 1,6  | 1    |
|                                                                                                                              | Углубленный | 1                                                                                                                                    | 0,6  | 1,6                     | 1   | 2   | 1,3 | 1    | 0,6  |
| Тротил                                                                                                                       | Открытый    | 1,3                                                                                                                                  | 1    | 1,6                     | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 1,3  | 1    |
|                                                                                                                              | Углубленный | 1                                                                                                                                    | 0,6  | 1,3                     | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 1    | 0,7  |
| Детонаторы                                                                                                                   | Открытый    | 0,4                                                                                                                                  | 0,25 | 0,75                    | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4  | 0,25 |
|                                                                                                                              | Углубленный | 0,25                                                                                                                                 | 0,2  | 0,5                     | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,2  |

Примечание.

У - углубленный заряд; О - открытый заряд.

Приложение N 26

к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых

*материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

## ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДЕТОНАЦИИ МЕЖДУ ХРАНИЛИЩАМИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ (РД)

Расчет произведен по при b=1,6 м

| Активный заряд                                                        | $K_d$ | Пассивный заряд                                                       | Безопасные расстояния по передаче детонации (м) при вместимости хранилища (массе взрывчатых материалов), т |    |    |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|
|                                                                       |       |                                                                       | 10                                                                                                         | 25 | 60 | 120 | 240 | 420 |
| 1                                                                     | 2     | 3                                                                     | 4                                                                                                          | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   |
| взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры с нитроэфирами до 40% |       | взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры с нитроэфирами до 40% |                                                                                                            |    |    |     |     |     |
| Открытый                                                              | 0,8   | Открытый                                                              | 20                                                                                                         | 27 | 36 | 45  | 56  | 68  |
| Открытый                                                              | 0,5   | Углубленный                                                           | 12                                                                                                         | 17 | 22 | 28  | 35  | 43  |
| Углубленный                                                           | 0,5   | Открытый                                                              | 12                                                                                                         | 17 | 22 | 28  | 35  | 43  |
| Углубленный                                                           | 0,3   | Углубленный                                                           | 7                                                                                                          | 10 | 14 | 17  | 21  | 26  |
| 1                                                                     | 2     | 3                                                                     | 4                                                                                                          | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   |
| взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры с нитроэфирами до 40% |       | Тротил                                                                |                                                                                                            |    |    |     |     |     |
| Открытый                                                              | 1,3   | Открытый                                                              | 32                                                                                                         | 43 | 58 | 73  | 91  | 110 |
| Открытый                                                              | 1     | Углубленный                                                           | 25                                                                                                         | 33 | 44 | 56  | 70  | 85  |
| Углубленный                                                           | 1     | Открытый                                                              | 25                                                                                                         | 33 | 44 | 56  | 70  | 85  |
| Углубленный                                                           | 0,6   | Углубленный                                                           | 15                                                                                                         | 20 | 27 | 34  | 42  | 51  |
| Тротил                                                                |       | взрывчатые вещества на основе                                         |                                                                                                            |    |    |     |     |     |

|             |     |                                         |    |    |    |     |     |     |
|-------------|-----|-----------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|
|             |     | аммиачной селитры с нитроэфирами до 40% |    |    |    |     |     |     |
| Открытый    | 1,3 | Открытый                                | 32 | 43 | 58 | 73  | 91  | 110 |
| Открытый    | 1   | Углубленный                             | 25 | 33 | 44 | 56  | 70  | 85  |
| Углубленный | 1   | Открытый                                | 25 | 33 | 44 | 56  | 70  | 85  |
| Углубленный | 0,6 | Углубленный                             | 15 | 20 | 27 | 34  | 42  | 51  |
| Тротил      |     | Тротил                                  |    |    |    |     |     |     |
| Открытый    | 1,9 | Открытый                                | 46 | 63 | 84 | 106 | 133 | 160 |
| Открытый    | 1,4 | Углубленный                             | 34 | 46 | 62 | 78  | 98  | 118 |
| Углубленный | 1,4 | Открытый                                | 34 | 46 | 62 | 78  | 98  | 118 |
| Углубленный | 0,8 | Углубленный                             | 20 | 27 | 36 | 45  | 56  | 68  |

Приложение N 27  
 к Федеральным нормам и правилам  
 в области промышленной безопасности  
 "Правила безопасности при производстве,  
 хранении и применении взрывчатых  
 материалов промышленного назначения",  
 утвержденным приказом Федеральной  
 службы по экологическому,  
 технологическому и атомному надзору  
 от 3 декабря 2020 г. N 494

Таблица N 1

Таблица буквенных обозначений номеров организаций и взрывников

|   | А  | Б  | В  | Д  | Е  | Ж  | И  | К  | М  | Р  | С   | Ю   | Ф   | Я   | Ш   | Э   | Т   | У   | Л   | Н   | З   | Ц   | Ч   | Г   | П   | Х   |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| А | Х  | 01 | 03 | 07 | 13 | 21 | 31 | 43 | 57 | 73 | 91  | 111 | 133 | 157 | 183 | 211 | 241 | 273 | 307 | 343 | 381 | 421 | 463 | 507 | 553 | 601 |
| Б | 02 | Х  | 04 | 08 | 14 | 22 | 32 | 44 | 58 | 74 | 92  | 112 | 134 | 158 | 184 | 212 | 242 | 274 | 308 | 344 | 382 | 422 | 464 | 508 | 554 | 602 |
| В | 06 | 05 | Х  | 09 | 15 | 23 | 33 | 45 | 59 | 75 | 93  | 113 | 135 | 159 | 185 | 213 | 243 | 275 | 309 | 345 | 383 | 423 | 465 | 509 | 555 | 603 |
| Д | 12 | 11 | 10 | Х  | 16 | 24 | 34 | 46 | 60 | 76 | 94  | 114 | 136 | 160 | 186 | 214 | 244 | 276 | 310 | 346 | 384 | 424 | 466 | 510 | 556 | 604 |
| Е | 20 | 19 | 18 | 17 | Х  | 25 | 35 | 47 | 61 | 77 | 95  | 115 | 137 | 161 | 187 | 215 | 245 | 277 | 311 | 347 | 385 | 425 | 467 | 511 | 557 | 605 |
| Ж | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | Х  | 36 | 48 | 62 | 78 | 96  | 116 | 138 | 162 | 188 | 216 | 246 | 278 | 312 | 348 | 386 | 426 | 468 | 512 | 558 | 606 |
| И | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | Х  | 49 | 63 | 79 | 97  | 117 | 139 | 163 | 189 | 217 | 247 | 279 | 313 | 349 | 387 | 427 | 469 | 513 | 559 | 607 |
| К | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | Х  | 64 | 80 | 98  | 118 | 140 | 164 | 190 | 218 | 248 | 280 | 314 | 350 | 388 | 428 | 470 | 514 | 560 | 608 |
| М | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | Х  | 81 | 99  | 119 | 141 | 165 | 191 | 219 | 249 | 281 | 315 | 351 | 389 | 429 | 471 | 515 | 561 | 609 |
| Р | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | Х  | 100 | 120 | 142 | 166 | 192 | 220 | 250 | 282 | 316 | 352 | 390 | 430 | 472 | 516 | 562 | 610 |

|   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| С | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | X   | 121 | 143 | 167 | 193 | 221 | 251 | 283 | 317 | 353 | 391 | 431 | 473 | 517 | 563 | 611 |
| Ю | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | X   | 144 | 168 | 194 | 222 | 252 | 284 | 318 | 354 | 392 | 432 | 474 | 518 | 564 | 612 |
| Ф | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | X   | 169 | 195 | 223 | 253 | 285 | 319 | 355 | 393 | 433 | 475 | 519 | 565 | 613 |
| Я | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | X   | 196 | 224 | 254 | 286 | 320 | 356 | 394 | 434 | 476 | 520 | 566 | 614 |
| Ш | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | X   | 225 | 255 | 287 | 321 | 357 | 395 | 435 | 477 | 521 | 567 | 615 |
| Э | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | X   | 256 | 288 | 322 | 358 | 396 | 436 | 478 | 522 | 568 | 616 |
| Т | 272 | 271 | 270 | 269 | 268 | 267 | 266 | 265 | 264 | 263 | 262 | 261 | 260 | 259 | 258 | 257 | X   | 289 | 323 | 359 | 397 | 437 | 479 | 523 | 569 | 617 |
| У | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | X   | 324 | 360 | 398 | 438 | 480 | 524 | 570 | 618 |
| Л | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 326 | 325 | X   | 361 | 399 | 439 | 481 | 525 | 571 | 619 |
| Н | 380 | 379 | 378 | 377 | 376 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | X   | 400 | 440 | 482 | 526 | 572 | 620 |
| З | 420 | 419 | 418 | 417 | 416 | 415 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | X   | 441 | 483 | 527 | 573 | 621 |
| Ц | 462 | 461 | 460 | 459 | 458 | 457 | 456 | 455 | 454 | 453 | 452 | 451 | 450 | 449 | 448 | 447 | 446 | 445 | 444 | 443 | 442 | X   | 484 | 528 | 574 | 622 |
| Ч | 506 | 505 | 504 | 503 | 502 | 501 | 500 | 499 | 498 | 497 | 496 | 495 | 494 | 493 | 492 | 491 | 490 | 489 | 488 | 487 | 486 | 485 | X   | 529 | 575 | 623 |
| Г | 552 | 551 | 550 | 549 | 548 | 547 | 546 | 545 | 544 | 543 | 542 | 541 | 540 | 539 | 538 | 537 | 536 | 535 | 534 | 533 | 532 | 531 | 530 | X   | 576 | 624 |
| П | 600 | 599 | 598 | 597 | 596 | 595 | 594 | 593 | 592 | 591 | 590 | 589 | 588 | 587 | 586 | 585 | 584 | 583 | 582 | 581 | 580 | 579 | 578 | 577 | X   | 625 |
| Х | 650 | 649 | 648 | 647 | 646 | 645 | 644 | 643 | 642 | 641 | 640 | 639 | 638 | 637 | 636 | 635 | 634 | 633 | 632 | 631 | 630 | 629 | 628 | 627 | 626 | X   |
|   | А   | Б   | В   | Д   | Е   | Ж   | И   | К   | М   | Р   | С   | Ю   | Ф   | Я   | Ш   | Э   | Т   | У   | Л   | Н   | З   | Ц   | Ч   | Г   | П   | Х   |

Таблица N 2

Перечень индексов субъектов Российской Федерации для присвоения индивидуальных индексов средствам инициирования

|     | Наименование субъектов Российской Федерации | Индекс |
|-----|---------------------------------------------|--------|
| 1.  | Республика Башкортостан                     | 01     |
| 2.  | Республика Бурятия                          | 02     |
| 3.  | Республика Дагестан                         | 03     |
| 4.  | Кабардино-Балкарская Республика             | 04     |
| 5.  | Республика Калмыкия                         | 05     |
| 6.  | Республика Карелия                          | 06     |
| 7.  | Республика Коми                             | 07     |
| 8.  | Республика Марий Эл                         | 08     |
| 9.  | Республика Мордовия                         | 09     |
| 10. | Республика Северная Осетия - Алания         | 10     |
| 11. | Республика Татарстан (Татарстан)            | 11     |
| 12. | Республика Тыва                             | 12     |
| 13. | Удмуртская Республика                       | 13     |
| 14. | Республика Ингушетия, Чеченская Республика  | 14     |
| 15. | Чувашская Республика                        | 15     |
| 16. | Республика Саха (Якутия)                    | 16     |
| 17. | Алтайский край, Республика Алтай            | 17     |
| 18. | Амурская область                            | 18     |
| 19. | Архангельская область                       | 19     |
| 20. | Астраханская область                        | 20     |
| 21. | Белгородская область                        | 21     |

|     |                                                                        |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----|
| 22. | Брянская область                                                       | 22 |
| 23. | Владимирская область                                                   | 23 |
| 24. | Волгоградская область                                                  | 24 |
| 25. | Вологодская область                                                    | 25 |
| 26. | Воронежская область                                                    | 26 |
| 27. | Ивановская область                                                     | 27 |
| 28. | Иркутская область                                                      | 28 |
| 29. | Калининградская область                                                | 29 |
| 30. | Калужская область                                                      | 30 |
| 31. | Камчатский край                                                        | 31 |
| 32. | Кемеровская область (Кузбасс)                                          | 32 |
| 33. | Кировская область                                                      | 33 |
| 34. | Костромская область                                                    | 34 |
| 35. | Краснодарский край, Республика Адыгея (Адыгея)                         | 35 |
| 36. | Красноярский край, включая г. Норильск (Норильский промышленный район) | 36 |
| 37. | Курганская область                                                     | 37 |
| 38. | Курская область                                                        | 38 |
| 39. | Ленинградская область, г. Санкт-Петербург                              | 39 |
| 40. | Липецкая область                                                       | 40 |
| 41. | Магаданская область                                                    | 41 |
| 42. | Московская область                                                     | 42 |
| 43. | г. Москва                                                              | 43 |
| 44. | Мурманская область                                                     | 44 |
| 45. | Нижегородская область                                                  | 45 |
| 46. | Новгородская область                                                   | 46 |
| 47. | Новосибирская область                                                  | 47 |
| 48. | Омская область                                                         | 48 |
| 49. | Оренбургская область                                                   | 49 |
| 50. | Орловская область                                                      | 50 |
| 51. | Пензенская область                                                     | 51 |
| 52. | Пермский край                                                          | 52 |
| 53. | Приморский край                                                        | 53 |
| 54. | Псковская область                                                      | 54 |
| 55. | Ростовская область                                                     | 55 |
| 56. | Рязанская область                                                      | 56 |
| 57. | Самарская область                                                      | 57 |
| 58. | Саратовская область                                                    | 58 |
| 59. | Сахалинская область                                                    | 59 |
| 60. | Свердловская область                                                   | 60 |
| 61. | Смоленская область                                                     | 61 |
| 62. | Ставропольский край                                                    | 62 |
| 63. | Тамбовская область                                                     | 63 |
| 64. | Тверская область                                                       | 64 |
| 65. | Томская область                                                        | 65 |
| 66. | Тульская область                                                       | 66 |

|     |                                                                                              |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 67. | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ | 67 |
| 68. | Ульяновская область                                                                          | 68 |
| 69. | Хабаровский край, Еврейская автономная область                                               | 69 |
| 70. | Челябинская область                                                                          | 70 |
| 71. | Забайкальский край                                                                           | 71 |
| 72. | Ярославская область                                                                          | 72 |
| 73. | Чукотский автономный округ                                                                   | 73 |
| 74. | Республика Хакасия                                                                           | 74 |
| 75. | Карачаево-Черкесская Республика                                                              | 75 |
| 76. | г. Севастополь                                                                               | 79 |
| 77. | Республика Крым                                                                              | 80 |

### Пример нанесения индивидуальных индексов на гильзах ЭД и КД



При этом первая буква в обозначении номеров соответствует буквам, расположенным в вертикальном столбце: КВ=54; ЭР=231.

*Приложение N 28*  
*к Федеральным нормам и правилам*  
*в области промышленной безопасности*  
*"Правила безопасности при производстве,*  
*хранении и применении взрывчатых*  
*материалов промышленного назначения",*  
*утвержденным приказом Федеральной*  
*службы по экологическому,*  
*технологическому и атомному надзору*  
*от 3 декабря 2020 г. N 494*

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЗЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФРОНТЕ УВВ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ

| N<br>п/п | Наименование                                   | Разрушающее<br>давление, кПа |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                              | 3                            |
| 1.       | Остекление                                     | 2                            |
| 2.       | Деревянные перемычки                           | 10                           |
| 3.       | Вентиляционные трубопроводы                    | 15                           |
| 4.       | Электрооборудование                            | 20                           |
| 5.       | Электросети                                    | 30                           |
| 6.       | Вентиляторы местного проветривания             | 40                           |
| 7.       | Лебедки (массой до 1 т)                        | 40                           |
| 8.       | Кирпичные перемычки<br>(толщиной 0,2... 0,4 м) | 50                           |
| 9.       | Люки, воздушные трубы                          | 60                           |
| 10.      | Контактный провод                              | 80                           |
| 11.      | Вагонетки, обращенные к взрыву:                |                              |
|          | - торцом                                       | 140                          |
|          | - боком                                        | 50                           |
| 12.      | Проходческие машины                            | 140                          |
| 13.      | Деревянная крепь                               | 80                           |
| 14.      | Арочная крепь                                  | 150                          |
| 15.      | Бетонная перемычка                             | 200÷ 400                     |
| 16.      | Железобетонная стена<br>(толщиной 0,25 м)      | 280÷ 350                     |
| 17.      | Рельсовый путь                                 | 700                          |

*Приложение N 29  
к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494*

# ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ВЫРАБОТКИ

| Условия закрепления выработки                                | Коэффициент шероховатости $\beta$ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Незакрепленные                                               |                                   |
| Пройденные по простиранию                                    | 0.02÷ 0.25                        |
| Пройденные вкрест простирания; волна движется в направлении: |                                   |
| - обратном падению пород                                     | 0.04÷ 0.045                       |
| - по падению пород                                           | 0.022÷ 0.028                      |
| Выработки с неровной почвой и люками                         | 0.045÷ 0.063                      |
| Закрепленные                                                 |                                   |
| - бетоном                                                    | 0.010÷ 0.015                      |
| - неполными крепежными рамами                                | 0.025÷ 0.034                      |
| - арочной крепью                                             | 0.04÷ 0.06                        |
| - торкретбетоном                                             | 0.02÷ 0.025                       |
| - арочной крепью с люками для выпуска руды                   | 0.05÷ 0.07                        |

При движении УВВ по выработкам с различными видами крепи среднее значение коэффициента  $\beta_{\text{ср}}$  определяется по формуле:

$$\beta_{\text{ср}} = \frac{\beta_1 R_1 + \beta_2 R_2 + \dots + \beta_n R_n}{R},$$






где  $\beta_1, \beta_2 \dots \beta_n$  - соответственно коэффициенты шероховатости выработок, по которым проходит УВ;


$R_1, R_2 \dots R_n$  - соответственно длины выработок для различных коэффициентов шероховатости ( $\beta_1, \beta_2 \dots \beta_n$ ) м.

*Приложение N 30*  
*к Федеральным нормам и правилам*  
*в области промышленной безопасности*  
*"Правила безопасности при производстве,*  
*хранении и применении взрывчатых*  
*материалов промышленного назначения",*  
*утвержденным приказом Федеральной*  
*службы по экологическому,*

## КОЭФФИЦИЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В УВВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

| Вид местного сопротивления                                                                                                                             | Коэффициенты ослабления                                                                      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <div><p><i>a</i></p><p><math>\Delta P_1</math> <math>\Delta P_2</math> (delta) <math>\alpha</math> <math>\Delta P_2</math> (Z)</p></div>               | $Z = \frac{\Delta P_1}{\Delta P_3}$<br>при одинаковом сечении выработок                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | $\alpha^\circ$                                                                               | 45°  | 90°  | 135° | 175° |      |
|                                                                                                                                                        | Z                                                                                            | 2,3  | 2,7  | 3,1  | 3,4  |      |
|                                                                                                                                                        | $\delta = \frac{\Delta P_1}{\Delta P_2}$                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | $\alpha^\circ$                                                                               | 45°  | 90°  | 135° | 175° |      |
| $\delta$                                                                                                                                               | 1,5                                                                                          | 1,25 | 1,2  | 1,1  |      |      |
| <div><p><i>b</i></p><p><math>\Delta P_1</math> <math>\Delta P_2</math> (delta) <math>F</math> <math>f</math> <math>\Delta P_3</math> (Z) 90°</p></div> | $E = \frac{f}{F}$ ;<br>при различных сечениях выработок: $Z = \frac{\Delta P_1}{\Delta P_3}$ |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | E                                                                                            | 1    | 0,8  | 0,6  | 0,4  | 0,2  |
|                                                                                                                                                        | Z                                                                                            | 2,7  | 2,4  | 2,2  | 1,9  | 1,75 |
|                                                                                                                                                        | $\delta = \frac{\Delta P_1}{\Delta P_2}$                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | E                                                                                            | 1    | 0,8  | 0,6  | 0,4  | 0,2  |
| $\delta$                                                                                                                                               | 1,25                                                                                         | 1,2  | 1,15 | 1,1  | 1,05 |      |
| <div><p><i>в</i></p><p><math>\Delta P_1</math> <math>\Delta P_2</math> <math>f</math> <math>F</math></p></div>                                         | $E = \frac{f}{F}$ ; $Z = \frac{\Delta P_1}{\Delta P_2}$                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | E                                                                                            | 1    | 0,8  | 0,6  | 0,4  | 0,2  |
|                                                                                                                                                        | Z                                                                                            | 1    | 1,13 | 1,35 | 1,9  | 3,0  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                              |      |      |      |      |      |
| <div><p><i>г</i></p><p><math>\Delta P_1</math> <math>\Delta P_2</math> <math>f</math> <math>F</math></p></div>                                         | $E = \frac{f}{F}$ ; $\theta = \frac{\Delta P_1}{\Delta P_2}$                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | E                                                                                            | 1    | 0,8  | 0,6  | 0,4  | 0,2  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                              |      |      |      |      |      |

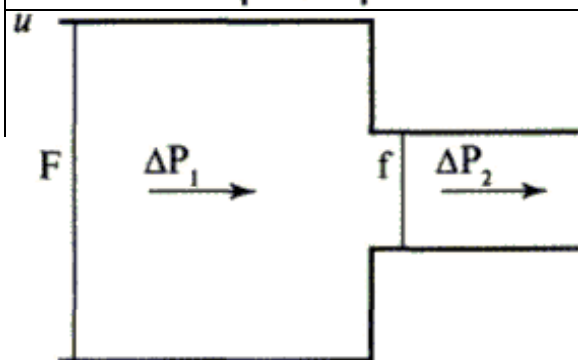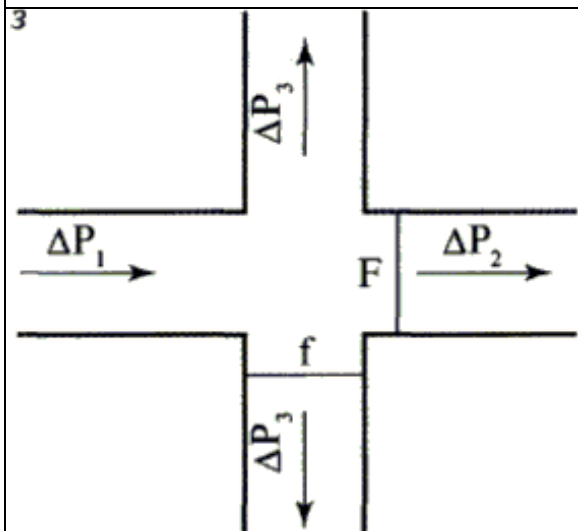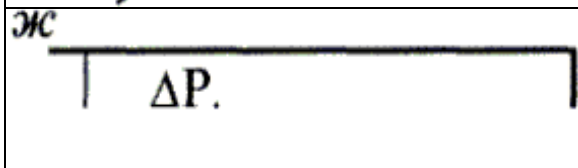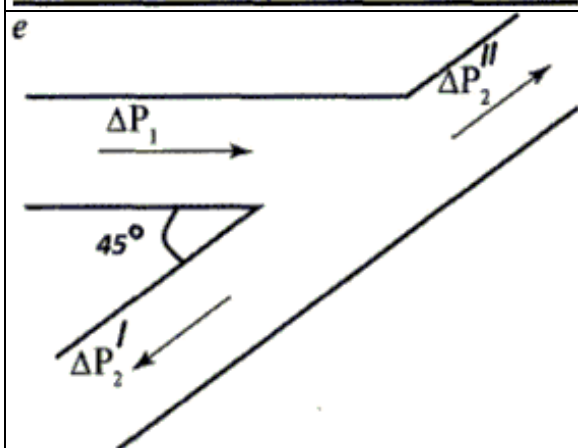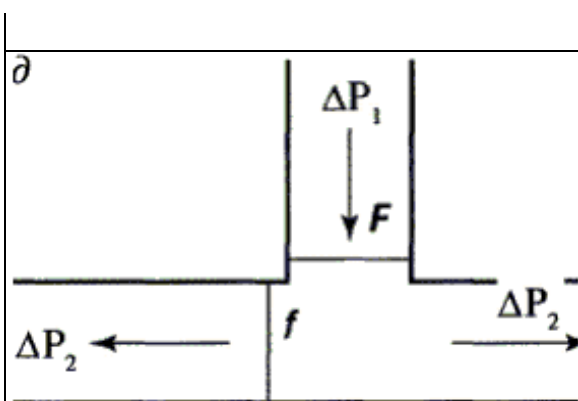
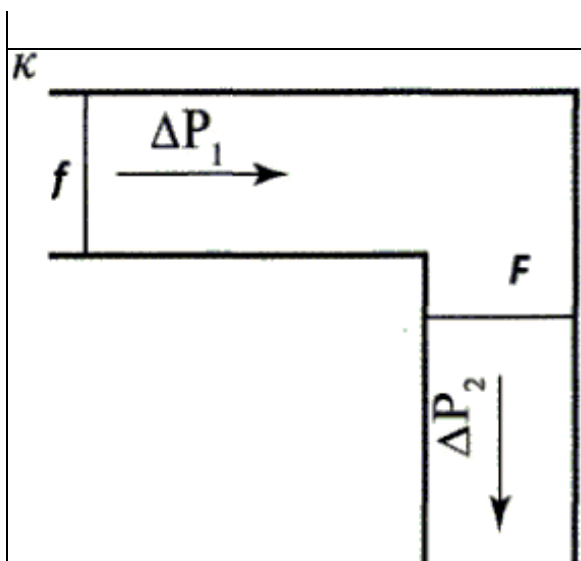
|                                                                                   |                                                            |     |      |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|
|  | Ω                                                          | 1   | 0,92 | 0,85 | 0,8 | 0,75 |
|                                                                                   | $E = \frac{f}{F} ; \theta = \frac{\Delta P_1}{\Delta P_2}$ |     |      |      |     |      |
|                                                                                   | E                                                          | 1   | 0,8  | 0,6  | 0,4 | 0,2  |
|                                                                                   | θ                                                          | 1,2 | 1,3  | 1,65 | 2,0 | 3,0  |

### Приложение N 31

к Федеральным нормам и правилам  
в области промышленной безопасности  
"Правила безопасности при производстве,  
хранении и применении взрывчатых  
материалов промышленного назначения",  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 3 декабря 2020 г. N 494

## ЗОНЫ ЗАЩИТЫ МОЛНИЕОТВОДОВ

### 1. Одиночный стержневой молниеотвод

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой  $h$  представляет собой круговой конус (рисунок 7 приложения N 34 к настоящим Правилам), вершина которого находится на высоте  $h_0 < h$ . На уровне земли зона защиты образует круг радиусом  $r_0$ . Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого сооружения  $h_x$  представляет собой круг радиусом  $r_x$ .

Зона защиты одиночных стержневых молниеотводов имеет следующие размеры:

$$h_0 = 0,85h ,$$

$$r_0 = (1,1 - 0,002h)h ,$$

$$r_x = (1,1 - 0,002h) \times \left( h - \frac{h_x}{0,85} \right) \quad (1)$$

## 2. Двойной стержневой молниеотвод

2.1. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода высотой  $h$  показана на рисунке 8 приложения N 34 к настоящим Правилам. Торцевые области зоны защиты определяются как зоны одиночных стержневых молниеотводов. Размеры  $h_0$  ,  $r_0$  ,  $r_{x1}$  ,  $r_{x2}$  определяются по формулам (1).

Зона защиты двойного стержневого молниеотвода имеет следующие габариты:

$$\text{при } L \leq h; \quad h_c = h_0 ; \quad r_{cx} = r_x ; \quad r_c = r_0 \quad (2)$$

$$\text{при } L > h \begin{cases} h_c = h_0 - (0,17 + 3 \times 10^{-4}h) \times (L - h) \\ r_{cx} = r_0 \times \frac{h_c - h_x}{h_c}; \quad r_c = r_0 \end{cases} \quad (3)$$

Зона защиты существует при  $L \leq 3h$ . При  $L > 3h$  стержневые молниеотводы следует рассматривать как одиночные.

2.2. Зона защиты двух стержневых молниеотводов разной высоты  $h_1$  и  $h_2$  приведена на рисунке 9 приложения N 34 к настоящим Правилам. Торцевые области этой зоны определяются как зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов соответствующей высоты, и размеры  $h_{01}$  ,  $h_{02}$  ,  $r_0$  ,  $r_{02}$  ,  $r_{x1}$  ,  $r_{x2}$  вычисляются по формулам (1). Остальные размеры зоны определяются по формулам:

$$r_c = \frac{r_{01} + r_{02}}{2} ; \quad h_c = \frac{h_{c1} + h_{c2}}{2} ; \quad r_{cx} = r_c \times \frac{h_c - h_x}{h_c} \quad (4)$$

где  $h_{c1}$  и  $h_{c2}$  вычисляются по формулам (2) и (3). Для разновысокого двойного стержневого молниеотвода зона защиты существует при  $L \leq 3h_{\min}$  .

## 3. Многократный стержневой молниеотвод

Зона защиты многократных стержневых молниеотводов равной высоты определяется как зона защиты попарно взятых соседних стержневых молниеотводов (приложение N 34 к настоящим Правилам, рисунок 10).

Основное условие защищенности одного или группы сооружений высотой  $h_x$  - выполнение неравенства  $r_{cx} > 0$  для всех попарно взятых молниеотводов  $r_{cx}$  определяется по формулам (2) и (3).

#### 4. Одиночный тросовый молниеотвод

Зона защиты одиночного тросового молниеотвода приведена на рисунке 11 приложения N 34 к настоящим Правилам, где  $h$  - высота троса в точке наибольшего провеса. С учетом стрелы провеса при известной высоте опор  $h_{он}$  высота стального троса площадью сечения 35 - 50 мм<sup>2</sup> определяется при длине пролета  $L < 120$  м как  $h = h_{он} - 2$  м, а при  $L = 120 - 150$  м как  $h = h_{он} - 3$  м.

Зона защиты одиночных тросовых молниеотводов имеет следующие размеры:

$$h_0 = 0,85h ,$$

$$r_0 = (1,35 - 0,0025h)h , (5)$$

$$r_x = (1,35 - 0,0025h) \times \left( h - \frac{h_x}{0,85} \right) .$$

#### 5. Двойной тросовый молниеотвод

Зона защиты двойного тросового молниеотвода показана на рисунке 12 приложения N 34 к настоящим Правилам. Размеры  $r_0$  ,  $h_0$  ,  $r_x$  определяются по формулам (5).

Остальные габариты зоны защиты определяются по формулам:

$$\text{при } L < h. \quad h_c = h, \quad r_{cx} = r_x , \quad r_c = r_0 \quad (6)$$

$$\text{при } L > h \begin{cases} h_c = h_0 - (0,14 + 5 \times 10^{-4}h) \times (L - h) \\ r_x = \frac{L}{2} \times \frac{h_0 - h_x}{h_0 - h_c}; \quad r_c = r_0; \quad r_{cx} = r_0 \times \frac{h_c - h_x}{h_c} \end{cases} \quad (7)$$

Зона защиты существует при  $L \leq 3h$ .

### 6. Конструктивное выполнение молниеотводов

#### 6.1. Опоры, молниеприемники и токоотводы

6.1.1. Опоры молниеотводов допускается выполнять из стали любой марки, железобетона или

древесины (рекомендуемая конструкция представлена на рисунке 13 приложения N 34 к настоящим Правилам). Металлические трубчатые опоры допускается изготавливать из некондиционных стальных труб. Металлические опоры должны быть защищены от коррозии. Окрашивать контактные поверхности в соединениях не допускается, деревянные опоры и пасынки должны защищаться от гниения пропиткой антисептиками.

6.1.2. Опоры стержневых молниеотводов необходимо рассчитывать на механическую прочность как свободно стоящие конструкции, а тросовые с учетом натяжения троса и ветровой нагрузки на трос, без учета динамических усилий от токов молнии в обоих случаях.

6.1.3. К верхнему концу опоры 1 прикрепляется молниеприемник 2, выступающий над опорой не более чем на 1,5 м (приложение N 34 к настоящим Правилам, рисунок 13). Молниеприемник соединяется токоотводом 3 с заземлением 4 и крепится к столбу скобами 5. Для больших хранилищ применяются сложные опоры.

Для увеличения срока службы деревянные опоры можно устанавливать на рельсовые или железобетонные приставки.

#### Размеры деревянных опор

| Высота молниеотвода, м                       | 9   | 11  | 13  | 14  | 16  | 18   | 20   | 22   |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Высота составных деревянных частей опоры, м: |     |     |     |     |     |      |      |      |
| верхней а                                    | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12   | 13   |
| нижней b                                     | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |

6.1.4. Использование деревьев в качестве опор для молниеприемников не допускается.

6.1.5. Площадь сечения стального молниеприемника стержневого молниеотвода должна быть не менее 100 мм<sup>2</sup> (приложение N 34 к настоящим Правилам, рисунок 14). Длина молниеприемника должна быть не менее 200 мм. Молниеприемники следует защищать от коррозии оцинкованием, лужением или покраской.

6.1.6. Молниеприемники тросовых молниеотводов необходимо выполнять из стального многопроводного оцинкованного троса площадью сечения не менее 35 мм<sup>2</sup>.

6.1.7. Соединение молниеприемников с токоотводами должно выполняться сваркой, а при невозможности применения сварки - болтовым соединением с переходным электрическим сопротивлением не более 0,05 Ом.

Соединение стальной кровли с токоотводами может выполняться зажимами (приложение N 34 к настоящим Правилам, рисунок 15). Площадь контактной поверхности в соединении должна быть не менее удвоенной площади сечения токоотводов.

6.1.8. Токоотводы, перемычки и заземлители необходимо выполнять из фигурной стали с размерами элементов, не менее указанных в приложении N 33 к настоящим Правилам.

## 6.2. Заземляющие устройства

6.2.1. По расположению в грунте и форме электродов заземлители делятся на:

а) углубленные - из полосовой (площадью сечения 40 x 4 мм) или круглой (диаметром 20 мм)

стали, укладываемые на дно котлована в виде протяженных элементов или контуров по периметру фундаментов. В грунтах с электрическим удельным сопротивлением  $\rho \geq 500$  Ом·м в качестве углубленных заземлителей может использоваться арматура железобетонных свай и железобетонных фундаментов других видов;

б) горизонтальные - из полосовой (площадью сечения 40 х 4 мм) или круглой (диаметром 20 мм) стали, уложенные горизонтально на глубине 0,6 - 0,8 м от поверхности земли или несколькими лучами, расходящимися из одной точки, к которой присоединяется токоотвод;

в) вертикальные - из стальных, вертикально ввинчиваемых стержней (диаметром 32 - 56 мм) или забиваемых электродов из угловой (40 х 40 мм) стали. Длина ввинчиваемых электродов должна приниматься 3 - 5 м, забиваемых - 2,5 - 3 м. Верхний конец вертикального заземлителя должен быть заглублен на 0,5 - 0,6 м от поверхности земли;

г) комбинированные - вертикальные и горизонтальные, объединенные в общую систему. Присоединение токоотводов следует проводить в середину горизонтальной части комбинированного заземлителя.

В качестве комбинированных следует применять сетки с глубиной заложения 0,5 - 0,6 м или сетки с вертикальными электродами. Шаг ячеек сетки должен быть не менее 5 - 6 м;

д) пластинчатые - для судов с взрывчатыми материалами, корпуса которых изготовлены из непроводящего материала.

6.2.2. Все соединения электродов заземлителей между собой и с токоотводами должны проводиться сваркой. Длина сварочного шва должна быть не менее двойной ширины свариваемых полос и не менее 6 диаметров свариваемых круглых проводников.

Болтовой контакт допускается только при устройстве временных заземлителей и в местах соединения между собой отдельных контуров, выполненных в соответствии с пунктом 833 настоящих Правил.

Площадь сечения соединительных полос заземлителей должна быть не менее указанной в приложении N 33 к настоящим Правилам.

6.2.3. Проектирование заземлителей должно вестись с учетом неоднородности грунта.

6.2.4. Конструкция заземлителей выбирается в зависимости от требуемого импульсного сопротивления с учетом структуры и электрического удельного сопротивления грунта, а также удобства ведения работ по их укладке. Типовые конструкции заземлителей и значения их сопротивления растеканию тока промышленной частоты  $R_{\sim}$  Ом, приведены ниже.

В грунтах с электрическим удельным сопротивлением менее 500 Ом·м следует использовать заземлители горизонтального или вертикального типа. При грунтах неоднородной проводимости следует применять горизонтальные заземлители, если электрическое удельное сопротивление верхнего слоя грунта меньше нижнего, и вертикальные заземлители, если проводимость нижнего слоя лучше, чем верхнего.

6.2.5. Каждый заземлитель характеризуется своим импульсным сопротивлением, т.е. сопротивлением растеканию тока молнии  $R_{\text{и}}$ .

Импульсное сопротивление заземлителя может существенно отличаться от сопротивления  $R_{\sim}$ , получаемого обычно принятыми способами. Его величина определяется по формуле:

$$R_u = \alpha R_{\Sigma} \quad (8)$$

где  $\alpha$  - импульсный коэффициент, зависящий от параметров тока молнии, электрического удельного сопротивления грунта и конструкции заземлителя.

Предельные длины горизонтальных заземлителей, гарантирующих  $\alpha \leq 1$  при разных удельных сопротивлениях грунта  $\rho$ , приведены ниже:

|               |        |     |      |      |      |
|---------------|--------|-----|------|------|------|
| $\rho$ , Ом·м | До 500 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| $l_{пр}$ , м  | 25     | 35  | 50   | 80   | 100  |

Заземлители большей длины практически не отводят импульсный ток на участке, превышающем  $l_{пр}$ .

Значения импульсного коэффициента при разных удельных сопротивлениях грунта приведены в приложении N 32 к настоящим Правилам.

Импульсные коэффициенты определены для значений амплитуды тока молнии 60 кА и крутизны 20 кА/мкс.

6.2.6. После монтажа заземлителей расчетное сопротивление растеканию должно быть уточнено непосредственным замером. Измерения следует проводить летом в сухую погоду.

Соединение между собой отдельных заземлителей молниеотводов стальной полосой допускается в грунтах с электрическим удельным сопротивлением  $\rho > 500$  Ом·м.

Если измеренное сопротивление заземлителей превышает расчетное, то в грунтах с электрическим удельным сопротивлением 500 Ом·м и более необходимо соединять между собой заземлители молниеприемников соседних хранилищ при расстоянии между ними не более указанных в пункте 832 настоящих Правил.

## 7. Молниезащита плавучих судов с взрывчатыми материалами

7.1. Молниезащита плавучих судов должна осуществляться посредством установки на каждой мачте молниеотводов с учетом следующих положений:

7.2. Если корпус судна и мачта изготовлены из металла и имеют электрический контакт, а на топе металлической мачты нет никакого электрического или электронного оборудования, эта мачта обеспечивает защиту от действия молнии.

7.3. Если корпус и мачта изготовлены из металла и имеют электрический контакт, а на топе металлической мачты установлено какое-либо электрическое или электронное оборудование, на мачте должен быть установлен молниеприемник, возвышающийся над этим оборудованием не менее чем на 300 мм.

7.4. Если корпус судна изготовлен из непроводящего материала, а мачта из металла, на части корпуса, находящейся в воде, должен устанавливаться заземляющий лист, к которому присоединяется мачта. В случае, когда на топе мачты установлено какое-либо электрическое или электронное оборудование, должно быть выполнено требование пункта 7.3 настоящего приложения.

7.5. Если мачта изготовлена из дерева или другого непроводящего материала, на ней должен быть установлен молниеприемник, возвышающийся также не менее чем на 300 мм над любым устройством, находящимся на топе мачты.

Молниеприемник должен быть соединен с помощью токоотвода с металлическим корпусом судна или с заземляющим листом на судах с непроводящим корпусом.

7.6. Молниеприемник для установки на мачтах должен представлять собой металлический стержень диаметром не менее 12 мм. В качестве материала могут применяться медь, медные сплавы или сталь, защищенная металлическим антикоррозийным покрытием.

7.7. В качестве токоотвода на судах следует использовать шину, трос, прут или провод из меди площадью сечения не менее 70 мм<sup>2</sup> или стали площадью сечения не менее 100 мм<sup>2</sup>, при этом токоотвод должен быть защищен от коррозии.

7.8. Токоотводы должны прокладываться по наружной стороне мачт и надстроек.

7.9. На судах с корпусом из непроводящего материала в качестве заземлителей необходимо применять листы из углеродистой стали площадью не менее 1,5 м<sup>2</sup> и толщиной 5 - 6 мм, погруженные в воду при любой осадке и наибольшем допустимом крене судна.

7.10. Соединения между молниеприемником, токоотводом и заземлителем должны выполняться сваркой или болтовыми зажимами. В случае применения болтовых зажимов площадь контактной поверхности между токоотводом и молниеприемником или заземлителем должна быть не менее 100 мм<sup>2</sup> для меди и ее сплавов и 1000 мм<sup>2</sup> для стали.

7.11. Если судно оборудовано заваливающимися мачтами, между стандарсом и стойкой мачты должна быть установлена гибкая перемычка на токоотводе площадью сечения не менее 70 мм<sup>2</sup> для меди и 100 мм<sup>2</sup> для стального многожильного проводника.

## **8. Проектирование и приемка молниезащиты складов взрывчатых материалов**

8.1. Проект должен содержать:

план склада со всеми прилегающими к нему сооружениями;

расчет зон защиты от прямых ударов с обоснованием и размерами всех молниезащитных элементов;

расчет защиты от вторичных воздействий молнии (если это требуется) или мотивировку нецелесообразности ее выполнения;

рабочие чертежи всех конструкций;

спецификацию материалов.

8.2. Смонтированные молниезащитные устройства могут быть введены в эксплуатацию только после приемки их комиссией в установленном порядке.

## **9. Проверка молниезащиты**

9.1. Молниезащита должна проверяться в предгрозовом период, но не реже одного раза в год,

а также после выявления повреждений комиссией, назначенной руководителем (техническим руководителем) организации, в составе: энергетика (электромеханика) или лица, выполняющего его обязанности, заведующего складом взрывчатых материалов, руководителя взрывных работ, в ведении которого находится склад.

Наружный осмотр молниезащитных устройств периодически, но не реже одного раза в месяц, проводится заведующим складом.

В проверку молниезащиты входит:

- а) наружный осмотр молниезащитных устройств;
- б) измерение сопротивления заземлителей молниезащиты;
- в) проверка переходного сопротивления контактов устройств защиты от вторичных воздействий молнии.

9.2. Измерение сопротивления заземлителей должно проводиться в период наибольшего просыхания грунта. В тех районах, где в период грозовой деятельности существует промерзший слой, измерение проводится при его оттаивании.

9.3. Результаты наружного осмотра молниезащиты оформляются актом, а результаты измерения сопротивления заземлителей заносятся в ведомость состояния заземлителей молниезащиты по прилагаемой форме:

## Ведомость состояния заземлителей молниезащиты на складе взрывчатых материалов

### I. Основные технические данные о заземлителях

| Номер хранилища | Номер заземлителя на схеме | Дата сооружения заземления | Конструкция заземлителя, номер чертежа | Состояние погоды |                    | Способ измерения | Электрическое удельное сопротивление грунта, Ом * м | Сопротивление растеканию тока, Ом |            |            |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|                 |                            |                            |                                        | до измерения     | во время измерения |                  |                                                     | расчетное                         | измеренное | импульсное |

Технические данные внес \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Измерения произвел \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

### II. Результаты осмотра молниезащиты и измерений

| Номер | Номер | Дата | Результаты | Состояние погоды | Способ | Сопротивление | Заключение |
|-------|-------|------|------------|------------------|--------|---------------|------------|
|-------|-------|------|------------|------------------|--------|---------------|------------|

| хранилища | заземлителя<br>на схеме | измерения<br>и осмотра<br>устройства | наружного<br>осмотра<br>устройства | до<br>измерения | во время<br>измерения | измерения | растеканию тока, Ом<br>измеренное | импульсное |  |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|------------|--|
|           |                         |                                      |                                    |                 |                       |           |                                   |            |  |

Осмотр и измерения произвели:

---

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

---

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

9.4. Наружным осмотром молниезащитных устройств (с обязательным применением бинокля) должно определяться состояние молниеприемников, токоотводов, мест пайки и соединений, опорных мачт и надземных частей защиты от вторичных воздействий молнии.

9.5. При осмотре молниеприемников необходимо установить целостность конического наконечника, состояние его полуды, надежность и плотность соединения с токоотводом, наличие ржавчины, чистоту поверхностей в соединениях на болтах.

Молниеотвод с оплавившимся или поврежденным коническим наконечником и поврежденный ржавчиной более чем на 1/3 площади поперечного сечения должен быть заменен новым.

Поврежденные полуда, оцинковка должны быть восстановлены, ржавчина с контактных поверхностей удалена и слабые соединения закреплены.

9.6. При осмотре токоотводов определяются отсутствие перегибов и петель, целостность и плотность соединений, отсутствие ржавчины и повреждений.

Токоотводы, поврежденные ржавчиной, если их площадь сечения остается менее 50 мм<sup>2</sup>, должны быть заменены новыми.

9.7. Осмотром деревянных опорных мачт определяется степень поражения гниlostными грибами, если она достигает 1/3 площади сечения, мачты должны быть заменены новыми.

9.8. При осмотре наземных частей защиты от вторичных воздействий молнии, вызываемых электростатической индукцией, проверяются целостность сетки и токоотводов, плотность и надежность их соединений, степень повреждения ржавчиной.

При повреждении ржавчиной сетки и токоотводов до площади сечения более 16 мм<sup>2</sup> поврежденные участки должны быть заменены.

9.9. При проверке устройств защиты от вторичных воздействий определяются целостность перемычек, их состояние и измеряется переходное сопротивление контактов, которое должно быть не более значения, указанного в пункте 834 настоящих Правил. При этом следует проверять связь всех заземляемых элементов с заземлителями защиты от вторичных воздействий.

9.10. Измерение сопротивления заземлителей молниезащиты должно проводиться специальными электроизмерительными приборами или методом трех измерений вольтметра-амперметра при высоком удельном сопротивлении грунтов. Сопротивление стыков надлежит измерять микроомметром. Измеренные сопротивления необходимо занести

в ведомость состояния заземлителей молниезащиты на складе взрывчатых материалов по приведенной форме.

9.11. При измерении сопротивления заземлителей по трехэлектродной схеме следует применять схемы расположения токового Т и потенциального П электродов, приведенные на рисунке 16 приложения N 34 к настоящим Правилам. При  $D > 40$  м размер  должен быть не менее D.

При  $D < 40$  м размер  = 40 м.

При  $D = 10$  м размер  = 20 м.

Место расположения измерительных электродов нужно определять при проектировании молниезащиты. Измерительные электроды следует устанавливать при сооружении заземлителей молниезащиты.

В качестве вспомогательного заземления можно использовать один из заземлителей соседних молниеотводов, не связанный с измеряемым заземлителем.

9.12. Измерение сопротивления заземлителя может быть проведено способом трех измерений вольтметра-амперметра.

На рисунке 17 приложения N 34 к настоящим Правилам показаны 4 отдельных заземлителя от четырех молниеотводов.

Измерение сопротивления (Ом) 3 заземлителей N 1, 2, 3 должно проводиться попарно:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| измерение I   | $R_1 + R_2 = a$ |
| измерение II  | $R_1 + R_3 = b$ |
| измерение III | $R_2 + R_3 = c$ |

отсюда сопротивление (Ом) каждого заземлителя:

$$R_1 = \frac{a + b - c}{2},$$

$$R_2 = \frac{a + c - b}{2},$$

$$R_3 = \frac{b + c - a}{2}$$

Для получения сопротивления (Ом) заземлителя N 4 проводятся еще два (четвертое и пятое) дополнительных измерения:

измерение IV  $R_4 + R_3 = d$

измерение V  $R_4 + R_2 = e$

отсюда сопротивление заземлителя N 4:

$$R_4 = \frac{d + e + c}{2} \text{ Ом}$$


В таком же порядке могут быть измерены сопротивления и других заземлителей, если они имеются.





При одном или двух заземлителях необходимо сделать два или одно вспомогательное заземление.



9.13. Для определения импульсного сопротивления  $R_1$  заземлителя следует его измеренное сопротивление умножить на импульсный коэффициент  $a$ , принятый по приложению N 32 к настоящим Правилам в зависимости от типа заземлителя и удельного сопротивления грунта.



Удельное сопротивление грунта должно быть измерено на стадии предпроектных изысканий. В условиях эксплуатации и реконструкции измерение проводится по четырехэлектродной схеме с применением мегомметра. Расчетное значение  $\rho$  определяется по формуле  $\rho = 2\pi R l K_c$ , где  $R$  - показание прибора, Ом;  $l$  - расстояние между электродами, м;  $K_c$  - сезонный коэффициент промерзания (высыхания) грунта.

## Типовые конструкции заземлителей и значения их сопротивления растеканию тока промышленной частоты
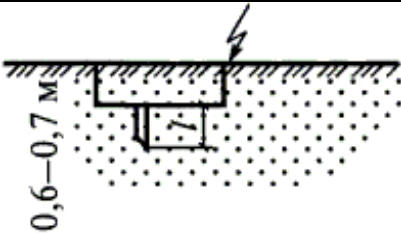
| Рисунки                                                                             | Тип                     | Материал                            | Значение сопротивления (Ом) растеканию тока промышленной частоты при различных электрических удельных сопротивлениях грунта, Ом·м |     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
|                                                                                     |                         |                                     | 50                                                                                                                                | 100 | 500 | 1000 |
| 1                                                                                   | 2                       | 3                                   | 4                                                                                                                                 | 5   | 6   | 7    |
|  | Вертикальный стержневой | Сталь угловая 40 х 40 х 4 мм        |                                                                                                                                   |     |     |      |
|                                                                                     |                         | $l = 2 \text{ м}$                   | 19                                                                                                                                | 38  | 190 | 380  |
|                                                                                     |                         | $l = 3 \text{ м}$                   | 14                                                                                                                                | 28  | 140 | 280  |
|                                                                                     |                         | Сталь круглая диаметром 10 - 20 мм: |                                                                                                                                   |     |     |      |
|                                                                                     |                         | $l = 2 \text{ м}$                   | 24                                                                                                                                | 48  | 240 | 480  |
|                                                                                     |                         | $l = 3 \text{ м}$                   | 17                                                                                                                                | 34  | 170 | 340  |
|                                                                                     |                         | $l = 5 \text{ м}$                   | 14                                                                                                                                | 28  | 140 | 280  |
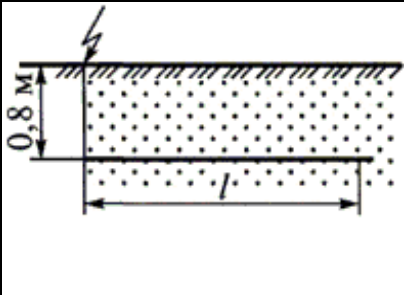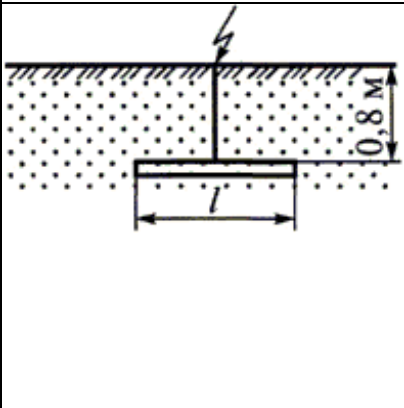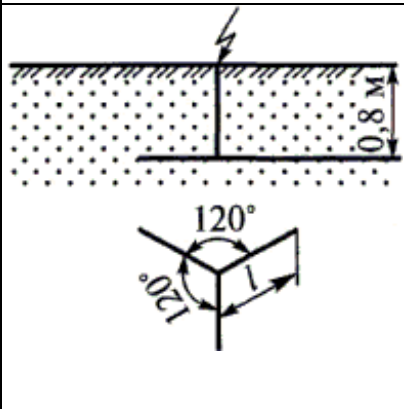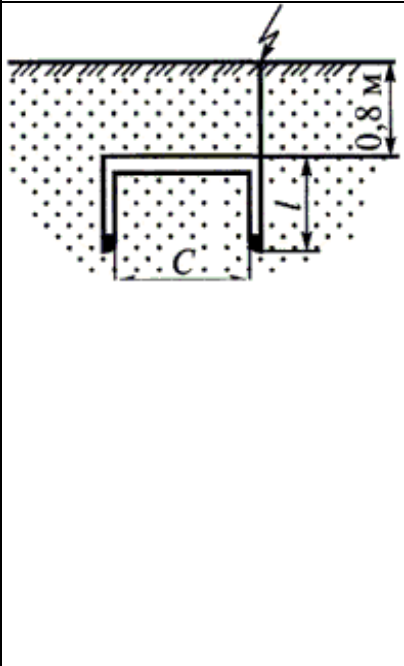
|                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                  |                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|    | Горизонтальный<br>полосовой                                | Сталь<br>полосовая<br>4 x 40 мм<br>l = 2 м<br>l = 5 м<br>l = 10 м<br>l = 20 м<br>l = 30 м                                                                                                               | 22<br>12<br>7<br>4<br>3,2                            | 44<br>24<br>14<br>8<br>6,5                       | 220<br>120<br>70<br>40<br>35     | 440<br>240<br>140<br>80<br>70       |
|    | Горизонтальный<br>полосовой с<br>вводом тока в<br>середину | Сталь<br>полосовая<br>4 x 40 мм<br>l = 5 м<br>l = 10 м<br>l = 12 м<br>l = 24 м<br>l = 32 м<br>l = 40 м                                                                                                  | 9,5<br>5,85<br>5,4<br>3,1<br>He<br>He<br>применяется | 19<br>12<br>11<br>6,2<br>He<br>He<br>применяется | 95<br>60<br>54<br>31<br>24<br>20 | 190<br>120<br>110<br>62<br>48<br>40 |
|   | Горизонтальный<br>трехлучевой                              | Сталь<br>полосовая<br>4 x 40 мм<br>l = 6 м<br>l = 12 м<br>l = 16 м<br>l = 20 м<br>l = 32 м<br>l = 40 м                                                                                                  | 4,6<br>2,6<br>2<br>1,7<br>He<br>He<br>применяется    | 9<br>5,2<br>4<br>3,4<br>He<br>He<br>применяется  | 45<br>26<br>20<br>17<br>14<br>12 | 90<br>50<br>40<br>34<br>28<br>24    |
|  | Комбинированный<br>двухстержневой                          | Сталь<br>угловая 40<br>x 40 мм,<br>сталь<br>полосовая<br>4 x 40 мм:<br>C = 3 м; l = 2,5 м<br>C = 3 м; l = 3 м<br>C = 6 м; l = 2,5 м<br>C = 6 м; l = 3 м<br>Сталь<br>круглая<br>диаметром<br>10 - 20 мм, | 7<br>6<br>5,5<br>4,5                                 | 14<br>12<br>11<br>9,1                            | 70<br>60<br>55<br>45             | 140<br>120<br>110<br>90             |
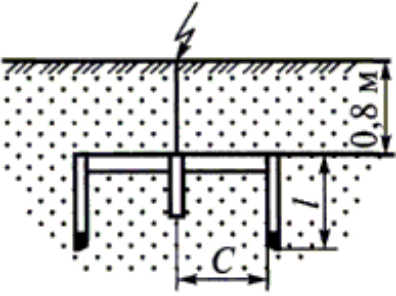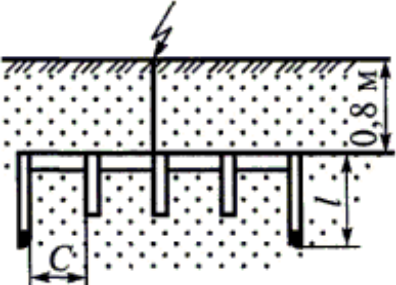
|                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                              |                                    |                                 |                                  |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                     |                                   | сталь<br>полосовая<br>4 x 40 мм:<br>C = 3 м; l = 2,5 м<br>C = 3 м; l = 3 м<br>C = 5 м; l = 2,5 м<br>C = 5 м; l = 3 м<br>C = 3 м; l = 5 м<br>C = 5 м; l = 5 м                                 | 7,5<br>6,8<br>6<br>5,5<br>5,5<br>4 | 15<br>14<br>12<br>11<br>11<br>8 | 75<br>70<br>60<br>55<br>55<br>40 | 150<br>140<br>120<br>110<br>110<br>80 |
|    | Комбинированный<br>трехстержневой | Сталь<br>угловая 40<br>x 40 x 4<br>мм,<br>Сталь<br>полосовая<br>4 x 40 мм:<br>C = 3 м; l = 2,5 м<br>C = 6 м; l = 2,5 м<br>C = 7 м; l = 3 м                                                   | 4<br>3<br>2,7                      | 8<br>6<br>5,4                   | 40<br>30<br>27                   | 80<br>60<br>55                        |
|                                                                                     |                                   | Сталь<br>круглая<br>диаметром<br>10 - 20 мм,<br>сталь<br>полосовая<br>4 x 40 мм:<br>C = 2,5 м; l = 2,5 м<br>C = 2,5 м; l = 2 м<br>C = 5 м; l = 2,5 м<br>C = 5 м; l = 3 м<br>C = 6 м; l = 5 м | 4,8<br>4,4<br>3,5<br>3,3<br>2,7    | 9,7<br>8,9<br>7,1<br>6,6<br>5,4 | 50<br>45<br>36<br>33<br>27       | 100<br>90<br>70<br>65<br>55           |
|  | Комбинированный<br>пятистержневой | Сталь<br>угловая 40<br>x 40 x 4                                                                                                                                                              |                                    |                                 |                                  |                                       |
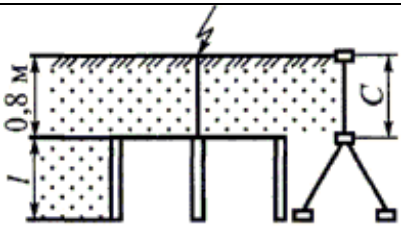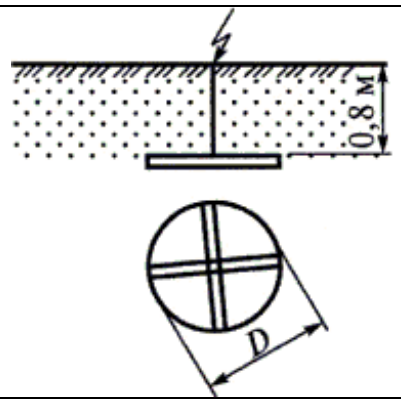
|                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                      |                                      |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                     |                                             | мм; Сталь<br>полосовая<br>4 x 40 мм:<br>C = 5 м; l<br>= 2 м<br>C = 5 м; l<br>= 3 м<br>C = 7,5 м;<br>l = 2 м<br>C = 7,5 м;<br>l = 3 м                                                                                             | 2,2<br>1,9<br>1,8<br>1,6           | 4,4<br>3,8<br>3,7<br>3,2             | 22<br>19<br>18,5<br>16               | 44<br>38<br>37<br>32             |
|                                                                                     |                                             | Сталь<br>круглая<br>диаметром<br>10 - 20 мм,<br>сталь<br>полосовая<br>4 x 40 мм:<br>C = 5 м; l<br>= 2 м<br>C = 5 м; l<br>= 3 м<br>C = 7,5 м;<br>l = 2 м<br>C = 7,5 м;<br>l = 3 м<br>C = 5 м; l<br>= 5 м<br>C = 7,5 м;<br>l = 5 м | 2,4<br>2<br>2<br>1,7<br>1,9<br>1,6 | 4,8<br>4,1<br>4<br>3,5<br>3,8<br>3,2 | 24<br>20,5<br>20<br>17,5<br>19<br>16 | 48<br>41<br>40<br>35<br>38<br>32 |
|  | Комбинированный<br>четырёхстрёжневой        | Сталь<br>угловая 40<br>x 40 x 4<br>мм, сталь<br>полосовая<br>4 x 40 мм:<br>C = 6 м; l<br>= 3 м                                                                                                                                   | 2,1                                | 4,3                                  | 21,5                                 | 43                               |
|  | Горизонтальный с<br>вводом тока в<br>центре | Сталь<br>полосовая<br>4 x 40 мм:<br>D = 4 м<br>D = 6 м<br>D = 8 м<br>D = 10 м<br>D = 12 м                                                                                                                                        | 4,5<br>3,3<br>2,65<br>2,2<br>1,9   | 9<br>6<br>5,3<br>4,4<br>3,8          | 45<br>33<br>26,5<br>22<br>19         | 90<br>66<br>53<br>44<br>38       |

*Приложение N 32*  
*к Федеральным нормам и правилам*  
*в области промышленной безопасности*  
*"Правила безопасности при производстве,*  
*хранении и применении взрывчатых*  
*материалов промышленного назначения",*  
*утвержденным приказом Федеральной*  
*службы по экологическому,*  
*технологическому и атомному надзору*  
*от 3 декабря 2020 г. N 494*

## **ЗНАЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРИ РАЗНЫХ УДЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЯХ ГРУНТА**

| Тип заземлителя | Значение импульсного коэффициента при<br>электрическом удельном сопротивлении<br>$\rho_{\text{грунта}}$ , Ом·м |     |     |      |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------|
|                 | До 100                                                                                                         | 100 | 500 | 1000 | 2000 и<br>более |
| Вертикальный    | 0,9                                                                                                            | 0,9 | 0,7 | 0,5  | 0,35            |
| Горизонтальный  | 0,9                                                                                                            | 0,8 | 0,6 | 0,4  | 0,3             |
| Комбинированный | 0,9                                                                                                            | 0,7 | 0,5 | 0,3  | -               |

*Приложение N 33*  
*к Федеральным нормам и правилам*  
*в области промышленной безопасности*  
*"Правила безопасности при производстве,*  
*хранении и применении взрывчатых*  
*материалов промышленного назначения",*  
*утвержденным приказом Федеральной*  
*службы по экологическому,*  
*технологическому и атомному надзору*  
*от 3 декабря 2020 г. N 494*

| Вид                                                                                                                                         | Место расположения токоотвода |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                                                                                                                                             | Снаружи здания на воздухе     | В земле |
| Круглые токоотводы и перемычки диаметром, мм                                                                                                | 6                             | -       |
| Круглые вертикальные электроды диаметром, мм                                                                                                | -                             | 10      |
| Круглые горизонтальные электроды диаметром, мм<br>(применяются только для углубления заземлителей и выравнивания потенциалов внутри зданий) | -                             | 10      |
| Прямоугольные (из квадратной и полосовой стали):                                                                                            |                               |         |
| площадь сечения, мм <sup>2</sup>                                                                                                            | 48                            | 160     |
| толщина, мм                                                                                                                                 | 4                             | 4       |
| Из угловой стали:                                                                                                                           |                               |         |
| площадь сечения, мм <sup>2</sup>                                                                                                            | -                             | 160     |
| толщина полки, мм                                                                                                                           | -                             | 4       |
| Трубы стальные с толщиной стенок, мм                                                                                                        | -                             | 3,5     |

*Приложение N 34*  
*к Федеральным нормам и правилам*  
*в области промышленной безопасности*  
*"Правила безопасности при производстве,*  
*хранении и применении взрывчатых*  
*материалов промышленного назначения",*  
*утвержденным приказом Федеральной*  
*службы по экологическому,*  
*технологическому и атомному надзору*  
*от 3 декабря 2020 г. N 494*

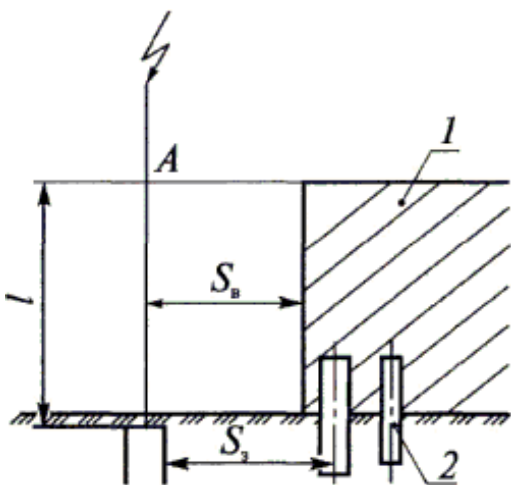


Рисунок 1. Отдельно стоящий стержневой молниеотвод:  $l$  - протяженность токопровода от точки А до заземлителя;  $S_{в}$  - наименьшее допустимое расстояние до защищаемого сооружения;  $S_{з}$  - наименьшее допустимое расстояние от заземлителя до металлических коммуникаций; 1 - защищаемое сооружение; 2 - металлические коммуникации

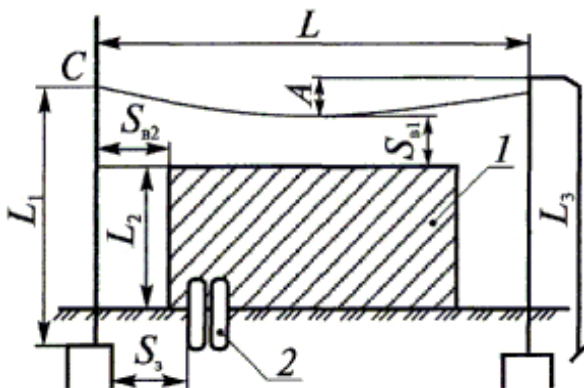


Рисунок 2. Отдельно стоящий тросовый молниеотвод:  $L$  - расстояние между молниеотводами;  $L_1$ ,  $L_3$  - протяженность токопроводов;  $L_2$  - высота защищаемого сооружения;  $S_{в1}$ ,  $S_{в2}$  - наименьшие допустимые расстояния от тросового молниеотвода соответственно в точках А и С до защищаемого сооружения;  $S_з$  - наименьшее допустимое расстояние от заземления до металлических коммуникаций; 1 - защищаемое сооружение; 2 - металлические коммуникации.

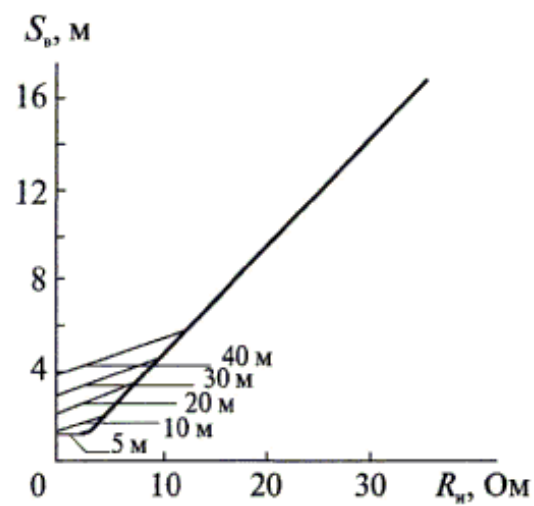


Рисунок 3. Наименьшие допустимые расстояния от стержневого молниеотвода до защищаемого сооружения

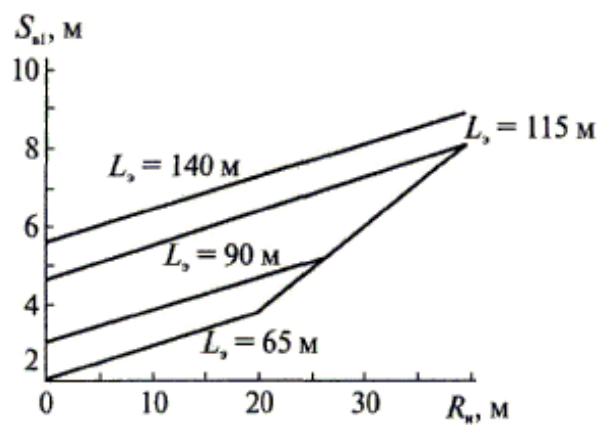


Рисунок 4. Наименьшие допустимые расстояния от троса в середине пролета до защищаемого сооружения

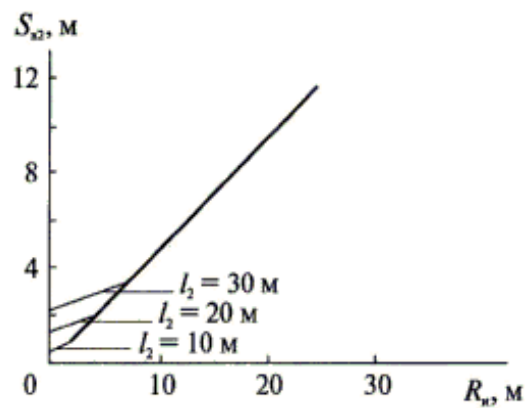


Рисунок 5. Наименьшие допустимые расстояния от молниеотвода до защищаемого

сооружения

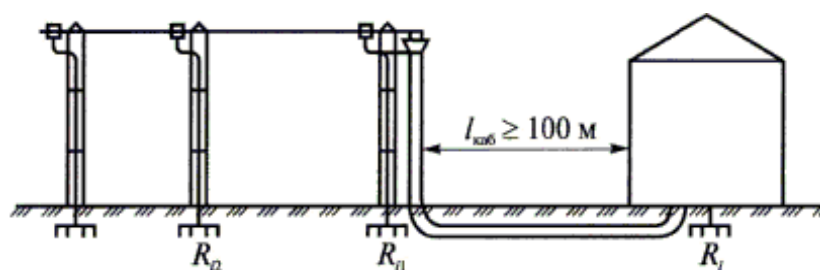


Рисунок 6. Схема защиты от заноса высоких потенциалов в хранилище

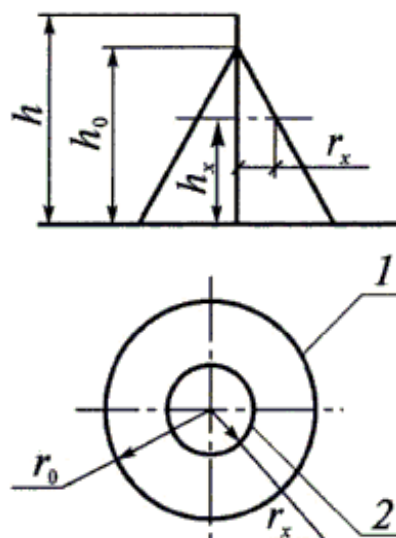


Рисунок 7. Схема зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода:

1, 2 - границы зоны защиты на уровнях соответственно земли и высоты защищаемого сооружения

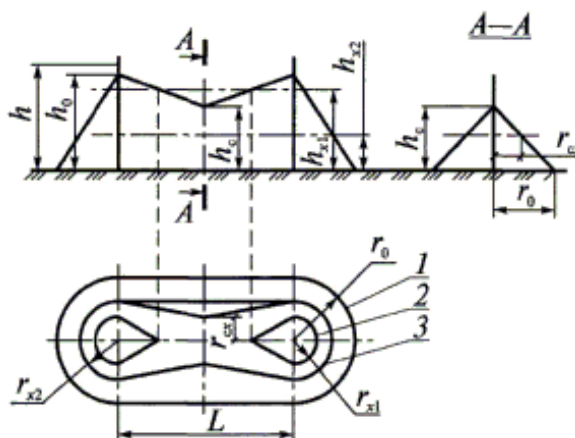


Рисунок 8. Схема зоны защиты двойного стержневого молниеотвода:

1, 2, 3 - границы зоны защиты на уровнях соответственно земли и высоты защищаемого сооружения

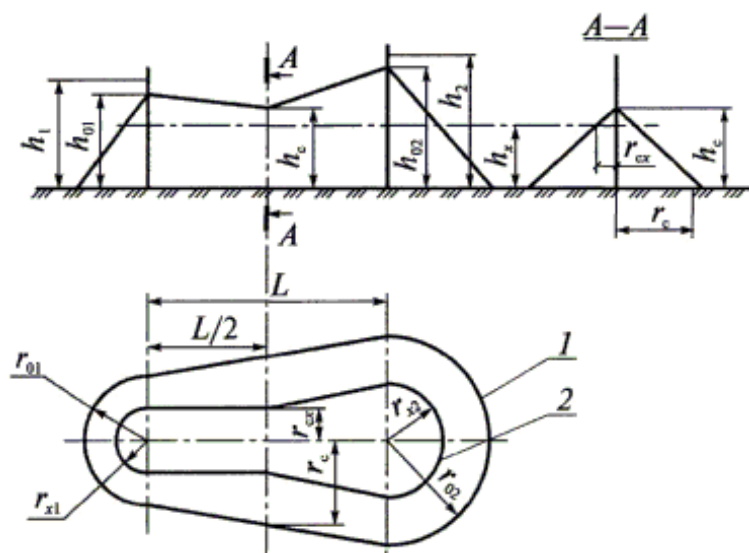


Рисунок 9. Схема зоны защиты двух стержневых молниеотводов разной высоты:

1, 2 - границы зон защиты на уровнях соответственно земли и высоты защищаемого сооружения

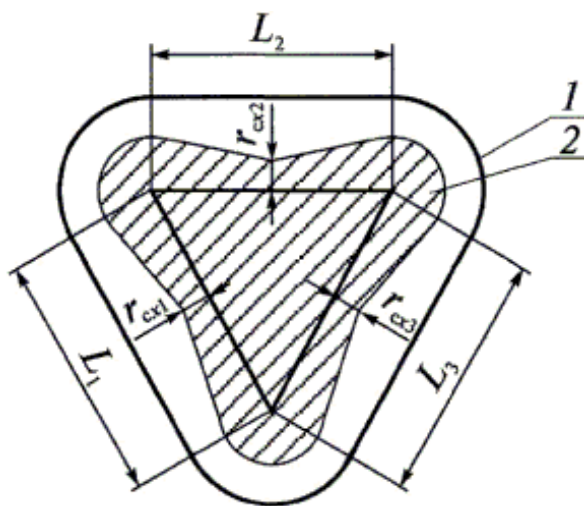


Рисунок 10. Схема зоны защиты (в плане) многократного стержневого молниеотвода:

$L_1, L_2, L_3$  - расстояния между молниеотводами; 1, 2 - границы зон защиты на уровнях соответственно земли и высоты защищаемого сооружения

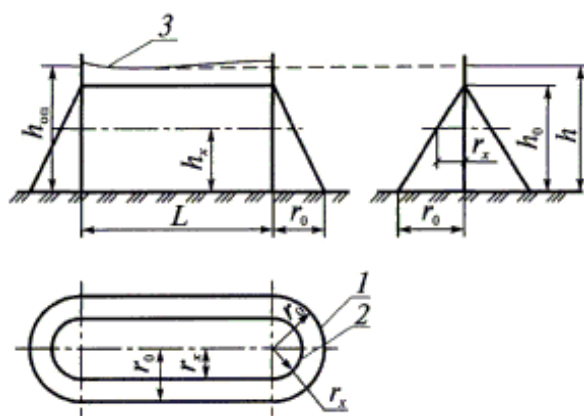


Рисунок 11. Схема зоны защиты одиночного тросового молниеотвода:

1, 2 - границы зон защиты на уровнях соответственно земли и высоты защищаемого сооружения; 3 - трос

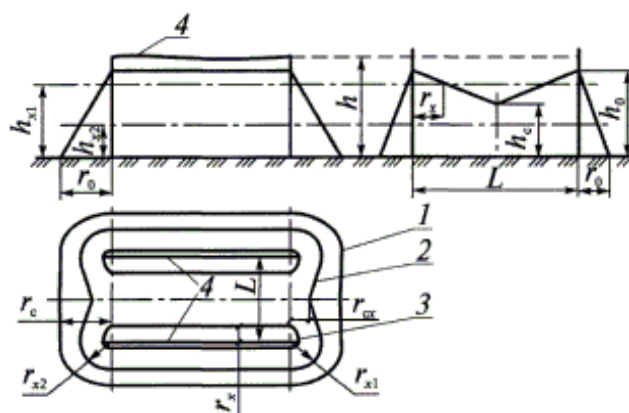


Рисунок 12. Схема зоны защиты двойного тросового молниеотвода:

1, 2, 3 - границы зон защиты на уровнях соответственно земли и высоты защищаемого сооружения; 4 - трос

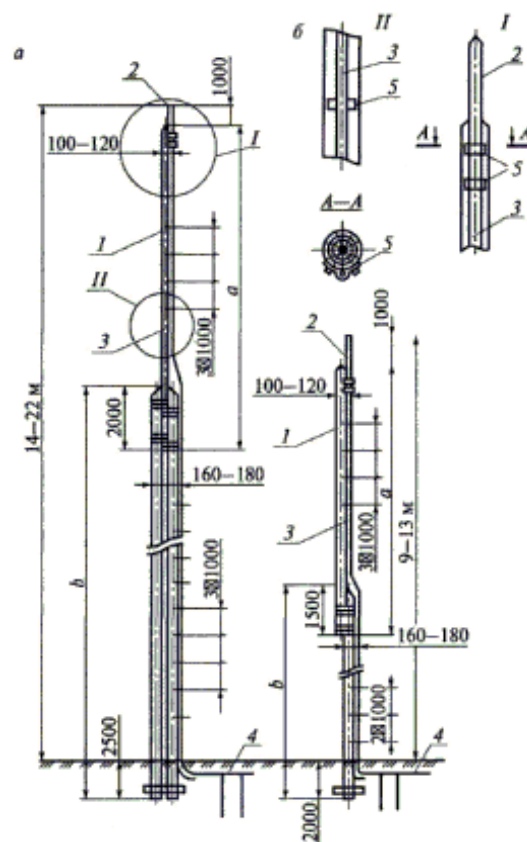


Рисунок 13. Устройство стержневых молниеотводов на деревянных опорах: а - двух; б - одной

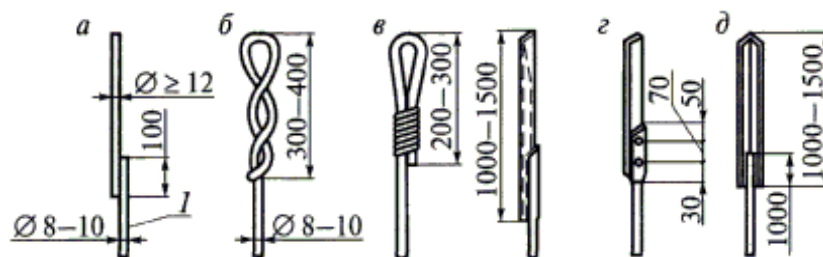


Рисунок 14. Конструкции молниеприемников из круглой стали (а), стальной проволоки диаметром 2 - 3 мм (б), стальной трубы (в), полосовой стали (г), угловой стали (д):

1 - токоотвод

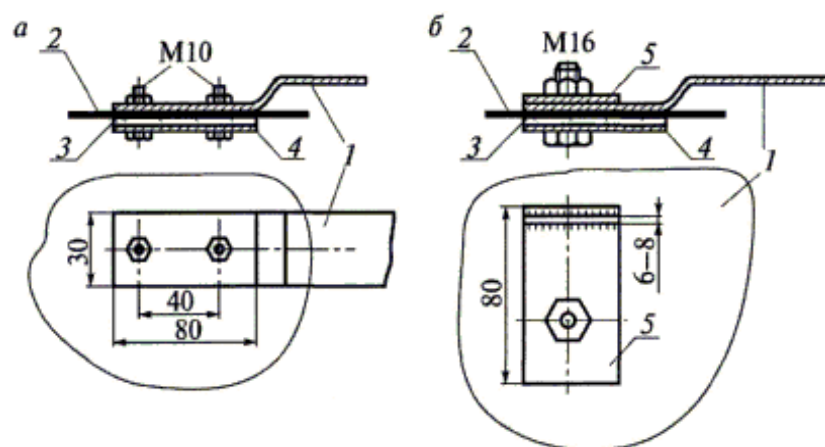


Рисунок 15. Зажим для присоединения плоского (а) и круглого (б) токоотводов к металлической кровле:

1 - токоотвод; 2 - кровля; 3 - свинцовая прокладка; 4 - стальная пластина; 5 - пластина с приваренным токоотводом

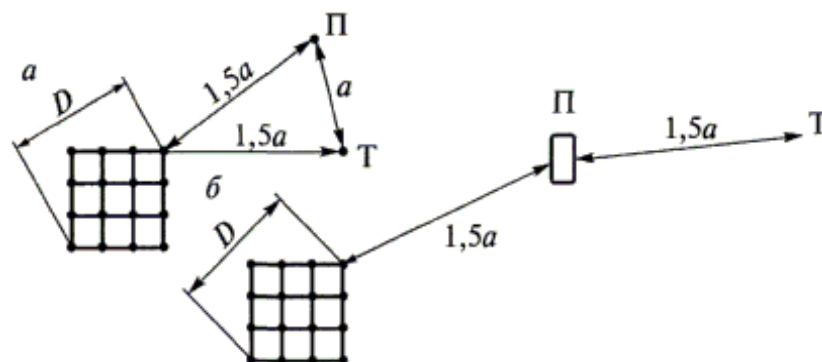


Рисунок 16. Двухлучевая (а) и однолучевая (б) схемы расположения электродов при измерении сопротивлений сложных заземлений и одиночных горизонтальных полос:

П - потенциальный электрод; Т - токовый электрод

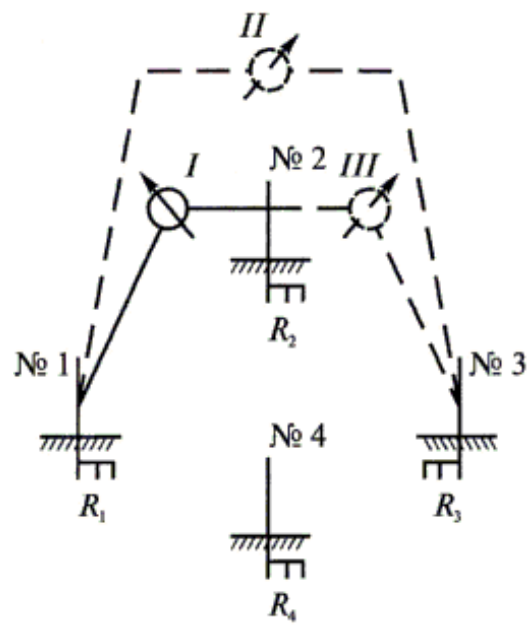


Рисунок 17. Схема измерения сопротивления заземлителей способом трех измерений